

Е. М. КОВАРСКИЙ

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН



ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

Е. М. КОВАРСКИЙ

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1958 ЛЕНИНГРАД

В книге рассматриваются технология ремонта электрических машин постоянного и переменного тока, испытание машин после ремонта, обнаружение неисправностей в электрических машинах.

Приводятся сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, применяемых при ремонтах.

Кратко рассматривается теория обмоток электрических машин. Книга рассчитана на монтеров, обмотчиков и слесарей, работающих в области ремонта электрических машин.

Автор *Ефим Михайлович Коварский*

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Редактор *Б. Б. Александровский*

Техн. редактор *Г. Е. Ларионов*

Сдано в пр-во 21/1 1958 г.

Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂

T-04571

Тираж 40 000

Подписано к печати 6/V 1958 г.

13,12 л. л.

Цена 8 р. 50 коп.

Уч.-изд. л. 15

Зак № 1025

Типография Госэнергоиздата. Москва, Шлюзовая наб., 10.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель книги — дать основные сведения по технологии ремонтных работ и применяемых для этой цели материалах.

Кроме того, в книге даются элементарные сведения по теории обмоток, а также сведения о способах обнаружения неисправностей электрических машин и влиянии их на рабочие свойства и поведение машины в эксплуатации. Такой состав материала способствует расширению кругозора ремонтного персонала и тем самым сознательному, творческому подходу к выполняемой работе.

В настоящем (3-м) издании произведены изменения, отражающие появление новых изоляционных материалов и новых ГОСТ.

Дополнены разделы, касающиеся расчета обмоток, балансировки и испытания.

В связи с ограниченным объемом в книге не затрагиваются вопросы организации ремонтных цехов и восстановления обмоточных проводов. Литература по этим вопросам указана в списке в конце книги.

Автор будет благодарен за критические замечания по содержанию книги, которые следует направлять по адресу: Москва, Шлюзовая набережная, д. 10, Госэнергоиздат.

Автор

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Введение	7
Глава первая. Разборка и сборка электрических машин	
1-1. Разборка машин средней мощности	29
1-2. Разборка крупных машин	34
1-3. Сборка машин после ремонта	40
Глава вторая. Основные сведения об изоляции	44
2-1. Общие сведения	44
2-2. Обмоточные провода	52
2-3. Лакоткани	56
2-4. Электрокартон. Пленкоэлектрокартон	58
2-5. Ленты	58
2-6. Миканиты	59
Глава третья. Ремонт статорных обмоток машин переменного тока	63
3-1. Обмотки машин переменного тока	63
3-2. Шаг витка	64
3-3. Трехфазная обмотка	66
3-4. Число пазов на полюс-фазу; полюсная группа	66
3-5. Обмотки с дробным числом пазов на полюс-фазу	71
3-6. Конструкция обмоток	71
3-7. Упрощенное изображение схем обмоток	75
3-8. Соединение фаз обмотки	76
3-9. Обмотки многоскоростных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором	77
3-10. Обмотки однофазных асинхронных двигателей	79
3-11. Расчет числа витков и сечений проводников обмотки	80
3-12. Неисправности обмоток и их выявление	83
3-13. Способы выполнения обмоток	89
3-14. Всыпная обмотка	90
3-15. Протяжная обмотка	96
3-16. Шаблонная обмотка	103

Глава четвертая. Ремонт якорных и роторных обмоток.	
Ремонт обмоток возбуждения	116
4-1. Обмотки якорей	116
4-2. Выявление неисправностей обмотки	126
4-3. Изготовление якорных секций	130
4-4. Разметка якоря	130
4-5. Укладка секций в пазы	132
4-6. Пайка обмоток, коллекторов, бандажей	135
4-7. Ремонт роторных обмоток	139
4-8. Ремонт бандажей	145
4-9. Ремонт обмоток возбуждения	149
Глава пятая. Сушка и пропитка обмоток	154
5-1. Нормы на сопротивление изоляции машин	154
5-2. Сушка горячим воздухом	155
5-3. Сушка током	155
5-4. Температура сушки	157
5-5. Контроль и время сушки	158
5-6. Пропитка обмоток	158
5-7. Лаки	161
5-8. Режимы сушки и пропитки	166
5-9. Сушильные печи	170
5-10. Компаундировка и вакуум-сушка	172
Глава шестая. Ремонт коллекторов и щеткодержателей	175
6-1. Коммутация	175
6-2. Конструкция коллектора	180
6-3. Изготовление пластин	182
6-4. Сборка пластин	183
6-5. Сборка коллектора	186
6-6. Изоляционные конусы	188
6-7. Неисправности коллекторов и виды ремонта	188
6-8. Ремонт кольцевого коллектора (контактных колец)	196
6-9. Ремонт щеткодержателей	198
Глава седьмая. Ремонт механических частей	201
7-1. Ремонт сердечников статора и ротора	201
7-2. Ремонт вала	205
7-3. Ремонт станин и подшипниковых щитов	207
7-4. Ремонт подшипников скольжения	208
7-5. Ремонт подшипников качения	212
7-6. Балансировка роторов	213
Глава восьмая. Испытание электрических машин	220
8-1. Виды испытаний	220
8-2. Проверка сопротивления изоляции	221
8-3. Измерение сопротивления обмоток	222
8-4. Проверка правильности маркировки выводных концов	225

8-5. Определение коэффициента трансформации	228
8-6. Опыт холостого хода	228
8-7. Испытание на повышенную скорость вращения	230
8-8. Испытание изоляции между витками обмотки	230
8-9. Опыт короткого замыкания	231
8-10. Испытание на нагревание	233
8-11. Испытание электрической прочности изоляции	240
8-12. Испытание деталей	243
8-13. Определение номинальных данных асинхронного двигателя	244
Дополнительная литература	246
Приложения	247

ВВЕДЕНИЕ

Лучшим способом обеспечения производительной безаварийной работы электрических машин является организация системы планово-предупредительного ремонта (ППР) машин, включающая в себя ряд мероприятий, проводимых по заранее составленному графику. К числу этих мероприятий относятся: осмотры, текущие ремонты и капитальные ремонты. Сроки проведения этих мероприятий обычно устанавливаются ведомственными инструкциями.

Объем ремонта (в особенности капитального) определяется на основании тщательной проверки состояния электрической машины. Только при тщательной проверке можно правильно наметить ремонтные работы, обеспечивающие электрической машине безаварийную эксплуатацию. Такая проверка в особенности необходима в том случае, если ремонт является внеплановым и вызван какой-либо неисправностью (ненормальностью) в работе электрической машины.

Неисправности в работе электрической машины могут выражаться в следующих явлениях:

1) изменение характеристик машин, т. е. числа оборотов и вращающего момента у двигателя и напряжения у генератора;

2) неустойчивость этих характеристик, т. е. недопустимые колебания числа оборотов или напряжения;

3) недопустимо высокий общий или местный перегрев машины;

4) механические сотрясения (вибрации);

5) сильный шум;

6) искрение под щетками коллекторных машин.

Причины ненормального режима работы могут быть внешние, не требующие ремонта самой машины, и внутренние, связанные с повреждением каких-либо частей машины, требующих ремонта.

К числу *внешних причин* относятся:

- 1) перегрузка машины;
- 2) пониженное или повышенное напряжение сети (для двигателей) или число оборотов (для генераторов);
- 3) обрыв питающих проводов (например, одной фазы трехфазной системы или питания обмотки возбуждения у двигателей постоянного тока);
- 4) неисправность аппаратуры управления и пуска;
- 5) высокая температура окружающей среды, содержание в этой среде пыли, влаги, вредных для машины паров, газов и т. д.

Внутренними причинами неисправности машины могут быть следующие:

- 1) неисправности обмоток — пробой изоляции на корпус или между обмотками, замыкание между витками или группой витков, неправильное соединение отдельных частей обмоток (секций, катушек) между собой или с коллектором, плохое соединение проводников между собой или обрыв обмотки;
- 2) неисправности бандажей — ослабление, сползание, разрывы;
- 3) неисправность токоснимающих деталей (коллекторов, контактных колец, щеткодержателей) — нарушение цилиндричности, биение, разрушение рабочей поверхности коллекторов и колец, пробой изоляции этих деталей, механические и электрические неисправности щеткодержателей;
- 4) неисправности активной стали — ослабление прессовки, замыкание между листами;
- 5) неисправности механических частей — износ трущихся частей подшипников, шеек валов, искривления и поломка валов, трещины в щитах, стойках и т. д.;
- 6) неуравновешенность вращающихся частей.

Для обнаружения причин неисправностей электрических машин ниже приводятся табл. В-1, В-2 и В-3, в которых неисправности, их причины и способы выявления помещены в систематической последовательности.

Если установлено, что неисправность является следствием внутренних причин и необходим ремонт, то второй задачей является окончательное определение места, характера и причины повреждения. Способы обнаружения неисправностей деталей электрической машины и причин, их вызывающих, приведены в разделах, посвященных ремонту этих деталей.

Неисправности машин постоянного тока

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
<p>1. Генератор не возбуждается</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильное направление вращения 2. Низкое число оборотов в минуту 3. Обратное включение обмотки возбуждения 4. Потеря остаточного магнетизма 5. Плохая притирка щеток. Слабое давление щеток на коллектор. Неподавление щеток на коллектор 6. Обрыв цепи обмотки возбуждения 7. Слишком высокое сопротивление цепи обмотки возбуждения 8. Замыкание обмотки возбуждения на корпус или на другие обмотки 9. Замыкание между витками обмотки якоря 10. Замыкание во внешней цепи (выводы, щеток, линия и т. д.) 	<p>Проверить направление вращения</p> <p>Проверить число оборотов</p> <p>Переключить концы обмотки возбуждения</p> <p>Проверить напряжение при разомкнутой обмотке возбуждения. Подмагнитить</p> <p>Проверить качество притирки щеток, нажим щеток и качество продорожки коллектора</p> <p>Проверить сопротивление цепи обмотки возбуждения (включая реостаты, провода и т. п.)</p> <p>Проверить изоляцию обмотки возбуждения относительно корпуса и других обмоток</p> <p>Проверить (на неподвижном якоре) на ощупь равномерность нагрева его поверхности</p> <p>Проверить якорь методом магнитного ядра или милливольтметра (см. гл. 4). Проверить сопротивление изоляции якоря</p> <p>Проверить схему</p>

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
II. Генератор при холостом ходе дает низкое напряжение	См. I, пп. 2, 7, 8, 9 и, кроме того: 1) замыкание между витками обмотки возбуждения 2) увеличенный воздушный зазор (для машин, вышедших из ремонта) 3) сильно уменьшена (запилена) толщина ножки зубца якоря 4) осевой сдвиг якоря относительно полюсов	Проверить напряжение на отдельных катушках обмотки возбуждения. Проверить сопротивление обмоток возбуждения Проверить величину зазора Проверить толщину зубцов якоря
III. Напряжение генератора сильно падает при нагрузке	1. Неправильное положение (сдвиг) щеток на коллекторе 2. Обратное включение последовательной обмотки 3. Плохие контакты в щеточной арматуре, соединениях и т. д. или распайка соединений в якоря 4. Перегрузка	Проверить положение якоря относительно полюсов Проверить отметки на траверсе щеткодержателей и щите машин. Попробовать сдвинуть щетки против вращения Переклестить концы последовательной обмотки (без дополнительных полюсов) Проверить температуру соединений и изоляцию и сопротивление якорной цепи
IV. Двигатель не берет с места а) Без нагрузки, см. пп. 1, 2, 7, 11 б) Под нагрузкой, см. пп. 3—13	5. Скольжение ремня или снижение числа оборотов в минуту первичного двигателя 1. Обрыв цепи якоря 2. Обрыв цепи возбуждения 3. Неправильное включение пускового реостата 4. Низкое напряжение сети (для серийных двигателей эта причина не имеет места)	Проверить силу тока, потребляемого от генератора Проверить число оборотов в минуту генератора и первичного двигателя Проверить сопротивление цепей и напряжение на якоре и обмотке возбуждения двигателя Проверить схему и реостат. Проверить напряжение на якоре и обмотке возбуждения двигателя при пуске. Проверить величину напряжения сети и пускового тока

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
<p>V. Двигатель развивает число оборотов в минуту ниже нормального</p> <p>а) Без нагрузки, см. пп. 1, 2, 3</p> <p>б) Под нагрузкой, см. пп. 2, 4, 6, 7</p>	<p>5. Велик противодействующий момент на грузки</p> <p>6. См. I, п. 7</p> <p>7. См. I, п. 8</p> <p>8. См. I, п. 9</p> <p>9. См. II, п. 1</p> <p>10. См. II, п. 2</p> <p>11. См. III, п. 1</p> <p>12. См. III, п. 2</p> <p>13. См. III, п. 3</p> <p>1. Велик ток возбуждения</p> <p>2. Низкое напряжение сети</p> <p>3. См. I, п. 9</p> <p>4. См. III, п. 1</p> <p>5. См. III, п. 3</p> <p>6. Неисправность пускового реостата</p> <p>7. Перегрузка</p>	<p>Проверить легкость хода приводимого механизма</p> <p>Проверить величину тока возбуждения</p> <p>См. I, п. 8</p> <p>См. I, п. 9</p> <p>См. II, п. 1</p> <p>См. II, п. 2</p> <p>Проверить отметки на траверсе щеткодержателей и щите машины. Попробовать сдвинуть щетки по вращению</p> <p>См. III, п. 2, 3</p> <p>Проверить величину пускового тока</p> <p>Проверить силу тока возбуждения и сопротивление реостата возбуждения (регулятора числа оборотов)</p> <p>Проверить напряжение сети</p> <p>Проверить силу тока, потребляемую двигателем при работе без нагрузки</p> <p>Проверить отметки на траверсе щеткодержателей и щите. Попробовать сдвинуть щетки против вращения</p> <p>Проверить величину напряжения на якоре (щетках) и, кроме того, см. III, п. 3</p> <p>Проверить величину напряжения на якоре</p> <p>Проверить нагрузку. Если проверки пп. 1, 7 подтвердят исправность двигателя, то нагрузку можно проверить по силе тока, потребляемой двигателем</p>

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
VI. Двигатель развивает число оборотов в минуту выше нормального а) Без нагрузки, см. пп. 1—4	1. Ток возбуждения мал 2. Повышенное напряжение сети 3. См. I, пп. 8, 9 4. См. II, п. 1 5. См. III, п. 1	Проверить силу тока возбуждения и сопротивление цепи (реостата и т. д.) Проверить величину напряжения сети См. I, пп. 8, 9 См. II, п. 1
б) Под нагрузкой, см. пп. 5—8	6. См. III, п. 2 7. Увеличенный воздушный зазор 8. Недогрузка (для двигателей последовательного возбуждения) 1. Сильный сдвиг щеток с нейтрал	Проверить отмотки на трассе щеткодержателя и щите машины. Попробовать сдвинуть щетки по вращению III, п. 2 Проверить величину зазора Проверить нагрузку
VII. Двигатель не реверсируется	1. Замыкание между витками якоря	Проверить установку щеткодержателей См. I, п. 9
VIII. Двигатель при включенном пусковом реостате движется толчками		
IX. Чрезмерный нагрев:	1. Ухудшение вентиляции 2. Повышенная сила тока в якоре как результаты: а) перегрузки б) пониженной величины напряжения сети (для двигателя) в) пониженной величины тока возбуждения (двигателя)	Прочистить вентиляционные каналы Проверить вентилятор, направление вращения и число оборотов в минуту Проверить силу тока якоря и напряжения на зажимах То же Проверить силу тока возбуждения и тока якоря
а) Якоря		

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
в) Катушек возбуждения (параллельных)	3. Повышенное напряжение 4. Межвитковое замыкание в якоре 5. Межвитковое замыкание в обмотке возбуждения 6. Большой эксцентриситет воздушного зазора (пп. 5 и 6 для многополюсных машин с петлевой обмоткой) 7. Замыкание в стали якоря 8. Трение якоря о полюса 9. Искрение щеток 10. Чрезмерный нажим щеток 11. Слишком твердые щетки 12. Повышенная сила тока возбуждения в результате: а) повышенного напряжения на зажимах б) пониженного числа оборотов в минуту в) неправильного (встречного) включения последовательной обмотки	Проверить напряжение на зажимах См. I, п. 9, кроме того, проверить силу тока, потребляемую машиной при холостом ходе в режиме двигателя Проверить напряжение на отдельных катушках возбуждения. Проверить сопротивление катушек Проверить величину зазора Проверить силу тока, потребляемую машиной при холостом ходе в режиме двигателя Проверить зазор и легкость хода См. ниже Проверить нажим. Попробовать ослабить нажим Проверить марку щеток. Попробовать поставить более мягкие щетки (см. табл. 6-1) Проверить силу тока возбуждения Проверить напряжение на зажимах Проверить число оборотов в минуту Попробовать переключить концы последовательной обмотки

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
г) Катушек последовательных и дополнительных полюсов д) Подшипников	г) неправильного положения (сдвига) щеток на коллекторе 13. Повышенная сила тока 14. Распайка соединений 15. Нет смазки. Загрязненная смазка 16. Неподходящий сорт смазки 17. Не вращается кольцо 18. Зажим вала уплотнением 19. Неправильная сборка (подшипник зажат, перекошен и т. п.) 20. Сильное натяжение ремня 21. Сильное одностороннее магнитное притяжение 22. Повреждены шейки вала 23. Износ подшипника	Проверить отметки на щите машины и траверсе Попробовать сдвинуть траверсу по вращению — для двигателя, против вращения — для генератора Проверить силу тока якорной цепи Проверить нагрев соединений на ощупь и сопротивление цепи Промыть. Заменить смазку Промыть. Заменить смазку Проверить форму кольца и свободу его вращения Проверить легкость вращения якоря (перегрев быстро падает с обработкой уплотнения) Проверить легкость вращения якоря Ослабить ремень Проверить эксцентриситет воздушного зазора и исправность катушек возбуждения То же, что в п. 21, кроме того, проверить изоляцию подшипниковой стойки от рамы (если имеется) Проверить зазор в подшипнике <i>Коллектор имеет равномерное по окружности потернение (подгар пластин)</i> Проверить силу тока якоря и число оборотов в минуту
Х. Искрение под щетками из-за перегрузки или неисправности следующих деталей:	1. Чрезмерная сила тока якоря или число оборотов в минуту	

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
а) Коллектора	<p>2. Механические неисправности поверхности (выступающие пластины, выступающая слюда, биение и т. д.)</p> <p>3. Загрязнение поверхности</p> <p>4. Плохая пайка концов обмотки в петушки (пластины)</p>	<p><i>Коллектор имеет подгар отдельных пластин</i></p> <p>Проверить цилиндричность поверхности индикатором</p> <p>Прошлифовать шкуркой, если надо, — продрожить</p> <p>Промыть спиртом. Прошлифовать шкуркой</p> <p><i>Подгорание отдельных пластин, на которых имеет место плохая пайка</i></p> <p>Проверить пайку. Подпаять дефектные пайки</p>
б) Щеток и щеткодержателей	<p>5. Щетка заедает в обойме</p> <p>6. Щетка болтается в обойме</p> <p>7. Обойма далеко от коллектора</p> <p>8. Щетки не притерты</p> <p>9. Слабый нажим на щетку</p> <p>10. Неодинаковый нажим на щетки</p> <p>11. Разрушена арматура части щеток</p> <p>12. Неподходящий сорт щеток</p> <p>13. Нарушены контакты в цепи тока щеток</p> <p>14. Расстояние между щеткодержателями неодинаковы</p> <p>15. Щеткодержатели установлены неправильно (не по нейтрالي — для машин с добавочными полюсами, не по нагрузке — для машин без добавочных полюсов)</p>	<p>Проверить ход щеток</p> <p>Проверить ход щеток</p> <p>Проверить расстояние, см. гл. 6</p> <p>Притереть щетки</p> <p>Усилить нажим</p> <p>Отрегулировать нажим</p> <p>Заменить щетки</p> <p>Заменить щетки</p> <p>Зачистить и подтянуть контакты</p> <p>Выровнять</p> <p>Установить по нейтралю</p> <p>Установить по нагрузке</p>

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
в) Обмотки якоря	16. Обрыв обмотки	Проверить обмотку милливольтметром, см. гл. 4. <i>Сильное подгорание одной-двух соседних пластин</i>
г) Дополнительные полюсов	17. Распайка уравнительных соединений (для машин с петлевой обмоткой и числом пар полюсов больше двух)	Проверить обмотку милливольтметром <i>Подгорание пластин в определенных местах</i>
	18. Неправильная (обратная) полярность всех дополнительных полюсов	Переключить концы обмотки дополнительных полюсов
19. Неправильная полярность части дополнительных полюсов		Проверить полярность, см. раздел «Коммутация»
20. Замыкание витков обмотки дополнительных полюсов		Проверить сопротивление катушек полюсов
21. Неправильный зазор между дополнительным полюсом и якорем		Проверить зазор
22. Ослабло крепление дополнительного полюса к остоу		Подтянуть болты
XI. Сотрясение (вибрация) машины	1. Небаланс якоря — сотрясение исчезает лишь при значительном уменьшении числа оборотов	Проверить балансировку
2. Замыкание между витками якоря		См. I, п. 9
3. Замыкание между витками в катушках возбуждения (по пп. 2, 3 сотрясение исчезает после отключения обмоток от сети)		См. I, п. 8, II, п. 1

Примечание к табл. В-1. При пользовании таблицей следует иметь в виду следующее:

По п. 1. Для того чтобы генератор мог возбуждаться, необходимо:

- а) наличие остаточного магнетизма;
- б) направление вращения генератора и включение обмотки возбуждения должны быть такими, чтобы поток создаваемый обмоткой возбуждения, усиливал поток остаточного магнетизма. Если генератор потерял остаточный магнетизм, что можно установить по отсутствию напряжения на зажимах при разомкнутой обмотке возбуждения, то его следует намагнитить (соблюдая правильную полярность на щетках якоря) от постоянного источника.

Выполнение условия п. «б» легко установить, наблюдая напряжение на якоре при включенной и выключенной обмотке возбуждения. Включение обмотки должно увеличивать напряжение на якоре. Однако даже при выполнении условий пп. «а» и «б» генератор может не возбуждаться, если число оборотов его ниже номинального, сопротивление цепи обмотки возбуждения завышено, а также если в обмотке якоря или возбуждения имеются неисправности в виде замыканий между витками или порчи изоляции обмотки по отношению к корпусу или соседней обмотке.

Замыкание между витками обмотки якоря, кроме указанного в табл. В-1, пп. 1, 9 способа обнаружения этого дефекта, может быть наиболее точно установлено, если имеется подходящий источник постоянного тока, по потребляемому машиной току холостого хода в режиме двигателя (гл. 8).

По п. II. Низкое напряжение генератора (при холостом ходе) за счет замыканий между витками обмотки

возбуждения при исправной изоляции этой обмотки может иметь место только в том случае, если в цепь этой обмотки введено постоянное добавочное сопротивление. Уменьшением величины этого сопротивления напряжение в генераторе может быть поднято, однако ток возбуждения будет при этом выше номинального, что может повлечь за собой повышенный перегрев катушек возбуждения.

Неисправность изоляции обмотки возбуждения (двукратный пробой изоляции на корпус или пробой изоляции на последовательную обмотку) может служить причиной снижения напряжения на зажимах.

Необходимость повышения тока возбуждения сверх расчетного или измеренного ранее для получения номинального напряжения может также явиться результатом увеличения воздушного зазора. Последнее обстоятельство встречается в ремонтной практике относительно редко.

Оно может явиться результатом обточки (шлифовки) якорного железа, имеющего поверхностные повреждения (например, вследствие цепляния якоря о полюсы и т. п.). Такая шлифовка возможна лишь для якорей, имеющих крепление обмотки баиндажами, а не клиньюра. Другой причиной низкого напряжения генератора, вышедшего из капитального ремонта, связанного с переборкой и опиловкой стенок пазов жезеза якоря, может явиться уменьшение сечения (толщины) ножек зубца якоря. В связи с относительно высокими магнитными нагрузками ножки зубца даже незначительное уменьшение ее толщины сильно сказывается на напряжении генератора.

По п. III. Влияние сдвига щеток на напряжение генератора при нагрузке обусловлено тем фактом, что

при сдвиге щеток с нейтрали появляются ампер-витки обмотки якоря, действующие в зависимости от направления сдвига (по или против вращения) против или согласно с обмоткой возбуждения и соответственно уменьшающие или увеличивающие магнитный поток и, следовательно, напряжение на зажимах генератора.

Аналогично действует последовательная обмотка, которая в зависимости от включения ее концов в цепь рабочего тока действует либо совместно с обмоткой возбуждения, либо против нее.

Однако в связи с наличием магнитного потока якоря, искажающего основное магнитное поле, в машинах без добавочных полюсов щетки приходится сдвигать с геометрической нейтрали для улучшения коммутации (устранения искрения).

В генераторе для этой цели щетки сдвигаются по вращению якоря, в двигателе — против вращения.

В машинах с добавочными полюсами щетки устанавливаются строго по геометрической нейтрали.

По п. IV. Недостаточный пусковой момент двигателя (двигатель не берет с места под нагрузкой) часто объясняется неправильным включением пускового реостата.

Неправильность заключается в том, что при пуске понижается напряжение не только на якоре двигателя, но и одновременно на обмотке возбуждения, т. е. обмотка возбуждения включается параллельно якору после пускового реостата. В этом случае при пуске в двигателе имеются очень слабый ток возбуждения и магнитный поток и в результате весьма слабый пусковой момент. Правильным включением пускового реостата является такое, при котором напряжение на обмотке возбуждения при пуске равно напряжению сети.

По п. IX. Повышенный перегрев машины или ее частей может быть связан с ухудшением вентиляции вследствие засорения вентиляционных каналов, неправильного направления вращения (для вентиляторов с наклонными лопастями), низкого числа оборотов.

Все эти причины вызывают уменьшение количества вентилирующего воздуха, проходящего через машину.

Убедиться в этом проще всего, измеряя термометром перегрев, т. е. разницу между температурой воздуха, входящего в машину, и температурой воздуха, выходящего из нее (гл. 8), и сравнивая его с данными испытания аналогичных машин.

Для закрытых вентилируемых машин повышение перегрева лучше всего можно установить, измеряя перегрев корпуса при помощи термометра. Другой причиной повышенного перегрева могут быть повышенные потери в меди обмоток или активной стали якоря. Медные потери в обмотке пропорциональны квадрату силы тока. Поэтому при выяснении причин перегрева какой-либо обмотки в первую очередь должна быть проверена сила тока в ней. Пониженное напряжение на зажимах двигателя обычно связано с повышенным снижением тока в якоре, так как вследствие пониженного напряжения уменьшаются ток возбуждения и магнитный поток двигателя и для сохранения требующегося крутящего момента якорь потребляет ток повышенной силы.

К таким же последствиям приводит уменьшение тока возбуждения двигателя, которое может потребоваться для увеличения скорости вращения при сохранении постоянного крутящего момента (как, например, у металлорежущих станков, подъемников, экскаваторного привода и т. д.).

Межвитковые замыкания в якоре машины постоянного тока приводят к тому, что через короткозамкнутую часть обмотки протекает ток большой силы, вызывающий сильный нагрев короткозамкнутой части обмотки.

Большой эксцентриситет якоря машины приводит к появлению значительных внутренних токов в якоре, замыкающихся через уравнивательные соединения петлевой обмотки (гл. 3) и вызывающих нагрев этих соединений.

Повышенное напряжение на зажимах машины при нормальном числе оборотов в минуту приводит к увеличению потерь в стали якоря, что также может привести к повышенному перегреву якорной обмотки.

К увеличению потерь в стали приводит замыкание между листами якорной стали, получающееся, в частности, вследствие порчи якорной поверхности (защлифовки) при задевании якоря о полюса, при наличии заусенцев на поверхности и порчи изоляции между листами.

По п. X. При определении причин искрения следует внимательно осмотреть поверхность коллектора и щеток.

Почернение отдельных пластин коллектора указывает на местный дефект коллекторной поверхности или обмотки, например выступающие пластины или миканит, плохая пайка концов обмотки к коллекторным пластинам, дефекты обмотки.

Почернение пластин, лежащих на определенных расстояниях друг от друга по всей окружности коллектора, а также равномерное матовое почернение всех пластин указывают на неправильную установку (сдвиг) щеток на коллекторе, слабые дополнительные полюса. Последнее обстоятельство может быть, в свою очередь, результатом повышенных воздушных зазоров между дополнительными полюсами и якореи или между дополнительным полюсом и остовом (у некоторых типов машин постоянного тока имеется немагнитная прокладка между полюсом и остовом), замыкания между витками обмотки дополнительных полюсов, неправильным (обратным) включением обмоток части добавочных полюсов (например, одного или двух из четырех).

Сильное искрение всех щеток может быть результатом неправильного включения всей цепи дополнительных полюсов, при котором все дополнительные полюса получают обратную полярность (см. § 6-1).

Нитевидное искрение в виде светящихся нитей, окружающих коллектор, вызывается плохой продорожкой, слишком мягкими (мажущими) щетками; само по себе неопасно.

Быстрый износ (выработка) коллектора и щеток может быть следствием сильного искрения, чрезмерного нажима на щетки, низкого качества щеток, содержания в атмосфере абразивной пыли или химических веществ, разрушающих политуру, работы машины без тока, недостаточной твердости пластин (многократно обточенный коллектор).

Неисправности трехфазных асинхронных двигателей

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
I. Двигатель не пускается без нагрузки. Нет пускового момента	1. Обрыв (в одном из трех проводов) питающей линии 2. Обрыв в одной из трех обмоток фаз статора двигателя (при включении звездой) 3. Износ подшипников и притяжение ротора к статору	Проверить напряжение между проводами линии (линейные напряжения) Проверить предохранители Проверить силу тока в питающих проводах Проверить сопротивление обмоток фаз Проверить зазор между статором и ротором
II. Двигатель не берет с места под нагрузкой. Двигатель останавливается при увеличении нагрузки. Пусковой или максимальный момент недостаточен	1. Пониженное напряжение сети 2. Включение фаз обмотки звездой вместо треугольника 3. Обрыв в одной из трех обмоток фаз статора двигателя (при включении фаз треугольником) 4. Межвитковое замыкание в обмотке статора 5. Обрыв или распайка в обмотке ротора 6. Не годится пусковой реостат 7. Перегрузка	Проверить линейные напряжения Проверить схему соединения обмоток Проверить сопротивление обмоток фаз Проверить сопротивление обмоток фаз Проверить ток холостого хода по фазам Проверить обмотку магнитным башмаком, см. главу «Ремонт статорных обмоток» Проверить ток короткого замыкания Проверить трансформацию (фазный ротор) см. главу «Испытание» Проверить сопротивление и исправность реостата Проверить нагрузку

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
<p>III. Двигатель дает пониженное число оборотов в минуту</p>	<p>1. Пониженное напряжение сети 2. Повышенное сопротивление обмотки ротора в результате: а) распайки, плохой заливки, трещин в стержнях и кольцах короткозамкнутого ротора б) неисправности колец, щеток замыкающего механизма (для фазного ротора)</p>	<p>Проверить напряжение</p> <p>Проверить ток короткого замыкания</p>
<p>IV. Двигатель не развращается (застывает на малых скоростях вращения)</p>	<p>1. Обрыв в обмотке ротора или в цепи кольца—щеткодержатели—пусковой реостат, неисправность короткозамыкающего механизма (фазового ротора)</p> <p>Неисправность пускового реостата (неодинаковые сопротивления по фазам)</p> <p>2. Обрывы в нескольких стержнях или в замыкающих кольцах короткозамкнутого ротора</p>	<p>Осмотреть кольца, щетки, короткозамыкающий механизм</p> <p>Проверить токи короткого замыкания</p> <p>Проверить трансформацию</p> <p>Проверить ток короткого замыкания</p>
	<p>3. Перевернута фаза обмотки статора. Двигатель гудит</p> <p>4. Неправильное соотношение чисел пазов (в случае перемотки двигателя на другие числа оборотов)</p>	<p>Проверить сопротивление фаз обмотки ротора и пускового реостата</p> <p>Проверить ток короткого замыкания</p> <p>Проверить силу тока в питающих проводах</p> <p>Проверить маркировку концов обмотки, см. гл. 8</p> <p>См. ниже замечания к табл. В-2</p>

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причины
V. Двигатель приходит во вращение при разомкнутом фазном роторе	1. Межвитковое замыкание в роторе 2. Перекрытые между стержнями ротора при пуске	Проверить магнитным ярмом Проверить трансформацию Осмотреть лобовые части и головки стержней
VI. Повышенный перегрев статора	1. Повышенная сила тока в обмотках статора в результате: а) обрыва в одном из трех проводов питающей линии б) обрыва в цепи одной фазы обмотки статора (пп. «а», «б» — однофазный режим) в) повышенного напряжения сети г) пониженного напряжения сети д) неодинакового (несимметричного) напряжения между проводами питающей линии е) перегрузки ж) межвиткового замыкания в обмотке фазы статора, замыкания между обмотками фаз	Проверить предохранители. Проверить напряжение между проводами линии и силу тока в них Проверить напряжение между проводами питающей линии и силу тока в них То же Проверить три напряжения между проводами питающей линии Проверить напряжение между проводами питающей линии и силу тока в них Проверить силу тока в питающих проводах Проверить изоляцию между фазами обмотки статора и на корпус Проверить сопротивление обмоток

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
VII. Перегрев ротора	з) неправильного соединения катушек внутри обмотки фаз	Проверить силу тока, потребляемую фазы
	и) увеличенного воздушного зазора	Проверить нагрев отдельных катушек на ощупь
	2. Ухудшение вентиляции	По пп. «д», «ж», «з» токи в питающих проводах неодинаковы
	1. Повышенная сила тока в роторе в результате:	Проверить ток холостого хода и величину воздушного зазора
	а) пониженного напряжения питающей сети	Проверить вентиляционные каналы
VIII. Перегрев колец, щеток, замыкающего механизма фазного ротора	б) перегрузки	Проверить вентилятор
	2. Распайка соединений	Проверить линейные напряжения и силу тока ротора (для фазного ротора)
	3. Ухудшение вентиляции	Проверить нагрузку
	См. VII, пп. 1, 2, 3 и, кроме того:	Проверить места пайки
	1. Слабый нажим щеток на кольца	Проверить сопротивление ротора (для фазного ротора)
	2. Несоответствующий сорт щеток	Осмотреть вентиляционную систему
	3. Порча поверхности колец	Проверить нажим. Усилить нажим
	4. Ухудшение состояния контактов замыкающего механизма	Проверить марку щеток (см. табл. 6-1)
	5. Мало сечение щеток (для случая перемотки двигателя на другое напряжение ротора)	Осмотр колец. Шлифовка колец
		Проверка плотности контактов
		Проверка переходных сопротивлений обмотки — кольца
		Проверить силу тока в роторе и плотность тока под щетками (см. табл. 6-1)

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
IX. Перегрев подшипников X. Величина тока, потребляемого двигателем, периодически колеблется IX. При включении срабатывает защита (большой ток)	См. табл. В-1, IX, п. «д» 1. Обрыв в роторе 2. Неисправность (плохие контакты) короткозамыкающего механизма 1. Перевернута фаза обмотки статора 2. Соединение фаз обмотки статора в треугольник вместо звезды 3. Замыкание обмоток на корпус или между фазами 4. Неисправность пускового реостата 5. Не замыкается короткозамыкающий механизм	Проверить ток короткого замыкания Проверить трансформацию и ток короткого замыкания Проверить маркировку концов и схему соединения Проверить схему соединения обмоток Проверить изоляцию обмоток фаз относительно корпуса и друг друга Проверить величину сопротивления пускового реостата Проверить механизм
XII. Механические колебания (сотрясение) двигателя	1. Небаланс ротора (сотрясение исчезает лишь при значительном уменьшении числа оборотов) 2. Обрыв в роторе (сотрясение исчезает непосредственно после выключения питающего напряжения) 3. Большая осевая игра ротора 4. Износ скользящих подшипников 5. Плохо шит ремень передачи	Проверить балансировку См. II, п. 5 Проверить зазор в подшипниках и установку их Перешить ремень

Примечание к табл. В-2. По п. 1. При обрыве одного из трех питающих асинхронный двигатель проводов, например за счет сгорания одного предохранителя, пусковой момент двигателя исчезает. Двигатель, обмотки которого включены в треугольник, при условии очень легкого вращения может иногда пойти вхолостую.

В этом случае получается однофазное включение (питание) двигателя, характерным признаком которого является сильное гудение его. Раскручиванием от руки такой двигатель может быть приведен во вращение в любую сторону, однако работать в таком режиме он не может. Если обрыв одного из трех проводов питающей линии, например сгорание предохранителя, произошел на ходу, то двигатель может продолжать вращаться, однако обмотка, присоединенная к исправным проводам линии, будет сильно (почти в 2 раза) перегружена по току и, если двигатель не будет своевременно остановлен, сгорит.

Обрыв питающего провода и несоответствующая защита являются весьма частой причиной повреждения статорной обмотки трехфазных асинхронных двигателей.

Следует иметь в виду, что, несмотря на обрыв в одном из питающих проводов при вращении двигателя, напряжение будет иметься на всех зажимах его обмоток (на зажиме, к которому подходит обесточенный конец, напряжение будет несколько ниже). Поэтому для обнаружения дефекта следует либо остановить двигатель и попытаться пустить его снова, либо проверить силу тока в подводящих проводах.

Обрыв в одной из трех обмоток (фаз) двигателя при включении обмоток звездой во всем подобен обрыву одного из питающих проводов.

По п. 11. Пусковой и максимальный моменты асинхронного двигателя пропорциональны квадрату напряжения на обмотках фаз. Включение обмотки звездой вместо треугольника приводит к понижению напряжения на каждой из обмоток в $\sqrt{3}=1,73$ раза и, следовательно, к уменьшению пускового и максимального момента в 3 раза.

Обрыв в одной из трех обмоток фаз двигателя, включенных в треугольник при исправной питающей линии, приводит к несимметричному включению в «открытый треугольник», при котором перегрузочная способность двигателя и пусковой момент уменьшаются.

Характерным признаком этого несимметричного включения является повышенная сила тока в одном из трех подводящих проводов. К таким же результатам, как уменьшение перегрузочной способности, неодинаковая и повышенная сила тока по фазам, приводит замыкание между витками обмотки статора.

У двигателей с фазным ротором для получения достаточно высокого пускового момента необходимо в цепь ротора включить пусковой реостат с достаточно большим сопротивлением.

Низкое сопротивление реостата или пуск с замкнутыми накоротко кольцами вызывает понижение пускового момента и повышение пускового тока.

По п. IV. При значительном количестве поврежденных (треснувших, плохо залитых) стержней короткозамкнутого ротора и при обрыве в одной из обмоток фазного ротора двигатель дает скорость около половины нормальной.

При перемотке асинхронных двигателей, связанной с изменением числа пар полюсов, иногда приходится сталкиваться с явлением «застревания» двигателя на

пониженном числе оборотов. Это явление связано с неправильным соотношением чисел пазов ротора и статора для нового числа пар полюсов и чаще наблюдается у короткозамкнутых двигателей.

Для борьбы с застреванием можно прибегнуть к обточке (уменьшению сечения) торцовых колец ротора и к разрезанию их (места разрезов на двух торцах должны быть сдвинуты друг относительно друга).

По п. VI. Повышенный ток в статоре может иметь место как при пониженном, так и при повышенном напряжении сети.

В первом случае увеличивается рабочий (активный) ток в статоре и в роторе, так как для поддержания крутящего момента при уменьшенном магнитном потоке (его величина пропорциональна напряжению) необходима повышенная сила тока.

Во втором случае увеличивается намагничивающий ток и соответственно необходимая намагничивающая сила (ампер-витки), обеспечивающая создание в двигателе магнитного потока.

Несимметричное напряжение на зажимах двигателя создает большую разницу в токах по фазам обмотки

двигателя и перегрев фазы обмотки двигателя, несущей большой ток.

Неправильное соединение катушек одной фазы при последовательном их включении может заключаться в том, что часть катушек включена навстречу остальным. В этом случае намагничивающий ток и ток холостого хода в этой фазе будут больше, чем в других.

Повышенный ток холостого хода может также явиться следствием чрезмерной опилочки стенок пазов при ремонте статорного или роторного пакета, повлекшей за собой уменьшение толщины зубца, в особенности в его наиболее тонкой части.

К такому же результату приводит распилровка шлица (прорези) между головками зубцов.

В этом случае увеличивается также пусковой ток асинхронного двигателя.

При параллельном соединении катушек обмотки неправильно может заключаться в том, что параллельно соединены катушки с неодинаковым напряжением. В этом случае в обмотке будут циркулировать внутренние токи, которые могут достигать весьма большой величины и перегревать катушки обмотки.

Неисправности синхронных машин

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причины
I. Генератор дает низкое напряжение при холостом ходе	1. Неисправность возбудителя 2. Обрыв в цепи возбуждения 3. Пробой изоляции цепи возбуждения 4. Пробой изоляции статора 5. Низкое число оборотов 6. Неправильное соединение параллельных цепей обмотки	См. табл. В-1 Проверить сопротивление изоляции Проверить сопротивление изоляции Проверить число оборотов
II. Напряжения фаз при холостом ходе неодинаковы	1. Межвитковые замыкания в обмотках фаз 2. Ошибки при намотке и соединении катушек фазы	Проверить обмотку на межвитковые замыкания Проверить схему соединения катушек
III. Напряжения фаз при нагрузке неодинаковы	1. Распайка соединений фаз 2. Большая разница в нагрузках фаз	Проверить сопротивление фаз Проверить нагрузки
IV. Генератор дает низкое напряжение при нагрузке	1. Сильно индуктивная нагрузка 2. Падение числа оборотов	Проверить коэффициент мощности ($\cos \varphi$) нагрузки Проверить число оборотов
V. Двигатель медленно разворачивается (асинхронный пуск)	1. Низкое напряжение сети 2. Обрывы в демпферной обмотке 3. Замыкания в обмотке возбуждения (индуктора)	Проверить напряжение при пуске Осмотреть демпферную обмотку Проверить обмотку возбуждения. См. § 4-9

Неисправность	Возможная причина	Способ выявления причин
<p>VI. Двигатель не втягивается в синхронизм (асинхронный пуск)</p>	<p>4. Межвитковое замыкание в статоре</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком велик тормозящий момент нагрузки 2. Высокое сопротивление успокоительной обмотки (распайка, трещины и т. д.) 	<p>Проверить силу тока по фазам</p> <p>Проверить нагрузку</p> <p>Осмотреть успокоительную (демпферную обмотку)</p>
<p>VII. Двигатель выпадает из синхронизма</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слабый ток возбуждения 2. Замыкания в обмотке индуктора 3. Перегрузка 4. Низкое напряжение сети 	<p>Проверить ток возбуждения</p> <p>Проверить обмотку индуктора</p> <p>Проверить нагрузку</p> <p>Проверить напряжение</p>
<p>VIII. Сотрясения машины</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Небаланс вращающейся части 2. Замыкания в катушках индуктора 	<p>Проверить балансировку</p> <p>Проверить катушки индуктора</p> <p>См. гл. 4</p>
<p>IX. Недопустимый перегрев демпферной клетки</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Распайка соединений успокоительной (демпферной) клетки 2. Частые выпадения из синхронизма 	<p>Осмотреть успокоительную клетку</p> <p>Проверить нагрузку</p>

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РАЗБОРКА И СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

1.1. РАЗБОРКА МАШИН СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Основной операцией при разборке является выемка ротора (якоря) из статора (станины). В зависимости от размеров и конструкции машин применяются различные приемы разборки. Для машин малой и средней мощности, имеющих подшипниковые щиты и скользящие подшипники, раз-

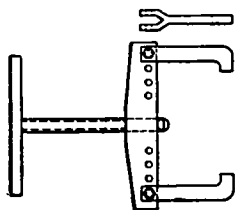


Рис. 1-1. Стяжки для снятия шкива с вала.

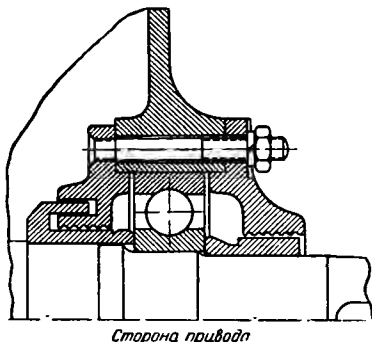


Рис. 1-2. Подшипниковый узел с шарикоподшипником.

борка начинается со снятия щитов. В зазор между ротором и статором кладутся прессшпановые листы. Перед снятием переднего¹ подшипникового щита, несущего щеткодержатели или замыкающее приспособление, должны быть подняты щетки и разъединены все провода между щитом и машиной. Щит подвязывается стропами к крюку крана или

¹ Передний— со стороны коллектора, контактных колец; задний— со стороны привода (шкива):

Для снятия заднего подшипникового щита необходимо снять шкив с вала. Эта операция производится при помощи стяжек (рис. 1-1), причем необходимо избегать перекосов. Удаление заднего щита производится так же, как и переднего.

30

ся освобождение подшипника. Наиболее распространенная конструкция подшипникового узла изображена на рис. 1-2. Для снятия щита нужно освободить шпильки, стягивающие фланцы. Шарикоподшипник и задний фланец остаются на валу, и для снятия подшипника должны быть применены стяжки. Неснятый шарикоподшипник на валу должен быть

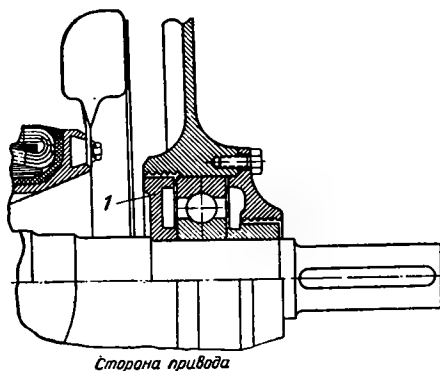


Рис. 1-4. Подшипниковый узел с шарикоподшипником.

завернут в промасленную бумагу. В конструкциях по рис. 1-3 шарикоподшипник находится в специальной капсуле 2, которая входит в расточку щита и крепится к щиту при помощи кольца 1, которое одним рядом болтов удерживается на щите, а вторым рядом болтов держит капсулю. Для снятия щита при этой конструкции нужно отвернуть болты, крепящие капсулю к кольцу, после чего щит снимается описанными приемами. Стягивание щита должно производиться без перекосов. На валу остается подшипник в капсуле, которая защищает его от грязи и механических повреждений. Для снятия капсули с подшипником с вала в ней высверлены два диаметрально расположенных отверстия, в которые входят наконечники стяжного приспособления.

Конструкции по рис. 1-4 отличаются наличием лабиринтового кольца 1, имеющего такой же наружный диаметр, как шарикоподшипник. Поэтому для снятия щита у этой конструкции не требуется предварительного освобождения подшипника (крановые двигатели типа КТ-2÷5 величины завода «Динамо» имени Кирова).

У машин на роликовых подшипниках встречаются две характерные конструкции подшипниковых узлов. Конструкция по рис. 1-5 имеет с обеих сторон одинаковый тип роликоподшипника с полузакрытыми внутренними кольцами (без упорного кольца). Снятие щитов при этой конструкции производится без какой-либо разборки подшипникового узла.

Конструкция по рис. 1-6 имеет закрытое внутреннее кольцо у переднего роликового подшипника со стороны кол-

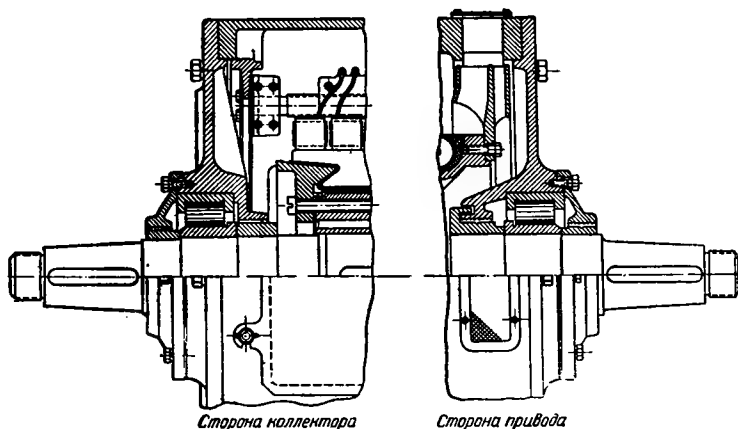


Рис. 1-5. Подшипниковые узлы на роликоподшипниках.

лектора. В этом случае должна быть предварительно снята втулка 1, после чего может быть снят передний щит. При разборке машины, имеющей роликовые подшипники и тяжелый длинный ротор, под конец вала должна быть подвешена опора с тем, чтобы после освобождения заднего щита не получилось наклонного положения вала и чрезмерного давления на передний подшипник. Для этого наиболее удобна вертикальная разборка.

При разборке необходимо установить такой порядок, при котором все освобождающиеся крепежные части, мелкие детали и т. п. складываются в специальные ящики. Все, что может быть ввернуто и поставлено на свое место, для предохранения от поломки и утери должно быть поставлено на место.

После снятия подшипниковых щитов может быть осуществлен вывод ротора из статора или якоря из станины. На вал ротора надеваются стропы, как показано на рис. 1-7,а, стропы подтягиваются краном так, чтобы ротор не терся о статор, и ротор продвигается краном до тех пор, пока задний строп не подойдет близко к лобовой части обмотки статора (рис. 1-7,б). После этого под ротор кладется лист электрокартона, ротор опускается на сердечник статора и подставку под вал, и если его центр тяжести вышел из ста-

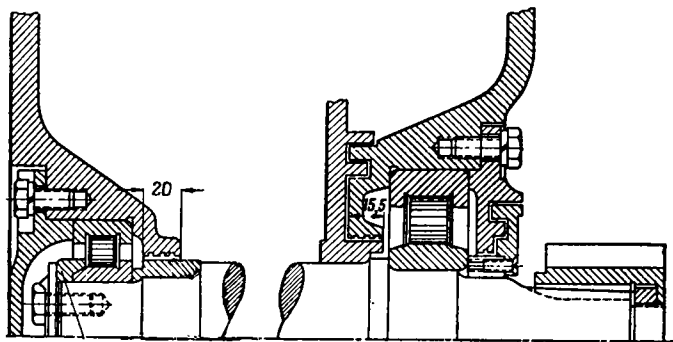


Рис. 1-6. Подшипниковые узлы на роликоподшипниках.

тора, то стропы переносятся так, как это показано на рис. 1-7,в. Ротор полностью выводится из статора. Если центр тяжести ротора остается все же внутри машины, то для его вывода вал удлиняется трубой (рис. 1-7,б), и производится дополнительный вывод ротора из статора.

Для роторов (якорей) небольшого веса при известном навыке можно пользоваться способом, показанным на рис. 1-7,г. В этом случае ротор находится на весу и удерживается в нужном положении при помощи трубы, надетой на вал.

Весьма удобной является вертикальная разборка, требующая, однако, предварительной перекантровки машины и достаточной высоты подкранового пути. При этом способе разборки после снятия верхнего щита якорь застропливается за подъемное кольцо, ввернутое в вал, крюк крана устанавливается над центром машины так, чтобы ротор легко вращался от руки, и при непрерывном поворачивании его рукой вытаскивается из статора.

1-2. РАЗБОРКА КРУПНЫХ МАШИН

Вывод ротора крупных машин может производиться различными приемами. У машин с разъемным статором эта операция производится наиболее просто. Крупные синхронные двигатели для компрессоров часто имеют разъемное полюсное колесо. В этом случае разборка производится путем сдвига статора в одну сторону, а полюсного колеса пос-

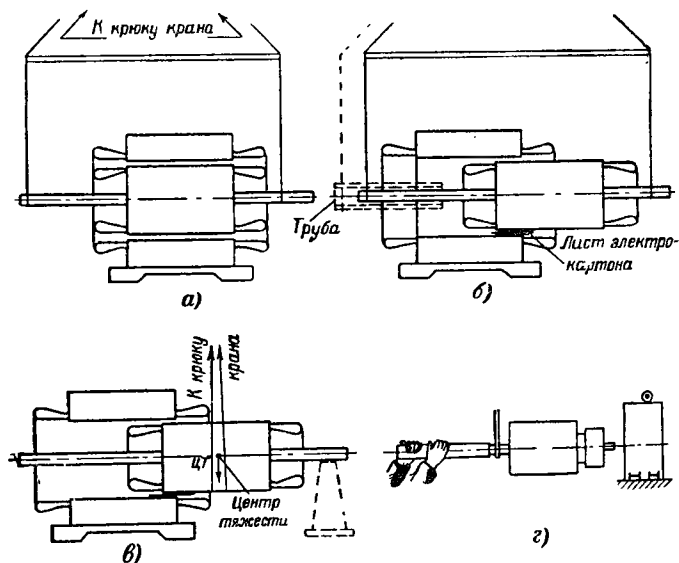


Рис. 1-7. Операция выемки ротора из статора.

ле отпуска стяжных болтов — в другую сторону. После этого колесо разбирается на части и снимается с вала. Фундамент в этом случае должен позволять выдвигание полюсного колеса из статора.

У машин, имеющих подшипниковые стойки, перед выводом ротора освобождаются болты, крепящие стойку переднего подшипника к плите. У второго подшипника снимаются крышка и верхняя половина вкладыша. Если машина короткая, то ротор может быть застроплен так, как показано на рис. 1-8. После подтягивания стропов вынимается нижняя половина вкладыша заднего подшипника и ротор

выводится с перехватом стропов так же, как это описано выше, вместе с передней подшипниковой стойкой.

Если статор представляет собой тонкое кольцо большого диаметра (многополюсные машины), то во время перехвата стропов опирать тяжелый ротор на статор нельзя. Статор должен для этой цели поддерживаться домкратами под имеющиеся у него нижние продольные ребра. Между стато-

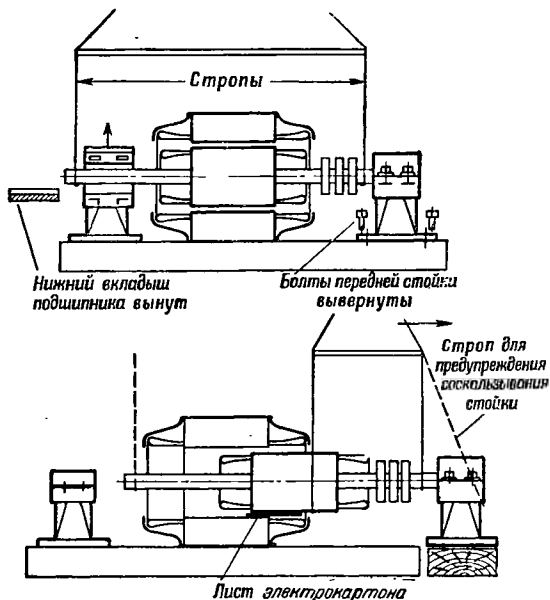


Рис. 1-8. Выемка ротора крупной машины.

ром и ротором должен быть проложен электрокартон достаточной толщины.

Вывод ротора крупных машин большой длины производится двумя методами. Первый метод заключается в том, что под переднюю стойку подводятся гладкие металлические полосы, лежащие на точно выверенном настиле. Ротор приподнимается краном за конец вала (рис. 1-9), после чего домкратом и лебедкой, тянущей за стойку переднего подшипника, скользящую по металлическим полосам, производится вывод ротора. Для того чтобы обеспечить возмож-

ность вывода центра тяжести ротора, задний конец вала необходимо удлинять насадкой на него трубы. После выхода центра тяжести ротор выдвигается из статора (рис. 1-8) и удаляется при помощи стропов.

Второй способ заключается в том, что стойка переднего подшипника убирается и вместо нее под шейку вала подводится специальная тележка на роликах, могущая катиться по выверенному настилу с направляющей. Для этой операции ротор поднимается краном за вал и, кроме удаления

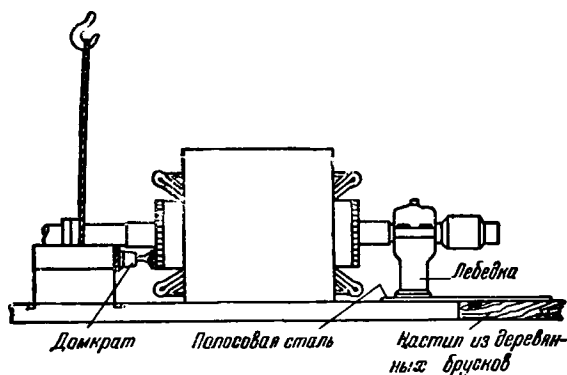


Рис. 1-9. Выдвигание ротора из статора.

стойки подшипника и подвода тележки, в зазор вкладываются лист электрокартона и стальной лист, выгнутый по расточке статора. После этого к задней шейке крепится вторая тележка, могущая катиться по стальному листу, уложенному в расточку. Эта тележка вначале монтируется колесами вверх, ротор поднимается краном за задний конец вала и выводится из статора до тех пор, пока стропы не подойдут к лобовой части. Тогда поворотом вокруг вала опускается задняя тележка, колеса которой становятся на стальной лист, и вывод ротора производится вытаскиванием его лебедкой за переднюю тележку. После выхода центра тяжести ротор при помощи стропов выводится окончательно.

У машин, имеющих муфты на конце вала, для разборки без снятия муфты приходится опускать подшипниковую стойку вместе с поперечной балкой плиты вниз (рис. 1-10). Разборка такой машины производится в следующем порядке:

1) раскрывается подшипник *A*, разболчивается поперечная балка фундаментной плиты и опускается вместе с подшипниковой стойкой вниз; конец ротора опирается на временную поддерживающую балку *B*;

2) статор сдвигается в сторону временной балки, насколько позволяют головки обмотки;

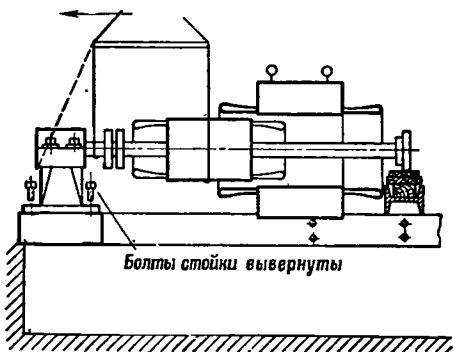
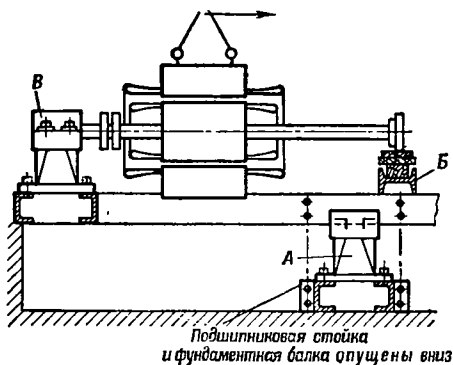


Рис. 1-10. Выемка ротора с муфтой.

3) после этого появляется возможность застропить ротор вместе с передней подшипниковой стойкой *B*, которая освобождается от болтов, крепящих ее к плите;

4) удаляется временная балка;

5) производится удаление ротора вместе со стойкой *B*.

Особо важное значение при разборке и сборке приобре-

тают такелажные работы, т. е. подъем, опускание, передвижение деталей машины. При ремонте крупных машин эти работы обязательно должны производиться опытным такелажником. Роторы могут застропливаться за сердечник, вал или за спицы (рис. 1-11). В первом случае для защиты ротора от повреждения, в особенности при стальных стропях, между стропами и ротором должны быть проложены доски. Если ротор застроплен за вал, то во избежание по-

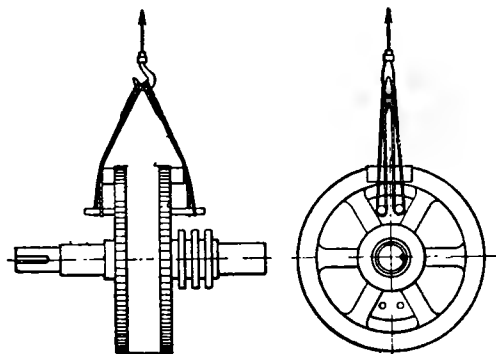


Рис. 1-11. Подъем ротора краном.

вреждения лобовых частей обмотки между стропами ставится прочная распорка. Шейки вала также должны быть защищены деревом. Вообще следует помнить, что лобовые части, обмотки, бандаж, коллекторы, зубцы роторов и якоре́й представляют собой нежные и хрупкие части машины и нажим стропов на эти части недопустим.

Укладывать ротор (якорь) на пол ни в коем случае не допускается. Хранение роторов (якорей) наиболее целесообразно производить на опорах, поставленных под шейки вала, а для якоре́й, имеющих специальный задний фланец обмоткодержателя,—в вертикальном положении.

Если подъем производится за подъемное кольцо (рым), то следует избегать застропливания крюка слишком близко к кольцам (рис. 1-12). В этом случае стропы получают большие дополнительные усилия, приводившие неоднократно к разрыву стропов и поломке колец.

Все тросы, предназначенные для подъема крупных тяжелых деталей, должны быть предварительно испытаны и

иметь соответствующую бирку. Тросы с оборванными прядями к работе не допускаются.

Допустимые нагрузки на пеньковые и стальные канаты приведены в табл. 1-1.

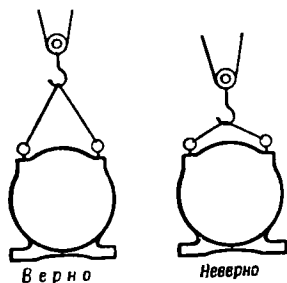


Рис. 1-12. Подъем статора краном.

Таблица 1-1

Нагрузка стальных и пеньковых канатов

Диаметр, мм	Максимально допустимая нагрузка, кг	Диаметр, мм	Максимально допустимая нагрузка, кг
-------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------

А. Стальные канаты

8,7	370	19,5	1 880
11	580	21,5	2 300
13	840	30	4 550
15	1 160	39	7 500
17,5	1 499		

Б. Пеньковые канаты белые, трехрядные

8,3	50	28,1	620
10,2	80	32,5	830
12,1	110	36,6	1 000
14	150	40,8	1 300
15,9	200	44,8	1 580
20	300	49,0	1 880
24,1	450		

Примечания; 1. Испытание стальных и пеньковых канатов в эксплуатации производится на двойную максимальную допустимую нагрузку.

2. При застропливания под углом около 45° допустимая нагрузка около 0,7 от приведенной в таблице.

1-3. СБОРКА МАШИН ПОСЛЕ РЕМОНТА

Предварительно проходят сборку основные узлы, после чего производится сборка всей машины.

Ввод ротора в статор производится теми же приемами, что и вывод его, но в обратном порядке. Подшипниковые щиты должны с достаточным натягом садиться на центрирующие заточки статора. Посадка их на место достигается равномерной подтяжкой болтов, крепящих щиты к станине. Для осуществления насадки допускаются удары свинцовой болванкой по окружности щита. Однако здесь нужна осторожность, чтобы не разбить щит.

Насадка ролико- и шарикоподшипников на вал производится с предварительным подогревом подшипника в масляной ванне до температуры 100° С.

При сборке машины производят ряд операционных проверок правильности выполненных работ и соблюдения условий, необходимых для нормальной работы машины:

1. Проверка легкости вращения ротора, в особенности при шариковых и роликовых подшипниках. Тугое вращение ротора указывает на перекос подшипников или подшипниковых щитов, на трение ротора о статор, вентилятора о корпус или на наличие посторонних предметов в машине.

2. Проверка зазора между ротором и статором или между якорем и полюсами, который должен быть одинаковым по всей окружности. Разница между величинами зазоров, измеренная в двух диаметрально противоположных точках ротора, разделенная на два, называется эксцентриситетом. Измерение величины зазора производится щупами. Наиболее простая форма щупов — набор пластинок различной толщины.

Для больших машин со значительной величиной воздушного зазора делаются специальные раздвижные щупы. Измерение зазора требует известного навыка, так как на результат измерения может повлиять пленка лака на поверхности ротора или щуп может попасть не на зубец ротора, а на пазовые клинья. Обычно измерение производится в четырех — шести точках по окружности. Измерение должно быть произведено с обеих сторон машины, чтобы убедиться в отсутствии клинообразного зазора. Измерение должно быть произведено при нескольких положениях ротора.

Эксцентриситет вызывает сильное одностороннее притяжение ротора, нагружающее вал и подшипники, неравномерную нагрузку отдельных катушек обмотки статора, включен-

ных параллельно, уравнивающие токи и ухудшение коммутации в якорях машин постоянного тока. Для машин постоянного тока с волновой обмоткой допускается некоторое увеличение зазора снизу и соответственное уменьшение зазора сверху. При срабатывании подшипников зазор будет выравниваться. Кроме того, уменьшение зазора сверху вызывает притяжение якоря к верхним полюсам и некоторую разгрузку подшипников.

Недопустимый эксцентриситет может явиться следствием износа или неправильной расточки вкладыша, неправильной обработки щита, при которой центральное отверстие и посадочная поверхность щита расточены со смещением центра или вследствие несовпадения центра расточки сердечника статора и посадочной поверхности станины под щит. В этих случаях исправление эксцентриситета путем подшабривания посадочных поверхностей станины или щита, с одной стороны, и наклепывания или накернивания их, с другой, ни в коем случае не может быть допущено, так как после первой же разборки вся работа, проведенная по регулировке зазора, пропадет. В этом случае должны быть произведены заварка и новая расточка посадочных поверхностей станины или подшипникового щита.

У машин, имеющих разъемные подшипники, в качестве временной меры до перезаливки вкладышей удастся исправить эксцентриситет постановкой тонких прокладок под вкладыши.

Для асинхронного двигателя, вышедшего из ремонта, величина эксцентриситета не должна превышать 10—15% от средней нормальной величины зазора. Большой зазор должен быть с той стороны, в направлении которой действуют совместные усилия веса якоря (ротора) и натяжения ремня (или давление на зуб шестерни).

Максимальный эксцентриситет асинхронного двигателя в эксплуатации не должен превышать 15—20% от средней величины зазора. При больших величинах эксцентриситета двигатель должен быть направлен в ремонт.

Для машин постоянного тока допустимая величина эксцентриситета зависит от типа обмотки. Для волновых обмоток максимальный эксцентриситет машины в эксплуатации может доходить до 25%. Для многополюсных машин с петлевой обмоткой и уравнивающими соединениями максимальная величина эксцентриситета в эксплуатации не должна превышать 10—12%.

Зазор между ротором и статором должен иметь опреде-

ленную (номинальную) среднюю величину. Величина зазоров в машинах постоянного тока связана с числом оборотов (у двигателя) или с напряжением (у генератора). Зазор под добавочными полюсами не должен отличаться от номинального (расчетного) более чем на $\pm 5\%$. В машинах постоянного тока величина зазора может быть отрегулирована путем установки прокладок из листовой стали между полюсами и станиной. Это относится и к синхронным машинам, имеющим явно выраженные полюса. В асинхронных машинах зазор берется весьма малым (табл. 1-2), так как он влияет на величину тока холостого хода.

Таблица 1-2
Зазоры между статором и ротором
асинхронных двигателей
(ориентировочные величины)

Диаметр ротора, мм	Зазор, мм	Диаметр ротора, мм	Зазор, мм
50	0,2	450	0,9
150	0,4	1 000	1,3
250	0,6	2 000	2
350	0,7	3 000	2,5

Поэтому следует весьма осторожно относиться ко всякого рода шлифовкам статорной и роторной поверхности асинхронных двигателей, так как они могут повлечь за собой увеличение тока и повышение нагрева двигателя.

Игра ротора или якоря в осевом направлении у машин на подшипниках скольжения должна быть в пределах 1—2 мм. Полное отсутствие этой игры указывает на то, что якорь (ротор) зажат между подшипниками и при нагревании его могут создаться сильное трение на торцовых поверхностях подшипников и заедание их. При скользящих подшипниках осевая игра обеспечивается соответствующей установкой вкладышей в корпусе подшипника, после чего вкладыш засверливается и ставится стопорный болт.

У машин, имеющих коллектор, должна быть обеспечена правильная установка щеткодержателей. При помощи индикатора должна быть проверена поверхность коллектора на отсутствие чрезмерного биения. Допустимая величина биения коллектора зависит от диаметра и числа оборотов коллектора и колеблется в пределах 0,03—0,05 мм. Выступание отдельных пластин не допускается. Индикатор должен иметь

на конце насадку, допускающую измерение на продороженной поверхности коллектора.

У машин с дополнительными полюсами щетки должны находиться строго на нейтрали. Обычно у машин постоянного тока имеются отметки положения траверсы щеткодержателей, сделанные на заводе-изготовителе.

Тем не менее после разборки и ремонта необходимо установить траверсу заново.

Проверка положения траверсы может быть сделана на основании следующего опыта: в катушки главных полюсов пропускается слабый ток от постороннего источника постоянного тока и производится замыкание и размыкание цепи. Между щетками разной полярности включается вольтметр с нулем посередине шкалы, и траверса сдвигается до тех пор, пока отклонение вольтметра не станет возможно более близким к нулю.

Этот опыт можно проводить и при питании обмотки возбуждения слабым переменным током. В этом случае не нужно производить размыкания обмотки.

Более точно установка щеткодержателей, т. е. определение нейтрали у двигателей, делается под нагрузкой методом реверсирования (двигателя) посредством сдвигания щеткодержателей до тех пор, пока число оборотов двигателя не будет одинаковым при обоих направлениях вращения.

Перед сборкой машин постоянного тока проверяется чередование полярности полюсов. Полюса возбуждаются постоянным током, после чего компасной стрелкой или намагниченным стальным пером они обходятся поочередно. За северным полюсом должен следовать южный, далее опять северный и так далее. Правильное чередование может быть также установлено по силе притяжения куска стали. Между разноименными полюсами он притягивается сильно, между одноименными слабо или совсем не притягивается (гл. 8).

Замыкающий механизм роторов асинхронных двигателей проверяется на плотность контакта между замыкающим кольцом и пружинными пальцами. Кроме того, при установке аксиального расхода должно быть обеспечено такое положение ротора, чтобы при замкнутом накоротко роторе сухари, передвигающие замыкающее кольцо, не терлись об него, а подъем щеток происходил лишь после замыкания колец накоротко.

Допускаемый эксцентриситет контактных колец 0,02—0,03 мм, торцовое биение 0,5 мм

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОЛЯЦИИ

2-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изоляция электрических машин в эксплуатации подвергается постепенному износу — старению под воздействием нагревания, механических нагрузок, электрического напряжения (в особенности у высоковольтных машин) действия масел, химических веществ, влаги, пыли и т. п.

Внешними признаками старения являются потемнение цвета изоляционных материалов, хрупкость их (действие нагрева), наличие трещин в лаковой пленке (нагрев и механические усилия), разрушения лаковой пленки (действие химических веществ масла, пыли), разбухание изоляционных гильз и пазовой изоляции (нагрев и электрическое напряжение).

Следует отметить, что внешний осмотр и измерение сопротивления изоляции (мегаомметром) дают лишь некоторую ориентировку и не дают точной картины состояния изоляции.

Для определения состояния изоляции высоковольтных машин следует, кроме указанных выше, применять специальные методы определения состояния изоляции (измерение диэлектрических потерь, снятие кривых абсорбции и ряд других¹).

Уход за изоляцией заключается в периодической чистке (тряпкой, смоченной в бензине), продувке, а также в периодической пропитке соответствующими лаками (профилактическая пропитка).

Одной из основных характеристик изоляционных материалов является их пробивное напряжение. Величина минимального напряжения, при котором происходит пробой изоляционного материала толщиной 1 мм, определяет его электрическую прочность.

Если изоляция состоит из слоев различных материалов, то напряжение, действующее на такую изоляцию, распределяется по слоям неравномерно и может оказаться, что один из слоев, на который приходится наибольшее напряжение (на единицу толщины), будет пробит.

¹ В. И. Калитвянский. Изоляция электрических машин, ГЭИ, 1949.

В частности, из-за неплотного прилегания слоев изоляции образуются воздушные прослойки, в которых под воздействием напряжения возможна ионизация (разложение) воздуха, приводящая к постепенной порче соседних слоев изоляции.

Для того чтобы предотвратить ионизацию воздуха между обмоткой и стенкой паза, у высоковольтных машин (3 000 в и более) применяется покрытие пазовой части обмотки по верху изоляции полупроводящей асбестовой лентой.

Воздушные прослойки резко ухудшают теплопроводность изоляции, что повышает перегрев обмоток и снижает срок службы изоляции, а также способствует проникновению влаги внутрь изоляции и порче ее.

Поэтому изоляцию электрических машин следует производить так, чтобы, по возможности, избежать воздушных прослоек в ней. С этой целью все поры изоляции заполняются специальными составами (лаками или битумами), изоляция подвергается сушке и последующей пропитке, опрессовке и т. д.

Места, где секции выходят из пазов, являются наиболее слабыми, так как, кроме неравномерной электрической нагрузки, в этом месте наиболее часты механические повреждения изоляции.

Изоляционный материал может не только пробиваться, т. е. пропускать ток пробоя через свою толщину, но при определенном напряжении, действующем вдоль его поверхности, *пропускать ток поверхностного разряда (перекрытие)*.

Поэтому изоляция всех обмоток или деталей должна быть выполнена так, чтобы были соблюдены как определенные толщины, так и определенные расстояния по поверхности изоляции между токоведущей частью и корпусом или другой токоведущей частью.

С этой целью усиленная изоляция, имеющая место в пазу, должна выступать и иметь так называемый «вылет» за пределы паза на определенную длину a , зависящую от напряжения.

Величина a определяется по формуле

$$a = 10 + \frac{U}{200} \text{ мм.}$$

где U — рабочее напряжение, в.

Точно так же изоляционные конусы коллектора должны выступать из-под пластин на определенную величину, зависящую от напряжения («вылет»), пальцы щеткодержателей должны иметь определенную длину и т. д.

Весьма важной характеристикой изоляционных материалов является их теплостойкость (или нагревостойкость).

Теплостойкость характеризуется наибольшей температурой, при которой данный изоляционный материал может длительно работать.

Поскольку нагрев машины (ее температура) растет с увеличением мощности, которую она отдает, *допустимая для изоляции наибольшая рабочая температура определяет мощность машины* и, следовательно, использование активных материалов (медь, электротехнической стали).

Применение более теплостойких изоляционных материалов позволяет повысить мощность машины без увеличения ее размеров и веса.

Поэтому в области создания теплостойких изоляционных материалов непрерывно ведутся работы, приведшие, в частности, к созданию (чл.-корр. АН СССР К. А. Андриановым и др. в ВЭИ) весьма надежной и теплостойкой «кремнийорганической» изоляции (специальные теплостойкие лаки в сочетании с материалами из стекловолокна и слюдой) с рабочей температурой до 180°C (разумеется, что повышение рабочей температуры машины связано также с необходимостью применения более теплостойкой смазки, припоев, щеток и т. д.).

По теплостойкости применяемые в электромашиностроении изоляционные материалы делятся на 5 классов:

Класс А	с рабочей температурой до 105°C			
Е (или АВ)	"	"	"	" 120°C
В	"	"	"	" 130°C
Ф (или ВС)	"	"	"	" 155°C
Н (или СВ)	"	"	"	" 180°C

К классу А относятся: хлопок, шелк, бумага, пропитанные или погруженные в жидкий диэлектрик (например, масло), а также другие соответствующие данному классу по нагревостойкости органические или неорганические материалы.

К этому же классу относится эмалевая изоляция проводов марки ПЭЛ.

К классу Е (АВ) относятся различные синтетические органические пленки и пластмассы, например эмалевая изоляция проводов марки ПЭВ (наибольшая рабочая температура 110°C).

К классу В относятся материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, а также соответствующие пластмассы с неорганическим наполнителем.

В состав изоляции класса В могут входить органические материалы класса А (в качестве подложки, связующего и т. п.) при условии, что ухудшение свойств материалов класса А под действием температуры не сможет сделать изолирующий материал класса В непригодным для длительной работы.

К классам Ф (ВС) и Н (СВ) относятся материалы на основе слюды, асбеста, стекловолокна на теплостойких лаках.

Существуют также классы изоляции У (непропитанные органические материалы: фибра, дерево, резина) с рабочей температурой до 90° и С (фарфор, асбест, стекло, кварц), для которого предельная рабочая температура не устанавливается. Материалы класса С находят в электрических машинах ограниченное применение.

Для нормальных электрических машин допустимая температура нагрева для обмоток с изоляцией классов А и В устанавливается ГОСТ 183×55 (табл. 2-1). В таблице указывается допустимое превышение температуры обмотки над охлаждающим воздухом, температура которого принята равной $+35^{\circ}\text{C}$.

В табл. 2-1 устанавливаются также допустимые превышения температур для коллекторов, сердечников и контактных колец.

Предельно допустимая температура подшипников установлена равной 80°C для подшипников скольжения и 95°C для подшипников качения.

Следует помнить, что увеличение температуры сверх указанных здесь пределов резко сокращает срок службы изоляции. Так, увеличение температуры на 10° сокращает срок службы приблизительно в 2 раза.

В некоторых специальных случаях с целью уменьшения веса и размеров машины (тяговые, краново-подъемные двигатели и т. п.) допустима работа при более высоких температурах за счет сокращения межремонтного срока.

В качестве основных изоляционных материалов для изоляции обмоток и деталей (пазов, обмоткодержателей, коллекторов) применяются лакоткани, т. е. ткани (хлопчатобумажные и шелковые — класс А, стеклянные — классы В и F), пропитанные соответствующими лаками, и слюдяная изоляция (миканиты, классы В, F, H).

Электрокартон, бумаги, хлопчатобумажные, шелковые, стеклянные и асбестовые ткани и ленты применяются для защиты указанных выше изоляционных материалов от механических повреждений и для придания обмоткам большей прочности.

Для низковольтных машин (до 110 в) с пониженными требованиями по влагостойкости могут применяться в качестве основной изоляции обмоток электрокартон, бумага, хлопчатобумажные ленты и другие волокнистые материалы.

Волокнистые материалы находят себе широкое применение в качестве межвитковой изоляции (изоляция обмоточных проводов, прокладки и т. п.).

Все волокнистые материалы могут применяться только в пропитанном виде.

Значительное место в электромашиностроении начинают занимать синтетические материалы. К их числу относятся смола типа винилфлекс (изоляция эмаль-проводов марки ПЭВ), капрон (изоляция эмаль-проводов марки ПЭЛ-Р), кремнийорганические лаки, пленочная (триацетатная) изоляция и др.

Эти материалы обладают рядом ценных свойств, в частности повышенной влагостойкостью.

Предельные допустимые превышения температуры частей электрических машин при температуре охлаждающей среды $+35^{\circ}\text{C}$ и высоте над уровнем моря не более 1000 м
(по ГОСТ 183-55)

№ п/п.	Части электрических машин	Изолирующий материал класса А		Изолирующий материал класса В			
		При измерении				°C не более	
		методом термометра	методом сопротивления	методом термометра	методом сопротивления		
1 ¹	Обмотки переменного тока синхронных машин и асинхронных машин мощностью 5000 квт и выше или с длиной сердечника в 1 м и более	—	—	—	80	85	
2 ^{2,3}	а) Обмотки переменного тока машин мощностью менее 5000 квт или с длиной сердечника менее 1 м б) Обмотки возбуждения (многослойные) машин постоянного и переменного тока с возбуждением постоянным током, кроме указанных в пп. 3 и 4 настоящей таблицы в) Якорные обмотки, соединенные с коллектором	60	65	75	85	—	

3	а) Однорядные обмотки возбуждения	70	70	95	95	—
	б) Стержневые обмотки роторов асинхронных машин при числе стержней в пазу не больше двух	—	70	—	95	—
4 ²	Обмотки возбуждения малого сопротивления, имеющие несколько слоев, и компенсационные обмотки	65	65	85	85	—
5	Изолированные обмотки, непрерывно замкнутые на себя	65	—	85	—	—
6	Неизолированные обмотки, непрерывно замкнутые на себя					
7	Стальные сердечники и другие части, не соприкасающиеся с обмотками					
8	Стальные сердечники и другие части, соприкасающиеся с обмотками					
9	Контактные кольца как защищенные, так и незащищенные	70	—	90	—	—
10 ⁴	Коллекторы	65	—	85	—	—

Превышение температуры этих частей не должно достигать значений, которые создали бы опасность повреждения изолирующих или других смежных материалов

65° С — если изоляционный материал обмоток принадлежит к классу А и 85° С — если изоляционный материал обмоток принадлежит к классу В и при этом для изоляции листов активной стали применен соответствующий лак

¹ Для обмоток синхронных машин на номинальное напряжение больше 11 000 в предельные допустимые превышения температуры должны быть снижены на 1° С на каждые 1 000 в сверх 11 000 в.

² Одновременное измерение превышения температуры по методу термометра и по методу сопротивления не требуется. Если в дополнение к значениям, полученным по методу сопротивления, желательно иметь отчет по термометру (или встраиваемому температурному детектору), то допускаемое превышение температуры по термометру (или встраиваемому температурному детектору), помещенному в наиболее горячую точку, не должно превышать 70° С, если обмотка изолирована материалами класса В, если обмотка изолирована материалами класса А.

³ Указанные для этих обмоток пределы превышений температуры, измеренные методом сопротивления, для закрытых машин на напряжения не выше 1 500 в допускается повышать на 5° С.

⁴ Указание класса изолирующего материала относится к изоляции обмотки, соединяемой с коллектором.

Обмоточные провода

Марка провода	Характеристика изоляции	Класс	Изготавливаемые размеры (по меди), мм
1	2	3	4
<i>I. Эмалевая</i>			
ПЭЛ	Эмаль лаковой	A	Ø 0,05—2,44
ПЭЛУ	То же с утолщенной изоляцией	A	Ø 0,05—2,44
ПЭВ-1	Один слой высокопрочной эмали (винифлекс)	AB	Ø 0,06—2,44
ПЭВ-2	Два слоя высокопрочной эмали (винифлекс)	AB	Ø 0,06—2,44
ПЭВ-П	То же прямоугольный провод	AB	(0,5—1,95) × (2,1—5,9)
ПЭЛР-1	Один слой высокопрочной (полиамидной) эмали (капрон)	AB	Ø 0,1—2,44
ПЭЛР-2	Два слоя высокопрочной (полиамидной) эмали (капрон)		Ø 0,1—2,44
ПЭК	Нагревостойкая кремнийорганическая эмаль	H	Ø 0,05—0,51
ПЭК	То же прямоугольный провод	H	(0,83—1,95) × (2,1—4,7)
<i>II. Волокнистая</i>			
ПБО	1 слой хлопчатобумажной обмотки	A	Ø 0,1—2,1
ПБОО	1 слой хлопчатобумажной обмотки и оплетки	A	Ø 1,0—5,2
ПБД	2 слоя хлопчатобумажной обмотки	A	{ Ø 0,2—5,2
ПШД	2 слоя шелковой обмотки ¹	A	{ Ø (0,83—5,5) × (2,1—14,5)
ПСД	2 слоя стеклянной обмотки	F	{ (0,83—1,0) × (3,53—3,80)
ПСДК	То же на кремнийорганическом лаке	H	{ Ø 0,31—5,2
ПДА	Изоляция асбестовым волокном	B	{ (0,9—5,1) × (2,1—10)
			{ Ø 1,0—4,8
			{ (1,16—5,1) × (2,1—7,4)

III. Комбинированная

ПЭЛБО	Лакостойкая эмаль и 1 слой хлопчатобумажной обмотки	A	Ø 0,2 — 2,1
ПЭЛБД	Лакостойкая эмаль и 2 слоя хлопчатобумажной обмотки	A	Ø 0,72 — 2,1
ПЭЛШО	Лакостойкая эмаль и 1 слой шелковой обмотки ¹	A	Ø 0,05 — 2,1
ПЭЛШД	Лакостойкая эмаль и 2 слоя шелковой обмотки	A	Ø 0,86
ПЭВШО	Эмаль высокопрочная и 1 слой шелковой обмотки	A	Ø 0,07 — 0,51
ПЭТСО	Теплостойкая эмаль и 1 слой стеклянной обмотки	B	Ø 0,38 — 1,81
ПЭТКСО	Нагревостойкая кремнийорганическая эмаль и 1 слой стеклянной обмотки	H	Ø 0,38 — 1,56

IV. Многожильный провод (литца)

ЛВОО	Литца вальцованная (провод, скрученный из нескольких медных проволок и провальцованный), изолированная 1 слоем хлопчатобумажной обмотки и одной хлопчатобумажной оплеткой	A	(2,8 — 12,5) × (1,6 — 8,0)
ЛВДО	То же, изолированная двумя слоями хлопчатобумажной обмотки и одной хлопчатобумажной оплеткой	A	(2,8 — 12,5) × (1,6 — 8,0)

Если машина в результате тяжелых условий эксплуатации (перегрузки, высокой температуры, влажности, наличия в воздухе пыли, кислот и т. п.) часто выходит из строя вследствие порчи изоляции, а возможность улучшить эксплуатационные условия отсутствует, следует при ремонте принять меры к усилению свойств изоляции.

В частности, применением слюдяных, стеклянных, стекло-слюдяных изоляционных изделий и теплостойких лаков, разработанных нашей промышленностью, можно повысить теплостойкость обмоток и увеличить мощность машины.

Применением соответствующих лаков может быть достигнуто повышение стойкости обмотки против масла, химических паров и частиц, попадающих на изоляцию. Следует иметь в виду, что слюдяные и в особенности стекло-слюдяные изделия дороги, и поэтому применять их следует лишь тогда, когда решение вопроса другим путем нецелесообразно.

Ниже приводятся краткие данные по обмоточным проводам и по основным видам изоляционных материалов и даются рекомендации по их применению.

2-2. ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА

Основные характеристики обмоточных проводов приведены в табл. 2-2.

Прямоугольные обмоточные провода имеют размеры (без изоляции), указанные в приложении 1.

Номинальные диаметры проволоки, идущей для изготовления проводов, приведены в табл. 2-3.

Таблица 2-3

Номинальные диаметры проволоки

Номинальные диаметры, мм							
0,05	0,16	0,33	0,59	0,90	1,30	1,95	4,1
0,06	0,17	0,35	0,62	0,93	1,35	2,02	4,5
0,07	0,18	0,38	0,64	0,96	1,40	2,10	4,8
0,08	0,19	0,41	0,67	1,00	1,45	2,26	5,2
0,09	0,20	0,44	0,69	1,04	1,50	2,44	5,5
0,10	0,21	0,47	0,72	1,08	1,56	2,63	
0,11	0,23	0,49	0,74	1,12	1,62	2,83	
0,12	0,25	0,51	0,77	1,16	1,68	3,05	
0,13	0,27	0,53	0,80	1,20	1,74	3,28	
0,14	0,29	0,55	0,83	1,25	1,81	3,53	
0,15	0,31	0,57	0,86		1,88	3,8	

Толщина изоляции проводов указана в табл. 2-4 и 2-5.

Указанная для эмалированных проводов толщина изоляции включает допуск на увеличение диаметра меди против номинального так, что сумма номинального диаметра и указанной в табл. 2-4 толщины изоляции дает максимальный диаметр провода.

Для проводов других марок дана только толщина изоляции. Допуск на диаметр меди колеблется в пределах $\pm 1 \div 3\%$.

Кроме указанных в табл. 2-2, для изготовления секций крупных высоковольтных машин и трансформаторов выпускаются провода класса А:

а) с пленочно-волоконистой изоляцией, с высоким пробивным напряжением марок ППБО-2, ППТБО, ППКО-2, ППБО-2—прямоугольные размером $(1,6-8) \times (2,8-12,5)$ мм.

Изоляция: синтетическая пленка (П), обмотка бумагой (Т) и хлопчатобумажной пряжей (БО) или только хлопчатобумажной пряжей или шелком-капроном (КО); толщина изоляции этих проводов указана в табл. 2-5;

б) с бумажной изоляцией ПБ, ПББО (толщина изоляции проводов ПББО от 0,45 мм и выше);

в) с бумажно-волоконистой изоляцией марок ПБТ (изоляция подклеенной телефонной бумагой и двумя слоями хлопчатобумажной пряжи диаметром 1—2,1 мм, толщина изоляции 0,21 мм на две стороны) и ПБВ (изоляция подклеенной длиноволокнистой бумагой и двумя слоями хлопчатобумажной пряжи диаметром 0,51—1,45, толщина изоляции 0,12—0,14 мм на две стороны).

Обмоточные провода с волокнистой изоляцией перед укладкой в пазы должны пройти пропитку (гл. 4), улучшающую механические и электрические свойства изоляции.

Если имеется возможность замены старого провода проводом той же марки и при эксплуатации машины не наблюдалась какая-либо неисправность, связанная с порчей витковой изоляции, то следует сохранить марку провода, рекомендованную заводом-изготовителем. Если же такой возможности нет или преследуются цели улучшения изоляции, то следует руководствоваться приводимыми ниже общими соображениями по изоляции.

Для неподвижных обмоток возбуждения малых и средних машин постоянного тока применяется провод марки ПЭВ-2, ПЭЛ, ПЭЛБО, ПЭТСО, для крупных — ПБД, ПСД, ПДА.

Вращающаяся обмотка возбуждения машин средних мощностей выполняется проводом ПБД, ПСД, ПЭЛБО и ПЭТСО.

Для обмоток статоров, роторов и якорей машин средней мощности (от 1 до 100 кВт) рекомендуется применение проводов марок ПЭЛБО, ПБД (класса А), ПЭТСО, ПСД (класс В).

Для больших мощностей и при большой длине пакетов активной стали провода ПБД и ПСД.

Для статоров и якорей малых машин (менее 1 кВт) ПЭВ-2, ПЭЛ, ПЭЛШО.

Для протяжных обмоток рекомендуются провода ПБД и ПСД, как более стойкие против сдирания изоляции при протягивании провода через пазы.

Литца применяется относительно редко; она может потребоваться при ремонте крупных асинхронных двигателей с протяжной обмоткой и генераторов повышенной частоты.

Толщина изоляции (на две стороны)

<div> <div>Ø, мм</div> <div>Марка провода</div> </div>	0,05—0,09	0,1—0,19	0,20—0,25	0,27—0,29	0,31—0,35
ПЭЛ	0,015	0,020	0,025	} 0,040	0,040
ПЭВ-1	0,025	0,030	0,030—0,040		
ПЭЛР-1		0,020—0,030	0,030		
ПЭЛ	0,025	} 0,030—0,040	0,040—0,050	0,050	0,050—0,060
ПЭВ-2	0,030				
ПЭЛР-2	0,070	0,075	0,090	0,100	0,105
ПЭЛШО	0,073	0,080	0,095	0,105	0,115
ПЭВШО			0,100	0,120	0,120
ПБО			0,125	0,155	0,160
ПЭЛБО					
ПЭТСО			0,190	0,220	0,220
ПБД					0,240
ПСД					
ПДА					
ПЭЛБД					
ПБОО					

Для крупных высоковольтных машин для изготовления секций могут применяться провода ПБО, ПБД, ПСД, ПДА обычно с наложением на него дополнительной изоляции и провода с пленочно-волоконистой и бумажно-волоконистой изоляцией (класса А).

При замене проводов на провода других марок следует, в первую очередь, принимать во внимание толщину их изоляции (табл. 2-4—2-5), непосредственно влияющую на возможность укладки проводов в пазы.

Кроме того, следует иметь в виду, что по механической прочности изоляции провода могут быть расположены в порядке убывающей прочности следующим образом: ПБД, ПЭЛБО, ПЭЛШО, ПСД, ПЭТСО, ПДА, ПЭВ, ПЭЛ.

При необходимости увеличения производительности установки и мощности машины, связанной с повышением перегрева, целесообразна замена проводов ПЭЛБО и ПБД на ПЭТСО и ПСД.

Подобная замена позволяет поднять мощность на 12—20%. Замена проводов марки ПЭЛ на провода марки ПЭВ усиливает межвитковую изоляцию (теплостойкость, механическая прочность), повышая тем самым надежность машины.

круглых обмоточных проводов, мм

0,38—0,49	0,51—0,69	0,72—0,96	1—1,45	1,5—2,10	2,26—2,44	2,44—5,2
0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	0,100	
0,050— 0,060	0,070— 0,080	0,090	0,110	0,120	0,130	
0,110	0,115	0,125	0,135	0,155		
0,120	0,125					
0,120	0,120	0,120	0,140	0,140		
0,165	0,170	0,180	0,210	0,210		
0,210	0,210	0,220—0,240	0,240	0,240—0,270		
0,220	0,220	0,220	0,270	0,270	0,330	0,330
0,240	0,260	0,270	0,290	0,310	0,360	0,360—0,380
			0,320	0,320—0,330	0,380	0,380—0,400
		0,280	0,330	0,330		
			0,85	0,85	0,85	0,85

Таблица 2-5

Толщина изоляции (на две стороны) прямоугольных проводов, мм

 a — меньшая сторона сечения

a , мм	0,83—1,95	2,1—3,8	4,1—5,5
Марка провода			
ПБО	0,14	0,175	0,23
ПБД	0,27	0,33	0,44
ПСД	0,27	0,33	0,40
ПДА	0,35/0,40	0,35/0,40	0,40
ППКО-1	0,27	0,33	0,44
ППТБО	0,45	0,45	0,50
ЛВОО	0,65	0,65	0,65
ЛВДО	0,85	0,85	0,85
ПБОО	0,88	0,88	0,88

При недостаточном ассортименте обмоточных проводов по сечениям можно менять число параллельных проводов в обмотке, сохраняя суммарное сечение. При этом следует иметь в виду, что:

1) все параллельные провода должны быть одинакового сечения;

2) замена нескольких параллельных проводов одним суммарного сечения возможна в том случае, если этот провод проходит через прорезь паза. Распиловка прорези не допускается.

Выполнение последнего условия необязательно, если обмотку можно выполнить впротяжку.

Если почему-либо сечение провода должно быть изменено, то следует иметь в виду, что уменьшение сечения меди обмотки вызывает увеличение перегрева этой обмотки.

Увеличение сечения может быть допущено при условии, что выбранный провод можно уложить в пазы без опасности повреждения изоляции.

Во всех случаях, когда изменяется марка или сечение провода, необходимо уложить две-три пробные секции, прежде чем производить перемотку.

Применяемые для обмоток конкретных машин размеры и марки проводов приведены в таблицах (см. приложения 4 и 5).

2-3. ЛАКОТКАНИ

Лакоткани на хлопчатобумажной и шелковой основе относятся к материалам класса А.

Лакоткани на стеклянной основе, пропитанные теплоустойчивыми лаками, относятся к материалам классов В и ВС.

Пропитка тканей черными асфальто-масляными и асфальто-глифталемасляными лаками дает *черную лакоткань*.

Пропитка тканей светлыми лаками (масляными, глифталемасляными) дает *светлую лакоткань*.

Черные лакоткани имеют более высокие изоляционные свойства, однако они немаслостойки и более подвержены действию растворителей (бензина и т. п.), чем светлые.

Марки и толщины черной лакоткани приведены в табл. 2-6.

Марки и толщины хлопчатобумажной и шелковой лакоткани (по ГОСТ 2214-46) приведены в табл. 2-7.

Стеклолакоткань черная получается путем пропитки стеклянной ткани специальными теплоустойчивыми и влагоустойчивыми глифталемасляноасфальтовыми лаками. Выпускается лакоткань рулонами шириной от 600 до 1000 мм и толщиной 0,11; 0,12; 0,13; 0,15; 0,20 мм. Может длительно работать при температурах до 125—150° С.

Марки и толщины черной лакокраски

Марка	Характеристика	Толщина, мм			
ЛХЧ-1	Нормальная с повышенными диэлектрическими свойствами	0,17	0,20	0,24	
ЛХЧ-2	Нормальная	0,17	0,20	0,24	0,30
ЛХЧ-3	Нормальная на шифоне		0,20	0,24	0,30

Таблица 2-7

Марки и толщины хлопчатобумажной и шелковой лакокраски
(по ГОСТ 2214-46)

Марка	Характеристика	Толщина, мм					
ЛХ-1	Нормальная с повышенными диэлектрическими свойствами	0,15	0,17	0,2	0,24		
ЛХ-2	Нормальная	0,15	0,17	0,2	0,24		0,3
ЛХМ	Маслостойкая	0,17	0,17	0,2	0,24		
ЛХС	Специальная						
ЛШ-1	Нормальная с повышенными диэлектрическими свойствами	0,1; 0,15	0,17	0,2			
ЛШ-2	Нормальная	0,08	0,1; 0,15				
ЛШС-1	Специальная с повышенными диэлектрическими свойствами	0,12	0,12				
ЛШС-2	Специальная						
ЛШС	Специальная, тонкая	0,04	0,05	0,06			

Стеклолакоткань кремнийорганическая с рабочей температурой до 180°С (марки ЛСК-1—жесткая, ЛСК-2—мягкая, ЛСК-7) получается путем пропитки стеклянной ткани ЭСТБ (бесщелочное стекло) в кремнийорганических лаках. Выпускается толщиной 0,11; 0,12; 0,15; 0,20 мм, ширина рулона 200—700 мм.

Лакоткань следует хранить при температуре 10—30°С.

2-4. ЭЛЕКТРОКАРТОН. ПЛЕНКОЭЛЕКТРОКАРТОН

Картон электроизоляционный (электропрессшпан) марки ЭВ выпускается толщиной 0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,25 мм. Более прочный прессованный электрокартон марки ЭВП имеет толщину 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30.

Наибольшей механической прочностью обладает картон марки ЭВТ («литероид», из тряпичной массы), имеющий следующие толщины: 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40.

Пленкокартон представляет собой материал, состоящий из электрокартона ЭВП толщиной 0,2; 0,3; 0,4 мм, склеенного с триацетатной пленкой толщиной 0,07 мм. Выпускается также двусторонний пленкоэлектрокартон толщиной 0,5 мм, состоящий из двух слоев прессшпана, между которыми находится триацетатная пленка. Пленкоэлектрокартон является хорошим материалом для изоляции паза машин с рабочим напряжением до 500 в.

Лакобумага, т. е. бумага, пропитанная бакелитовым лаком, толщиной 0,030—0,12 мм применяется для изоляции (обкатки, опрессовки) роторных стержней, штырей щеткодержателей и подобных деталей.

2-5. ЛЕНТЫ

Хлопчатобумажные ленты (киперная, тафтяная, миткалевая, батистовая), асбестовая и стеклянная ленты в пропитанном виде применяются в качестве изолирующих и защитных покрытий для изоляции обмоток и деталей.

В непропитанном виде киперная и тафтяная ленты могут применяться в качестве временных покрытий при компаундировании обмоток.

Размеры лент указаны в табл. 2-8.

Весьма удобным материалом при ремонте лобовых частей и соединений является теплостойкая и влагостойкая липкая изоляционная стеклолента (толщина 0,12; 0,15 мм, ширина 10; 15; 20; 25 мм), при помощи которой может быть легко выполнена изоляция отдельных участков обмотки взамен поврежденной.

Размеры лент

Лента	Толщина, мм	Ширина, мм									
		10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
Киперная . . .	0,45	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
Тафганная . . .	0,25	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
Миткалевая . . .	0,22		12	16	20	25	30	35			
Батистовая . . .	0,12, 0,16, 0,18	10*	12	16	20						
Стекланная . . .	0,12, 0,15, 0,2	10		15	20	25					
Асбестовая . . .	0,4				20	25					
	0,5					25	30				

* Только для толщины 0,12 мм.

2-6. МИКАНИТЫ

Миканиты — изоляционные материалы, основой которых является слюда, обладают весьма высокими изоляционными свойствами: теплостойкостью, влагостойкостью, электрической прочностью.

Ввиду дефицитности и высокой стоимости миканитов применять их следует для наиболее ответственных машин в том случае, когда применение изоляционных материалов класса А (лакоткань) недопустимо.

Миканит клеится из листочков слюды двух сортов: мусковита и флогопита, в соответствии с чем в обозначении миканита ставится вторая буква (М или Ф).

В том случае, когда для клейки идет слюда обоих сортов, в обозначении ставится буква С (смесь).

Мусковит имеет несколько лучшие изоляционные качества. Флогопит более теплостоек.

Ручная клейка производится на стеклянных листах, освещаемых снизу лампой. Просвечивание при клейке позволяет контролировать толщину и правильно распределять слюдяные листки. Если клейка производится на подкладке из бумаги или ткани, то первой на стекло кладется подкладка и промазывается клеящим лаком, на нее кладется первый слой листков слюды с заданной перекрышей, но во всяком случае так, чтобы не получилось щелей и просветов между листками или скупивание листков. Затем следуют промазка и укладка нового слоя и т. д. Если клеится миканит без подкладки, то на стекло кладется парафинированная телефонная бумага. На нее укладывается слой слюды и так далее. После клейки телефонная бумага может быть удалена.

• Различают твердые, гибкие и формовочные миканиты.

Твердые миканиты применяются для прокладок и межламельной изоляции коллекторов.

Этот последний, так называемый коллекторный миканит, должен содержать минимальное количество клеящего лака, чтобы с течением времени не давать усадку по толщине, поэтому при клейке этого миканита лак наносится стряхиванием его с кисти в виде капель. После клейки и подсушки миканит прессуется с подогревом и затем для получения точного размера по толщине фрезеруется.

Миканит обозначается буквами КФ и КФ-1 (с пониженной усадкой) и выпускается толщиной 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; (0,85); 0,9; 1,0; (1,05); 1,10; (1,15); 1,20; 1,30; 1,40; 1,50 мм с допуском $\pm 0,07$ мм для миканита толщиной 0,4—0,6 мм и $\pm 0,08$ мм для миканита толщиной 0,7—1,5 мм.

Обозначения и толщины прокладочного (твердого) миканита приведены в табл. 2-9.

Таблица 2-9

Миканит прокладочный

Обозначения	Толщина, мм
ПС-1 ПМ-1 Прессованный и каленб- ПФ-1 рованный по толщине	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,5; 2
ПС-2 ПМ-2 Прессованный ПФ-2	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

К обозначениям, указанным в табл. 2-9, может добавляться буква А (например, ПМ-1А), что означает пониженное (5—15% против 15—25% без буквы А) содержание связующего вещества (лака).

Гибкий миканит применяется для изоляции пазовой части секций, изоляции паза, обмоткодержателей и т. д. и представляет собой листовой материал, клеенный из листочков слюды, выпускаемый в листах.

В качестве клеящих лаков применяются лаки пластифицированные, сохраняющие гибкость при нормальной температуре и при хранении до 2 мес.

Различают гибкий миканит с обклейкой с двух сторон тонкой бумагой и без нее.

Обозначения и толщины гибкого миканита см. в табл. 2-10.

Разновидностью гибкого миканита является *микалента*, применяемая для изоляции проводников и обмоток. Она представляет собой материал, склеенный из листочков слюды и обклеенный с двух сторон специальной тонкой бумагой. В качестве клеящих лаков применяются асфальто-масляные лаки (черные) и глифтале-масляные (светлые).

Обозначения и толщина гибкого миканита

Обозначения		Толщина, мм			
ГМО ГФО	Оклеенный	0,20	0,25	0,30 0,50	0,35 0,40
ГМ-2 ГФ-2	Прессованный	0,15 0,35	0,20 0,40	0,25 0,45	0,30 0,50
ГМ-3 ГФ-3	Непрессованный				

Лента выпускается шириной 12; 15; 20; 25; 30 и 35 мм.
Обозначения и толщины микаленты см. в табл. 2-11.

Таблица 2-11

Обозначения и толщина микаленты

Обозначения	Характеристика	Толщина, мм	
ЛМЧ-1 ЛФЧ-1	Микалента, клеенная на масляно-битумном (черном) лаке, с повышенной электрической прочностью (I)	0,018 0,13	0,1
ЛМЧ-11 ЛФЧ-11	То же, с нормальной электрической прочностью (II)	0,08 0,13	0,1 0,17
ЛМС-1 ЛФС-1	Микалента, клеенная на масляно-глифталевом (светлом) лаке, с повышенной электрической прочностью	0,08 0,13	0,1
ЛМС-11 ЛФС-11	То же, с нормальной электрической прочностью	0,08 0,13	0,1 0,17

Микалента толщиной 0,08 и 0,1 мм имеет обклейку только с одной стороны.

Микалента должна храниться в герметически запаянных банках при температуре 10—35° С.

Разновидностью гибкого миканита является также микашелк, в котором подложкой с одной стороны служит шелковая ткань, а с другой — бумага (обозначения—ЛЧМШБ, ЛСМШБ, ЛЧФСБ, ЛФСШБ).

Микашелк, кроме высокой электрической прочности, обладает также высокой механической прочностью.

Выпускается микашелк в рулонах шириной от 400 до 900 мм и толщиной 0,14—0,17 мм.

Формовочный миканит, выпускаемый в листах, клеенный из листочков слюды, приобретает гибкость и способность формоваться при нагреве и прессовании.

Применяется для изготовления коллекторных конусов, гильз, каркасов и подобных фасонных деталей.

Обозначения и толщины формовочного миканита см. в табл. 2-12.

Т а б л и ц а 2-12

Миканит формовочный

Обозначения	Толщина, мм
ФМ-1 } ФФ-1 } Прессованный и калибро- ФС-1 } ванный по толщине	0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
ФМ-2 } ФФ-2 } Прессованный ФС-2 ¹ }	0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,40; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5; 2,3

¹ «С» обозначает смесь из мусковита и флогопита. Толщина ФС-2 > 0,2 мм.

К обозначениям, указанным в табл. 2-12, может добавляться буква А (например, ФА-1А), что обозначает пониженное (8—15% против 15—25% без буквы А) содержание связующего.

Разновидностью формовочного миканита является микафолий (или микабумага), представляющий собой листочки слюды, склеенные при помощи лака и обклеенные с одной стороны телефонной бумагой толщиной 0,05 мм.

Микафолий изготавливается в рулонах и листах, приобретает гибкость в нагретом состоянии и применяется для изоляции пазовой части стержней и секций, изготовления гильз и т. д.

Микафолий обозначается тремя буквами, например МФШ. Первая буква М — микафолий, вторая буква М (мусковит) или Ф (флогопит) обозначают сорт слюды. Третья буква характеризует лак: Г — глифталевый, М — масляно-глифталевый, Ш — шеллачный. Выпускается толщиной 0,15; 0,20; 0,30 мм в рулонах шириной 400 мм. Хранить микафолий (формовочный миканит) следует в закрытом сухом помещении при температуре 10—35° С.

Листы миканита рекомендуется при хранении прокладывать бумагой и обертывать парафинированной бумагой или другим влагостойким материалом.

В состав указанных выше слюдяных материалов, принадлежащих к классу В, входят различные материалы (хлопчатобумажные и шелковые ткани, бумага) класса А.

Замена этих материалов стеклянной тканью и применение теплоустойчивых лаков позволяют получить нагревостойкие стеклослюдяные материалы, относящиеся к классу Н (на слюде флогопит). К их числу относятся:

коллекторный миканит КФА с фосфорнокислым аммонием (аммофосом) в качестве связующего и клеенный на кремнийорганических лаках;

прокладочный миканит ПФ2КА толщиной 0,5—5 мм;

гибкий миканит ГФК толщиной 0,2—0,5 мм;

стекломиканит С2ГФК-I и С2ГФК-II толщиной 0,2—0,5, 0,6 мм;

стекломикалента специальная (1 слой слюды флогопит и стеклоткань с одной или двух сторон) СЛ1ФК-1 толщиной 0,13; 0,15 мм и ЛС2ФК толщиной 0,17; 0,22 мм;

стекломикалолий толщиной 0,2; 0,3 мм;

формовочный миканит ФМ2К и ФМ2КА толщиной 0,15—0,50 мм.

Следует упомянуть также о новом изоляционном материале — *слюдинитовой бумаге*, получаемой из раствора молотой слюды при помощи технологического процесса, аналогичного процессу изготовления обычной бумаги. В этом случае исключается клейка листов слюды, что дает ряд существенных преимуществ.

Слюдинит изготавливается в виде коллекторного (толщиной 0,4—1,5 мм) и прокладочного (толщиной 0,5—2 мм) слюдинита, а в сочетании со стеклотканью и бумагой в виде формовочного (толщиной 0,1—0,3 мм) и гибкого стеклослюдинита (толщиной 0,1—0,5 мм) и гибкого слюдинита (толщиной 0,15—0,5). Следует ожидать широкого применения этого материала в электромашиностроении.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РЕМОНТ СТАТОРНЫХ ОБМОТОК МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3-1. ОБМОТКИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Обмотка любой электрической машины получается путем соединения вложенных в пазы стали статора или ротора проводников в отдельные витки и соединения этих витков между собой.

Обычно витки, лежащие вместе в двух пазах и соединенные последовательно, образуют катушку-секцию, а эти последние соединяются между собой, образуя обмотку.

Необходимое общее число витков обмотки определяется рабочим напряжением машины, а площадь сечения проводников — силой тока.

Что же касается схемы соединения проводников обмотки между собой, то эти схемы строятся так, чтобы при протекании по обмотке тока в ней образовывалось нужное число пар полюсов.

Напомним, что для асинхронного двигателя, питающегося от сети с частотой переменного тока f [гц], число пар полюсов обмотки p определяет синхронное число оборотов в минуту n_c , а следовательно, и близкое к нему рабочее число оборотов в минуту n :

$$n_c = \frac{60f}{p},$$

для сети 50 гц

$$n_c = \frac{3000}{p}.$$

Для синхронного генератора с заданным числом оборотов в минуту n число пар полюсов обмотки определяет частоту вырабатываемого тока

$$f = \frac{pn}{60}.$$

Для того чтобы синхронный генератор мог работать, число пар полюсов индуктора и рабочей обмотки¹ должно быть одинаковым; то же относится к асинхронному двигателю с фазным ротором, у которого обмотки статора и ротора должны иметь одинаковое число пар полюсов.

Короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя может работать при различном числе полюсов статорной обмотки.

Для того чтобы в обмотке образовалось требуемое число пар полюсов p , необходимо соединить проводники в витки-катушки (секции), а эти последние между собой так, чтобы были выдержаны определенные расстояния—«шаги» между сторонами (проводниками) витка-катушки и между самими катушками или их группами.

3-2. ШАГ ВИТКА

Шаг витка должен быть равен полюсному делению τ (диаметральный шаг) или несколько меньше его (укороченный шаг).

Полюсное деление τ выражается числом пазов (или зубцов), приходящихся на полюс:

$$\tau = \frac{Z}{2p},$$

где Z — общее число пазов статора (или ротора).

Шаг витка y также выражается числом пазов, лежащих между проводниками, образующими стороны витка.

Если, например, нужно обмотать статор (ротор), имеющий 48 пазов, так, чтобы получить четырехполюсную обмот-

¹ Рабочей (якорной) обмоткой генератора может быть как статорная, так и роторная. В последнем случае вырабатываемый ток подается через контактные кольца и щетки.

ку, то шаг витков (катушек) должен быть близок к полюсному делению

$$\tau = \frac{48}{4} = 12 \text{ пазов.}$$

Шаг катушек, следовательно, может быть взят равным 12 пазам или несколько меньше, например 10 пазам.

В первом случае стороны катушки расположатся в пазах 1 и $1+12=13$, во втором случае — в пазах 1 и $1+10=11$.

В первом случае будем иметь обмотку с диаметральной шаг катушек, во втором случае — обмотку с укороченным шагом, равным $10/12$, или 83% диаметрального.

Укорочение составит, следовательно, 17% диаметрального шага.

Укорочение шага, кроме экономии меди в лобовой части обмотки, т. е. в части, где производится соединение между проводниками, лежащими в пазах, улучшает электрические свойства машины и широко применяется главным образом в двухслойных обмотках.

Однослойные (катушечные) обмотки выполняются обычно с диаметральной шаг катушек.

Укорочение шага берется обычно в пределах до 33% диаметрального шага (полюсного деления).

Большое укорочение приводит к уменьшению э. д. с. витка, так как уменьшаются площадь его и, следовательно, магнитный поток, им охватываемый.

В результате ухудшается использование меди обмотки (уменьшается так называемый «обмоточный коэффициент»).

Таким образом, шаг витка катушки может быть выбран по формуле

$$y = (1 \div 0,67) \tau = (1 \div 0,67) \frac{Z}{2p}.$$

Однако знание величины шага витков еще не определяет полностью схемы обмотки.

Для ее составления необходимо выяснить количество пазов, приходящееся на полюс и фазу, и тем самым количество катушек данной фазы, приходящееся на одну пару полюсов и образующих полюсную группу.

Далее должно быть намечено соединение между полюсными группами, число которых соответствует числу пар полюсов обмотки.

Таким образом, должно быть известно число фаз, которое должна иметь обмотка.

В подавляющем большинстве случаев приходится иметь дело с трехфазными обмотками.

3-3. ТРЕХФАЗНАЯ ОБМОТКА

Трехфазная обмотка машины разделяется на 3 одинаковые части—фазы, каждой из которых принадлежит $\frac{1}{3}$ всех проводников и пазов статора или ротора. Проводники и катушки, принадлежащие отдельным фазам, должны быть сдвинуты между собой на угол 120 электрических градусов. Следует помнить, что 360 электрических градусов соответствуют двум полюсным делениям, поэтому сдвиг на 120 электрических градусов соответствует сдвигу на $\frac{1}{3}$ расстояния, соответствующего одной паре полюсов. Например, если на пару полюсов приходится 24 пазы, то начала обмоток фаз должны быть сдвинуты на $24/3 = 8$ пазов и, следовательно, если обмотка первой фазы начинается в пазу 1, то обмотка второй фазы начинается в пазу 9, а обмотка третьей фазы — в пазу 17.

Катушки, принадлежащие одной фазе, при соединении между собой образуют обмотку фазы, имеющую в общем случае два вывода — начало и конец фазы.

Поскольку все фазы одинаковы, достаточно выяснить способ соединений катушек одной из фаз.

3-4. ЧИСЛО ПАЗОВ НА ПОЛЮС-ФАЗУ; ПОЛЮСНАЯ ГРУППА

Одной из основных величин, определяющих выполнение обмотки, является число пазов, приходящееся на один полюс и на одну фазу, обозначаемое q . Эту величину легко определить, если известно число пазов статора, число полюсов и число фаз.

Число пазов на полюс и фазу

$$q = \frac{Z}{2p \cdot m}.$$

Эта величина колеблется в пределах 1—6 и может быть дробной. Нетрудно видеть, что число пазов на полюс и фазу определяет число катушек-секций, приходящихся в каждой фазе на полюс у двухслойной обмотки или на пару полюсов у однослойной и образующих полюсную группу.

Обращаясь к взятому выше примеру $Z = 48$; $2p = 4$ и полагая обмотку трехфазной ($m = 3$), получим:

$$q = \frac{48}{4 \cdot 3} = 4.$$

Если выбрать обмотку с диаметральной шагом катушек $y = \tau = \frac{48}{4} = 12$, то одной фазе на первой паре полюсов будут принадлежать пазы 1, 2, 3, 4 и 13, 14, 15, 16.

Так как обмотка должна быть симметричной, т. е. все пары полюсов должны быть одинаковыми, следующую группу катушек, образующих вторую пару полюсов, следует расположить со сдвигом относительно первой на 2τ (двойное полюсное деление), в данном примере на 24 паза.

Вторая группа катушек расположится, следовательно, в пазах 25, 26, 27, 28 и 37, 38, 39, 40.

Если в обмотке больше чем две пары полюсов, то каждая следующая группа катушек укладывается с тем же сдвигом 2τ .

Сказанное выше позволяет разметить пазы, принадлежащие данной фазе.

Что же касается соединения проводников, лежащих в этих пазах, в катушки и соединения катушек в группы, то здесь может быть применено три различных способа, электрически совершенно равноценных и влияющих лишь на конструкцию катушек.

Этот вопрос рассматривается ниже на конкретном примере, позволяющем выяснить, как подбираются полюсная группа катушек и расстояние (сдвиг) между группами.

В примере, приведенном выше, первой фазе принадлежат проводники, лежащие в пазах 1, 2, 3, 4—13, 14, 15, 16—25, 26, 27, 28 и т. д.

Соединение этих проводников в витки катушки может быть произведено тремя способами (рис. 3-1, а, б и в):

а) Соединением пазов 1—13, 2—14, 3—15, 4—16 (рис. 3-1, а). Все катушки имеют при этом одинаковый размер и шаг и пересекаются в лобовой части. Такое соединение применяется в двухслойных и однослойных обмотках, у которых при этом получают одинаковые катушки. При двухслойной обмотке соседняя группа катушек этой же фазы ляжет в пазы 13—25, 14—26, 15—27, 16—28 и т. д., так что в каждом пазу окажутся две катушечные стороны: одна в нижнем, другая в верхнем слое.

б) Соединением проводников, лежащих в пазах 1—16, 2—15, 3—14, 4—13 (рис. 3-1, б). При этом получается группа

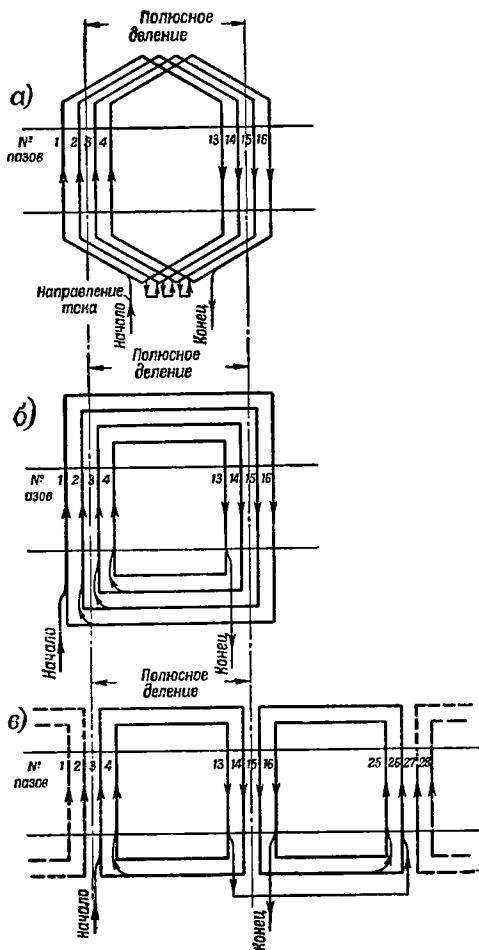


Рис. 3-1. Катушечные группы трехфазной обмотки.

четырех расположенных одна внутри другой катушек, одна такая группа приходится на два полюса (на одну пару полюсов), лобовые части не имеют пересечений, катушки, входящие в группу, имеют разный шаг.

в) Соединением пазов 4—13, 3—14, затем 16—25, 15—26 и так далее (рис. 3-1,в). Получаются группы, состоящие из двух катушек, одна внутри другой. Одна такая группа приходится на каждый полюс. Это соединение отличается от соединения по рис. 3-1,б конструкцией лобовой части.

Соединение катушек одной группы во всех трех случаях может быть только последовательным, причем должно быть соблюдено правильное направление тока во всех катушках одной группы, обеспечивающее совместное их действие. Электрические свойства полученных таким образом катушечных групп во всех трех случаях одинаковы.

Параллельное соединение катушек может быть допущено только при условии равенства э. д. с. и совпадения фазы этой э. д. с. у соединяемых катушек. Для катушек же одной группы в описанных выше трех случаях это не имеет места. Действительно, на рис. 31,а катушки имеют одинаковое число витков и одинаковые размеры, следовательно, величина э. д. с. в них одинакова. Однако они сдвинуты по отношению друг к другу в магнитном поле на один паз и, следовательно, фаза э. д. с. всех катушек разнится на угол, соответствующий одному зубцовому делению.

На рис. 3-1,б и в катушки полюсной группы расположены по одной оси, следовательно, фазы э. д. с. в них одинаковы. Однако вследствие разного шага катушек величины э. д. с. в них разные. Если ошибочно допустить параллельное соединение указанных катушек, то в них появятся внутренние токи, могущие сжечь обмотку. Таким образом, в пределах полюсной группы катушки должны соединяться последовательно. Сами же полюсные группы катушек, принадлежащие одной фазе, могут соединяться между собой и последовательно и параллельно. На рис. 3-2 показано параллельное включение рассмотренных выше полюсных групп, причем для соблюдения правильной полярности направление тока в соседних группах должно быть обратным. При параллельном соединении должны быть выполнены указанные выше правила равенства э. д. с. по величине и фазе. Это означает, что соединяемые параллельно группы катушек должны быть совершенно одинаковыми и одинаково расположены по отношению к полюсам. Это требование не всегда может быть выполнено, в особенности в обмотках,

имеющих дробное число пазов на полюс и фазу, где катушечные полюсные группы состоят из разного числа катушек. Поэтому следует чрезвычайно внимательно подходить

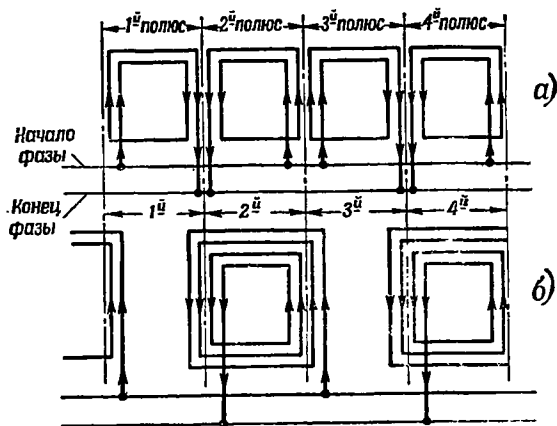


Рис. 3-2. Параллельное соединение катушечных групп.

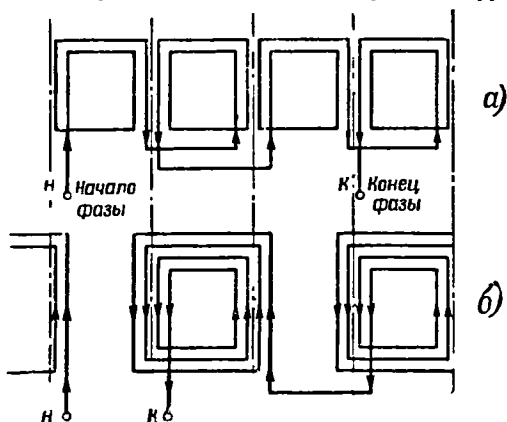


Рис. 3-3. Последовательное соединение катушечных групп.

к выполнению параллельных соединений в обмотках, в особенности при всякого рода перемотках при ремонте.

Последовательное соединение катушечных групп допустимо во всех случаях (рис. 3-3, а и б).

3-5. ОБМОТКИ С ДРОБНЫМ ЧИСЛОМ ПАЗОВ НА ПОЛЮС-ФАЗУ

Обмотки с дробным числом пазов на полюс-фазу представляют значительный интерес при модернизации машин, так как дают возможность использовать имеющийся статор для различного числа пар полюсов. В этих обмотках на каждую фазу приходится равное целое число пазов, которое, однако, не делится на число полюсов.

Поэтому число пазов, относящееся к данной фазе, распределяется по полюсам не поровну, и фаза имеет разное (чередующееся) число катушек по полюсам.

Например, для обмотки с числом пазов $Z=36$, числом пар полюсов $p=4$, числом фаз $m=3$

$$q = \frac{Z}{2p \cdot m} = \frac{36}{2 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{36}{24} = 1 \frac{1}{2}.$$

У такой обмотки число катушек под соседними полюсами будет чередоваться следующим образом: 1—2—1—2 и т. д.

Дробная обмотка с симметричными фазами выполняема при определенных соотношениях между числом пазов Z , числом пар полюсов p и числом фаз m .

Если Z и p имеют наибольший общий делитель t , то симметричная дробная обмотка выполняема, если $\frac{Z}{t \cdot m} =$ целое число.

3-6. КОНСТРУКЦИЯ ОБМОТОК

Приведенные выше правила дают возможность не только разобраться в схеме старой, подлежащей ремонту обмотки, но и составить новую схему.

Для лучшего их усвоения следует детально рассмотреть типичные схемы обмоток, приводимые на рис. 3-4—3-10, проверив шаги катушек, расстояние между группами катушек и т. д.

По конструктивному выполнению различают следующие типы обмоток:

Однослойные обмотки с расположением катушек одна внутри другой («концентрическое» расположение). Лобовые части катушек могут располагаться в двух (рис. 3-4) и трех плоскостях. При двухплоскостном расположении катушки делятся на нижние («изогнутые») и верхние («прямые»). Двухплоскостное расположение имеет место при одинарном числе групп по рис. 3-1,б. Трехплоскостное расположение имеет место при двойном числе групп по

рис. 3-1, в. С точки зрения ремонта двухплоскостное расположение более удобно, так как для замены нижней катушки при трехплоскостном расположении надо предварительно размотать большое число катушек.

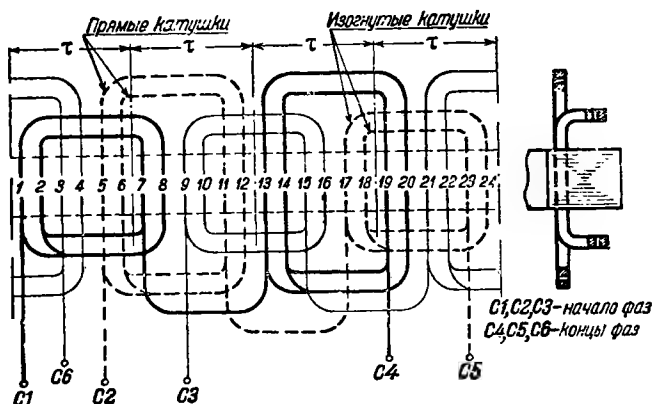


Рис. 3-4. Схема катушечной (концентрческой) однослойной обмотки.

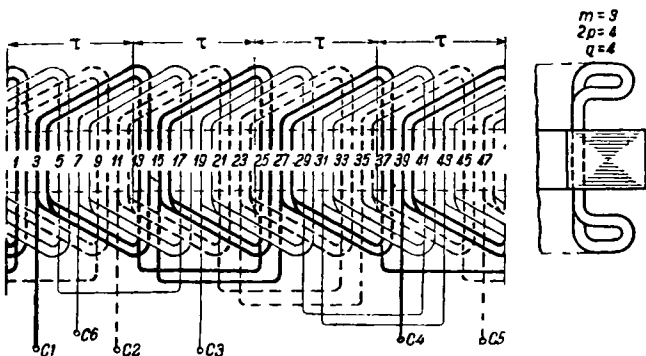


Рис. 3-5. Схема „цепной“ однослойной обмотки.

Однослойная обмотка с одинаковыми группами катушек — «цепная» — показана на рис. 3-5.

Однослойная обмотка с катушками одинакового размера и формы изображена на рис. 3-6. Обмотка имеет диаметральный шаг

Двухслойная обмотка состоит из секций, заложенных

одной стороной в верхнюю половину, а другой стороной — в нижнюю половину пазов, расположенных по шагу секций. Обмотка с диаметральным шагом секций изображена на рис. 3-7, из которого видно, что в каждом пазу лежат проводники, принадлежащие только одной фазе. Если обмотка имеет укороченный шаг секций, то нижний слой сек-

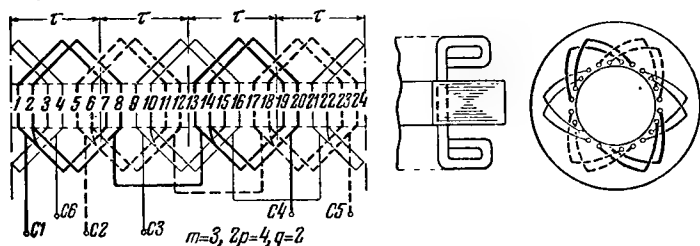


Рис. 3-6. Схема однослойной обмотки с одинаковыми катушками.

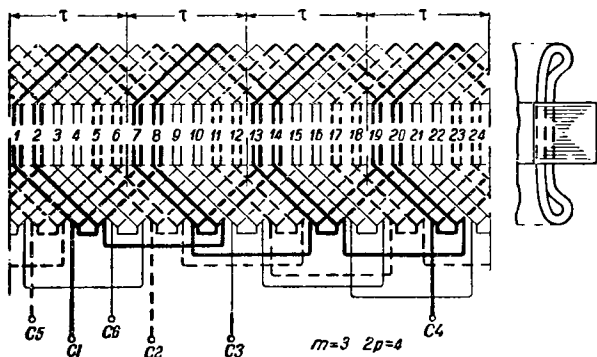


Рис. 3-7. Схема двухслойной обмотки.

ционных сторон как бы сдвигается относительно верхнего (рис. 3-8) и в части пазов оказываются проводники (секционные стороны), принадлежащие разным фазам. Все секции обмотки одинаковы, что представляет значительные удобства при ремонте и изготовлении.

Двухслойная волновая обмотка (шинная, стержневая) широко применяется для роторов асинхронных двигателей.

Особенностью обмотки является малое число проводников в пазу (два проводника-стержня). Обмотка состоит из

«волн» с диаметральной шаг секций (рис. 3-9). Если ротор имеет q пазов на полюс и фазу, то получается две группы на фазу из q рядом лежащих волн каждая. Две группы имеют место потому, что обмотка двухслойная и

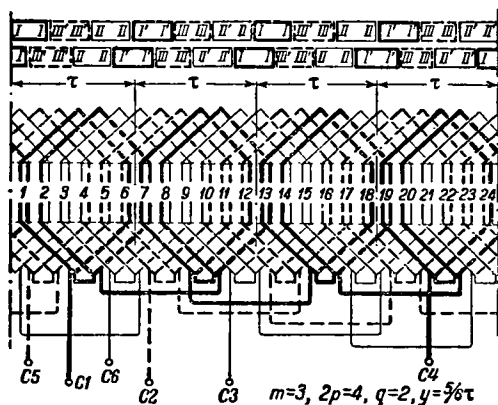


Рис. 3-8. Схема двухслойной обмотки с укороченным шагом.

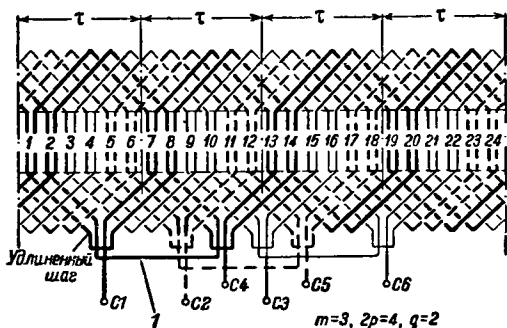


Рис. 3-9. Схема стержневой обмотки ротора.
1 — соединительная дуга.

каждая группа при своем обходе вокруг ротора занимает только половину стержней в пазах. Так как при диаметральной шаге каждая волна может замкнуться на себя, то для перехода от одной волны к рядом лежащей (для последовательного их включения) в одном месте делается измененный (удлиненный или укороченный) шаг. Для последова-

тельного соединения между собой двух групп волн делается специальное соединение, так называемая соединительная дуга (называется также «переходная скоба»). На каждую фазу обмотки приходится одно такое соединение. Две группы волн могут быть соединены и параллельно. В этом случае соединительная дуга не имеет места. Выводные концы двух групп соединяются шпинами. Соединение между стержнями делается с помощью хомутиков, припаянных к головкам стержней, которым придается соответствующий выгиб в лобовой части. Таким путем обеспечивается нормальный и удлиненный (или укороченный) шаг. Достоинством обмотки является большая механическая прочность, недостатком — большое количество паяк. Таблица для составления схем (с укороченным переходным шагом) приведена в приложении 2.

3-7. УПРОЩЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМ ОБМОТОК

Для изображения схемы двухслойных обмоток может быть рекомендован упрощенный способ, принятый рядом электромашиностроительных заводов («Электросила», «Динамо»). По этому способу на рисунке изображаются соединения между полюсными группами из q катушек каждой фазы. Соединения внутри полюсной группы подразумеваются последовательными и не показываются. Для упрощения рисунка вместо трех линий, обозначающих соединение катушек в трех фазах, показывается одна линия. Начала кату-



Рис. 3-10. Упрощенная схема обмотки статора $2p=6$, $Z=54$, шаг 1-8.

шечных групп даются номером паза, из верхнего слоя которого выходит начало первой катушки группы, конец—номером паза, из которого выходит конец последней катушки группы («Динамо»). Так, например, для обмотки, схема которой приведена на рис. 3-10, начало первой группы первой фазы будет вверху паза 1, а конец — внизу паза 10.

3-8. СОЕДИНЕНИЕ ФАЗ ОБМОТКИ

Обмотки фаз имеют обычно два вывода: начало и конец (обозначения выводов см. табл. 8-1).

У трехфазной обмотки получается, следовательно, шесть концов¹, которые могут быть соединены между собой таким образом, что три обмотки фаз оказываются включенными либо «звездой» (λ), либо «треугольником» (Δ).

Соединение звездой характеризуется тем, что три вывода обмоток фаз (начала C_1, C_2, C_3 или концы C_4, C_5, C_6) соединяются вместе, образуя нулевую точку, а другие три вывода присоединяются к питающей линии (рис. 3-11,б).

Соединение треугольником характеризуется тем, что конец обмотки одной фазы присоединяется к началу обмотки другой, образуя замкнутый треугольник.

Питание подводится к местам соединения выводов фаз, т. е. $C_1 - C_6, C_2 - C_4, C_3 - C_5$ (рис. 3-11,в).

При обоих соединениях напряжение на обмотке фазы должно быть одинаковым.

При соединении в треугольник, как это видно из рис. 3-11,в, фазовое напряжение U_ϕ равно линейному U , а ток фазы, поскольку от каждого линейного конца питаются две фазы, меньше линейного:

$$I_\phi = \frac{I}{\sqrt{3}} = \frac{I}{1,73}.$$

При соединении звездой фазовое напряжение меньше линейного $U_\phi = \frac{U}{\sqrt{3}}$ так как между концами линии включено по две обмотки фаз последовательно; ток фазы, как это непосредственно видно из рис. 3-11,б, равен току линии ($I_\phi = I$).

¹ Существуют специальные трехфазные обмотки, у которых имеются выводы от середины фаз (обмотки с параллельными цепями, многоскоростные обмотки и т. п.), где общее число выводов может быть больше шести.

При соединении звездой машина должна работать при напряжении на зажимах, в $\sqrt{3}=1,73$ раза больше, чем при соединении в треугольник. Соответственно сила тока в подводящих проводах должна быть при соединении в звезду в 1,73 раза меньше, чем при соединении в треугольник. Мощность машины остается при обоих соединениях одинаковой.

Выводы должны располагаться на щитке, как указано на рис. 3-11, а.

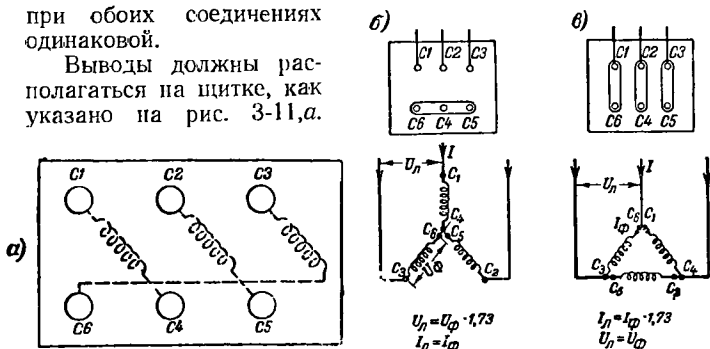


Рис. 3-11. Соединение фаз трехфазной обмотки.

а — расположение выводов на щитке; б — включение „звездой“; в — включение „треугольником“.

При таком расположении включение звездой и треугольником осуществляется наиболее просто.

Перемена направления вращения двигателя (реверсирование) достигается взаимной заменой любых двух подводящих проводов.

3.9. ОБМОТКИ МНОГОСКОРОСТНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

Изменение скорости вращения этих двигателей достигается изменением числа пар полюсов обмотки статора.

Наибольшее распространение получила схема, допускающая изменение скорости вращения в отношении 1:2, например 3 000/1 500, 1 500/750 или 1 000/500.

Изменение числа пар полюсов в этой схеме достигается изменением направления тока в одной половине фазы.

Действительно, если у четырехполюсной обмотки (рис. 3-12, б) изменить направление тока двух катушек на обратное (рис. 3-12, а), то образуется восьмиполюсная обмотка (на рис. 3-12 изображена только одна фаза обмотки).

Следует обратить внимание на шаг катушек, который

для четырехполюсной системы является укороченным на половину, а для восьмиполюсной системы диаметральной ($y = \tau_8 = 0,5\tau_4$).

Число пазов на полюс и фазу и число катушек полюсной группы берется по меньшему числу полюсов, как в приведенном выше примере для четырехполюсной обмотки.

Для того чтобы иметь возможность менять направление тока в одной половине катушек обмотки каждой фазы, по-

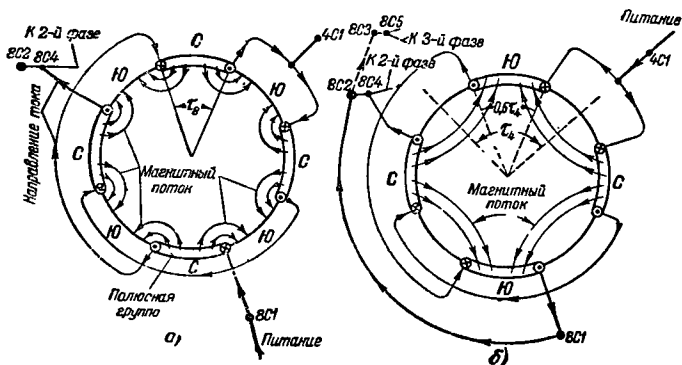


Рис. 3-12. Схема обмотки с переключением на четыре и восемь полюсов (изображена одна фаза).

а — восемь полюсов—соединение полюсных групп последовательное; б — четыре полюса—соединение полюсных групп в две параллельные ветви.

люсные группы соединяются через одну, образуя тем самым две, равномерно распределенные по окружности статора, половины обмотки.

Обмотка каждой фазы имеет при этом три вывода: начало, середина и конец.

Изменение направления тока в одной половине каждой фазы достигается переносом питания из начала в середину фазы, а сами фазы оказываются соединенными в первом случае по схеме «треугольника» (Δ), а во втором случае «двойной звездой» ($\Lambda\Lambda$).

На рис. 3-13, а и б приведена схема широко распространенных двигателей типов А и АО. Начала фаз имеют на этом рисунке обозначения 8С1, 8С2, 8С3, концы 8С4, 8С5, 8С6 и середины 4С1, 4С2, 4С3 соответственно.

Если требуется трехскоростной двигатель, то он выполняется двухобмоточным.

Одна обмотка выполняется, как описано выше, на две скорости с отношением 1:2, например 3 000/1 500 об/мин. Вторая обмотка дает одну скорость, например 1 000 об/мин.

Четырехскоростные двигатели имеют две обмотки с переключением числа пар полюсов по описанному выше способу: 3 000/1 500, 1 000/500 или 1 500/1 000 750/500 об/мин.

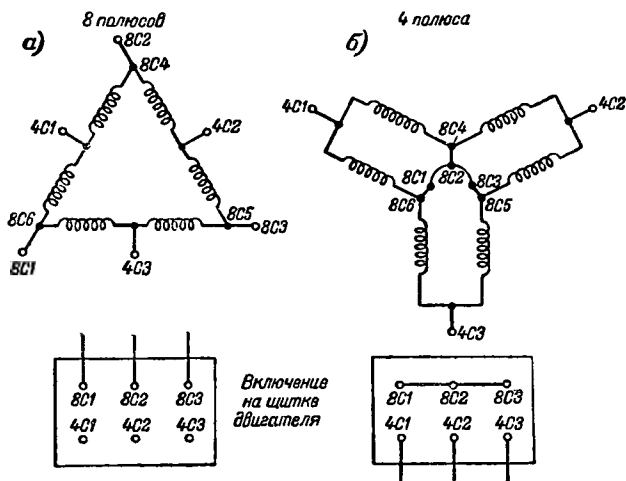


Рис. 2-13. Соединение фаз и включение на щитке обмотки с изменением числа полюсов на 2 раза.

а — включение фаз обмоток в треугольник при восьми полюсах; б — включение фаз обмоток двойной звездой (звезда с двумя параллельными цепями в каждой фазе) при четырех полюсах.

3-10. ОБМОТКИ ОДНОФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Однофазные асинхронные двигатели имеют обычно на статоре две обмотки: рабочую и вспомогательную. Рабочая обмотка включается в сеть непосредственно. Что же касается вспомогательной обмотки, то применяются следующие способы ее включения:

а) включение в сеть только на время пуска через специальный выключатель или центробежный размыкатель, сидящий на валу двигателя; обмотка рассчитывается на короткое время нахождения под током;

б) то же, что в п. «а», но обмотка включается в сеть через пусковой конденсатор;

в) постоянное питание вспомогательной обмотки от сети через конденсатор.

Существуют также малые двигатели, у которых вспомогательные обмотки выполнены в виде короткозамкнутого витка.

Однофазный асинхронный двигатель может быть выполнен и без вспомогательной обмотки, однако в этом случае он должен быть пущен в ход от руки. Рабочая обмотка занимает $\frac{2}{3}$ числа пазов статора, вспомогательная — $\frac{1}{3}$.

Обмотка выполняется обычно как однослойная с диаметральным шагом подобно обмоткам, приведенным на рис. 3-4, 3-6 и 3-21.

Для выполнения однофазной обмотки в статоре по рис. 3-6 нужно положить секции рабочей обмотки в пазы 1, 2, 3, 4—7, 8, 9, 10 и 13, 14, 15, 16—19, 20, 21, 22, а секции вспомогательной обмотки положить в пазы 5, 6—11, 12 и 17, 18—23, 24. В каждой рабочей и вспомогательной обмотке образуются две полюсные группы. В соответствии с изложенными выше правилами секции, входящие в одну полюсную группу, соединяются последовательно, а сами группы в зависимости от числа витков в секциях и рабочего напряжения соединяются последовательно или параллельно. В большинстве случаев перемотка статора по приведенному выше примеру необязательна; рабочая и вспомогательная обмотки однофазного двигателя могут быть получены из трехфазной обмотки без перемотки.

При этом две фазы используются для рабочей обмотки, а одна — для вспомогательной.

Схема соединения двух фаз, образующих рабочую обмотку, зависит от напряжения сети. Если напряжение сети соответствует схеме звезда трехфазной обмотки, то две фазы соединяются последовательно, так же как в схеме звезда, т. е. одноименными концами вместе.

Если напряжение сети соответствует схеме треугольника трехфазной обмотки, то две фазы соединяются параллельно, но разноименными концами (т. е. к одному проводу сети подходит начало одной фазы и конец другой). Однако при таком использовании трехфазной обмотки следует ожидать повышенного тока, в связи с чем мощность двигателя будет снижена по сравнению с мощностью при трехфазном питании на 40—50%.

3-11. РАСЧЕТ ЧИСЛА ВИТКОВ И СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ОБМОТКИ

При выполнении обмоточных работ часто требуется произвести подсчет необходимого числа витков и сечения обмотки.

Число витков обмотки определяется ее рабочим напряжением и тем напряжением (точнее, э. д. с.), которое создается в одном витке. Разделив рабочее напряжение U^* обмотки на напряжение одного витка u_v , получим число последовательно включенных витков w , которое должно иметься в обмотке:

$$w = \frac{U}{u_v}.$$

Таким образом, для определения числа витков нужно определить напряжение одного витка.

* Для трехфазной машины расчет числа витков обмотки одной фазы ведется по фазовому напряжению (§ 3-8).

Это напряжение создается в витке вследствие того, что через виток, заложенный в паз железа статора или ротора, проходит переменный по величине магнитный поток, наводящий, или, как говорят индуцирующий, в витке определенное напряжение.

Это напряжение зависит от величины магнитного потока Φ , проходящего через виток, и выражается формулой

$$u_e = 4,44 f \Phi \cdot 10^{-8},$$

где f — частота переменного тока. Для 50 гц $u_e = 2,22 \Phi \cdot 10^{-6}$ в.

Таким образом, для определения u_e необходимо определить, какой магнитный поток проходит через виток.

Здесь следует напомнить, что электротехническая сталь, применяемая в электрических машинах в качестве магнитопровода, обладает определенными свойствами, ограничивающими величину магнитного потока, приходящегося на 1 см² площади, через которую этот поток проходит. Величина магнитного потока, приходящегося на 1 см² площади, называется *магнитной индукцией* и выражается в гауссах (гс).

Указанные выше ограничения связаны с тем обстоятельством, что по мере увеличения индукции возрастают необходимые для возбуждения магнитного потока намагничивающие ампер-витки, а следовательно, ток холостого хода и рабочий ток двигателя, и, кроме того, увеличиваются потери в железе и нагрев.

Для различных частей магнитопровода допускаются следующие индукции:

Т а б л и ц а 3-1

Допускаемая индукция B

Часть магнитопровода	Индукция, гс
Воздушный зазор	7 000—9 000
Зубцы	15 000—18 000
Спинка (ядро)	11 000—15 000

В условиях ремонта обычно ставится задача определения числа витков обмотки для имеющегося (необмотанного) статора или ротора.

В этом случае подсчет магнитного потока, проходящего через виток, проще всего провести следующим образом.

Площадь полюсного деления S_p будет равна произведению $\tau \times l_{cm}$, где l_{cm} — осевая длина стали, см; τ — полюсное деление, см; $\tau = \frac{\pi D}{2p}$, где D — диаметр ротора.

Помножив эту площадь на допускаемую индукцию в воздухе B_a , взятую по табл. 3-1, и на коэффициент 0,637, получим магнитный поток Φ одного полюса машины:

$$\Phi = 0,637 B_a S_p.$$

Коэффициент 0,637 вводится в связи с тем, что индукция не имеет постоянной величины вдоль полюсного деления, а распределяется по закону синуса, поэтому берется среднее значение индукции, равное $0,637 B_a$.

Допустимость выбранной величины индукции в воздушном зазоре и магнитного потока должна быть проверена подсчетом индукции в других частях магнитопровода, зубцах, спинке.

Проверка индукции в спинке статора и ротора в особенности необходима в том случае, когда производится перемотка машины на меньшее число полюсов.

В этом случае индукция в спинке может оказаться выше допускаемых величин, указанных в табл. 3-1, и для ее снижения придется уменьшить индукцию в воздушном зазоре и магнитный поток машины.

Индукция в спинке находится по формуле

$$B_c = \frac{\Phi}{2S_c},$$

где S_c — сечение спинки:

$$S_c = h_c \cdot l_{cm} \cdot 0,95,$$

где h_c — высота спинки, см, равная расстоянию от дна паза до наружного диаметра (для статора) или до внутреннего диаметра (для ротора).

Коэффициент 0,95 вводится для учета того, что часть длины (5%) занимает изоляционный слой на листах стали.

Индукция в зубцах (статора и ротора) находится по формуле

$$B_z = B_a \frac{l_z}{b_{z \text{ мтн}}},$$

где t_z — зубцовое деление: $t_z = \frac{\pi D}{z}$;

z — число зубцов (статора, ротора);

$b_{z \text{ мин}}$ — наименьшая толщина зуба (статора, ротора).

Следует отметить, что приведенные в табл. 3-1 наибольшие допустимые значения индукции в зубцах относятся к трапецеидальным или грушевидным пазам, при которых толщина зуба на большей его части одинакова. Для пазов с параллельными стенками, при которых толщина зуба изменяется по высоте, максимальная индукция, определенная по формуле, может иметь значения до 21 000 (статор) и 22 000 *гс* (ротор).

Таким образом, проверив величины индукций в спинках и зубцах, можно установить допустимую величину магнитного потока двигателя (на полюс) — Φ .

Полученная на основании изложенных выше соображений величина потока Φ подставляется в формулу, определяющую $u_{\text{в}}$.

Разделив рабочее напряжение на полученную величину $u_{\text{в}}$, получаем необходимое число последовательно включенных витков обмотки.

Примечание. Приведенный метод подсчета является приближенным, так как не учитывает падения напряжения в обмотке (существенно для машины мощностью менее 1 *квт*), уменьшения напряжения витка вследствие укорочения шага (существенно для больших укорочений шага) и уменьшения напряжения обмотки вследствие распределения витков в нескольких пазах (существенно для однофазных обмоток).

Сечение провода обмотки выбирается по допустимой плотности тока, т. е. по силе тока, приходящейся на 1 *мм*² сечения провода $q = \frac{i}{\Delta S}$, где i — сила тока, приходящаяся на одну параллельную ветвь обмотки.

Допустимая плотность тока ΔS [*а/мм*²] выбирается в пределах 4—6,5 *а/мм*² для вентилируемых машин, 3—4,5 *а/мм*² для закрытых обдуваемых.

Выбранное число витков и сечение провода должны быть проверены путем укладки в паз пробной секции.

Сечение выводов и соединений см. в приложении 3.

3-12. НЕИСПРАВНОСТИ ОБМОТОК И ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ

На участке разборки электроремонтного цеха устанавливаются неисправности в статорных обмотках машин переменного тока, характер и объем ремонта; результаты заносятся в ведомость.

В табл. 3-2 указано, какой ремонт необходим в зависимости от неисправности и причины, вызвавшей эту неисправность.

Вопросы частичного ремонта или полной перемотки решаются в зависимости от размеров повреждения, состояния неповрежденной части обмотки и возможности остановки агрегата. В некоторых случаях (при большом числе катушек на фазу) удастся добиться пуска машины выключением пробитых или замкнутых статорных катушек (лобовые части этих катушек должны быть разрезаны во избежание появления тока в короткозамкнутых витках).

Понижение сопротивления изоляции на корпус определяется путем измерения величины его при помощи мегомметра (меггера) или вольтметра. Если имеется доска зажимов, то измерение нужно сделать до и после отсоединения выводных концов статора от зажимов. Тем самым проверяется исправность изоляции зажимов.

Если мегомметр показывает нулевое сопротивление, то очевидно, что имеет место *пробой изоляции на корпус*. Для нахождения места повреждения обмотка разъединяется на отдельные фазы, а эти последние на отдельные участки и мегомметром или «на лампочку» устанавливается, в каком из участков имеет место повреждение. Для дальнейшего уточнения места заземления можно прибегнуть к прожиганию изоляции значительным током до появления дыма, служащего указателем места повреждения. Делается это следующим образом: к концу поврежденного участка обмотки и корпусу подводится напряжение сети, величина тока регулируется дополнительным сопротивлением реостата или мощной лампы, включенными последовательно в контур тока. Однако в некоторых случаях (металлическое короткое из-за расплавления меди секции вольтовой дугой при пробое) этот способ не дает результатов.

У небольших машин следует зажечь через заземленное место лампочку (120—220 в), после чего ударами молотка через деревянную колодку осадить в осевом направлении все статорные зубцы по очереди с обеих сторон. Погасание лампочки, т. е. исчезновение заземления, укажет на место повреждения изоляции у выхода из определенного паза.

Метод поочередной распайки обмотки на отдельные катушки и проверка каждой из них для машин с большим числом катушек практически неприемлем. В этом случае может быть применен магнитный метод. Ток (переменный или постоянный) подводится к концу неисправной фазы

Неисправности обмоток машин переменного тока

Неисправность	Причина	Ремонт
1. Понижение сопротивления изоляции	Попадание влаги	Сушка, очистка, пропитка
2. Пробой изоляции: а) на корпус („земля“)	Загрязнение неизолированных мест Повреждение изоляции выводов и коробок зажимов	Перезолировка выводов и зажимов
б) между витками („витковое“)	Механические повреждения при изготовлении, укладке, эксплуатации. Дефекты изготовления	Замена поврежденных секций (катушек)
в) между фазами („фазовое“)	Распушение зубцов железа статора Старение изоляции из-за длительного срока службы или недопустимого перегрева (перегрузка, плохая вентиляция и т. д.)	Устранить замыкание и выправить зубцы
3. Распайка соединений или проводников	Механическое разрушение электромагнитными усилиями при пуске, торможении и т. д. Химические разрушения от действия масел, щелочей, воды	Полная перемотка. Кроме того, для создания нормальных условий работы: усиление теплоустойчивости или снижение температуры обмотки (снижение нагрузки, усиление вентиляции) Проверка и снижение кратности пускового и тормозного тока. Проверка лаками соответствующих покрытий обмотки
4. Обрыв	Перегрузка током при пуске	Проверка качества (маслостойкость, кислотостойкость). Для увеличения влагостойкости — компаундировка или многократная пропитка Пайка твердым припоем
5. Механическое разрушение	Плохая пайка Распайка соединений, механическое разрушение Проседание и задевание ротора о статор	Перепайка Перепайка
6. Неправильные соединения секций (катушек)	Ошибки при перемотке	Частичная или полная перемотка. Проверка зазора, ремонт подшипников. Распиловка и чистка поврежденного статорного железа Восстановление правильной схемы соединений

(или к началу этой фазы) и к корпусу машины. Тонкой стальной пластинкой (щупом) проводят по пазам неисправной фазы, начиная от включенного конца. Так как ток идет по катушкам фазы только до места, где произошло заземление (далее он переходит на корпус), то в этом месте прескачается притяжение щупа к пазам. Для проверки обход щупом производят 2 раза — при включении тока в начало и в конец фазы. При пропускании переменного тока тонкий щуп притянется с легким жужжанием, что облегчит нахождение места заземления. Вывода ротора из статора при этом не требуется. Найденная магнитным методом неисправная катушка отсоединяется от остальной обмотки, и мегомметром проверяется правильность установленного места заземления. Этот же метод может быть применен для нахождения места замыкания между фазами. Вместо магнитного метода может быть применен также метод потенциометра (см. § 4-9).

Для асинхронных двигателей малой и средней мощности *межвитковое замыкание* до разборки машины наиболее просто обнаруживается по нагреву лобовой части замкнутой катушки при холостом ходе или подключении статора к напряжению при разомкнутом роторе. При этом в поврежденной фазе протекает большой ток. Для высоковольтных асинхронных двигателей (6 000 в) указанная выше проверка требует включения статора на высокое напряжение.

Поэтому для прогрева и обнаружения места межвиткового замыкания лучше возбудить ротор двигателя (напряжение регулируется потенциал-регулятором). Прикасаться к статорной обмотке в этом случае можно только после выключения напряжения на роторе.

После разборки машины и разъединения параллельных цепей обмотки статора наличие в ней межвиткового замыкания может быть обнаружено «магнитным башмаком» или измерением сопротивления катушек методом вольтметра — амперметра или двойным мостом (для катушек с небольшим числом витков).

Магнитным башмаком проверяется также отсутствие межвиткового замыкания во вновь изготовленной обмотке (до соединения параллельных цепей между собой). Принцип работы башмака виден на рис. 3-14. Башмак возбуждается током с частотой 500 гц*, что позволяет при небольшом

* Генераторы с частотой 500 гц изготовляет завод „Электрик“. См. также гл. 8.

магнитном потоке, возбуждаемом башмаком и проходящем через зубцы статора, получить достаточное напряжение между витками. Если катушка не имеет межвиткового замыкания, то при индуцировании ее магнитным башмаком ток в ней не возникает. Поэтому притяжения к зубцам статора, охватывающим ее вторую сторону, также не будет. Притяжение стальной пластинки к этим зубцам указывает на наличие межвиткового замыкания.

Для обнаружения межвиткового замыкания, кроме стальной пластинки, может применяться также неоновый указатель (индикатор). Он состоит из П-образного сердечника, набранного из тонких (0,5—0,35 мм) листов динамной стали с намотанной на него многовитковой катушкой (1 000—2 000 витков) из тонкой проволоки с изоляцией ПЭВ или ПЭЛШО. Концы обмотки включаются на неоновую лампочку. Расстояние между ножками сердечника должно приблизительно соответствовать расстоянию между зубцами испытуемого статора (ротора, якоря).

Индикатор перемещается по зубцам так же, как указанная выше пластинка. Если в пазу, охватываемом ножками сердечника индикатора, имеются короткозамкнутые витки, неоновая лампа загорается. Чувствительность этого индикатора (как и способа с пластинкой) можно установить, подвергнув проверке магнитным башмаком необмотанный статор с заложенным в два паза замкнутым витком из проволоки с наименьшим употребляемым диаметром. Увеличить чувствительность можно, увеличив число витков обмотки индикатора.

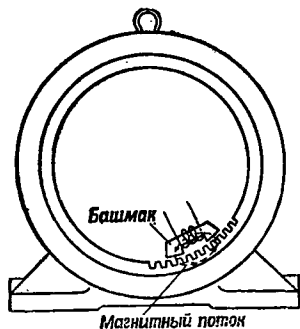


Рис. 3-14. Полюсный башмак для испытания обмоток.

При наличии параллельных цепей в фазах обмотки статора индуцированное башмаком в секции напряжение вызовет ток, замыкающийся через параллельную цепь. Поэтому для проверки обмотки магнитным башмаком параллельные цепи¹ должны быть разъединены.

Следует отметить, что обнаружение неисправностей лучше делать, пока статор еще не остыл, так как в некоторых случаях при остывании повреждение не обнаруживается.

Распайка соединений может быть обнаружена по измерению сопротивлений фаз обмотки или по нагреву при пропускании постоянного тока.

¹ Не смешивать с параллельными проводниками.

Универсальным прибором, позволяющим обнаружить различные дефекты обмотки (замыкание между витками, ошибки в числе витков и схеме обмотки, обрывы и т. п.), является импульсный прибор типа СМ (системы тт. Смирнова и Мажуга), выпускаемый ВЭИ.

Подготовка статора к перемотке предусматривает ряд операций. Статор тщательно продувается и протирается тряпкой, смоченной в бензине. Затем удаляется поврежденная часть обмотки. Для обеспечения снятия обмотки статор прогревается в печи или током, пропускаемым по обмотке, до температуры 70—80° С. Такой нагрев совершенно неизбежен, если при удалении обмотки желательно сохранить секции, в особенности изолированные миканитом, для дальнейшего использования.

Для поднятия верхних секций между верхней и нижней секциями в паз загоняется тонкий гибкий стальной клин. Таким же образом поднимается нижняя сторона секций.

В процессе снятия старой обмотки необходимо составить обмоточную записку.

Обмоточная записка должна содержать следующие данные:

- а) Назначение машины, завод-изготовитель, тип, заводский номер.
- б) Число фаз, мощность, напряжение и сила тока. Схема соединения фаз. Число оборотов в минуту, число пар полюсов.
- в) Внутренний и наружный диаметры статорного железа. Длина стали, включая вентиляционные каналы, число каналов, ширина канала. Число пазов. Размеры паза, включая ширину прорези полузакрытого паза.
- г) Сечение меди обмотки, марка провода. Число проводов в пазу. Число параллельных проводов. Шаг секций (катушек) по пазам. Сопротивление секции (катушки). Сопротивление фазы.
- д) Схема соединения обмоток (см. § 3-7).
- е) Размеры и геометрическая форма секций (катушек). Средняя длина витков, секций (катушек).
- ж) Изоляция секции (катушки): изоляция прямой части, сгибов, выводов, наклонной части, головки и т. д. Примененный изоляционный материал и его размеры.
- з) Изоляция паза. Размер и количество прокладок.
- и) Размер клиньев.
- к) Изоляция нажимной шайбы, обмоткодержателя и т. п.

Если старая изоляция пазов трудно поддается снятию, то статоры малых габаритов после снятия обмотки погружаются в горячее трансформаторное масло, размягчающее остатки изоляции. После удаления обмотки статор небольшого габарита промывается в горячей ванне с 2—3%-ным

раствором каустика, удаляющим грязь, масло и т. п., и просушивается.

Этим же способом промываются механические детали (щиты и т. д.) и роторы. Горячий раствор (70—80° С) перемешивают при помощи сжатого воздуха.

Большие статоры очищаются концами, смоченными бензином.

Очищенный от грязи статор проходит тщательный осмотр состояния стальных пакетов, зачистку пазов от заусенцев, подтяжку шпилек, стягивающих сердечник, проверку мегомметром изоляции этих шпилек. Пазы и торцовые части сердечника и нажимных шайб окрашиваются лаком. Нажимные шайбы и пазы изолируются.

3-13. СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБМОТОК

Обмотки статоров в зависимости от формы паза, напряжения и мощности машины могут выполняться следующими способами:

1. Укладка секций (катушек) по одному проводнику через прорезь паза. Паз статора полузакрытый. Обмотка может быть двухслойной и однослойной. Этот способ выполнения широко распространен для машин малой и средней мощности для напряжения до 500 в. Обмотка носит название «всыпной», «шаблонно-рассыпной» обмотки с «мягкими» секциями.

2. Протяжка провода через пазы. Обмотка применялась для напряжения до 6 000 в при закрытых или полузакрытых пазах. Протяжной способ укладки обмотки весьма трудоемок, причем надежность изоляции обмотки для напряжения 3 000—6 000 в ниже, чем у шаблонной. Поэтому этот способ вытесняется сыпной и шаблонной обмотками.

3. Протяжка изолированных стержней в пазы (закрытые или полузакрытые) с последующей пайкой соединений между стержнями. Этот способ выполнения шинной обмотки широко распространен для роторов асинхронных двигателей. Изоляция пазовой части стержней должна быть достаточно хорошего качества, чтобы она не была повреждена при протяжке стержней в пазы.

4. Укладка готовых секций в открытые пазы. Обмотка применяется для мощных машин при напряжении 500—3 000—6 000 в и выше. Предварительное изготовление катушек позволяет получить высококачественную изоляцию.

Обмотка может быть двухслойной и однослойной и носит название «шаблонной».

Разногидностью этой обмотки является обмотка, вкладываемая (по частям) в полуоткрытый («сапожковый») паз через прорезь паза.

3-14. ВСЫПНАЯ ОБМОТКА

Изоляция нажимных шайб и паза статора показана на рис. 3-15 и 3-16. После укладки через прорезь паза всех проводников (катушек) края прессшпановой коробочки,

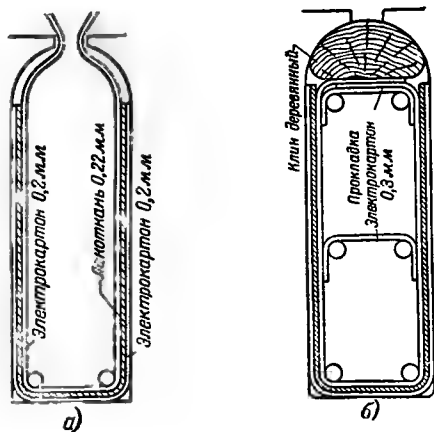


Рис. 3-15. Укладка всыпной обмотки в пазы.

выступавшие из паза наружу для защиты проводника от повреждения при укладке, срезаются специальным ножом заподлицо с расточкой статора и загибаются, как показано на рис. 3-15,б.

Пазовая изоляция (коробочка) изготавливается из двух слоев электрокартона толщиной 0,1—0,3 мм, склеенных изоляционным лаком, с проложенной между ними лакотканью толщиной 0,1—0,2 мм. Для напряжений до 24 в коробочка состоит из одного слоя электрокартона толщиной 0,2—0,3 мм. Длину лакоткани следует брать на 15—20 мм больше, чем длину электрокартона, для того чтобы иметь возможность завернуть лакоткань на электрокартон, как показано на рис. 3-17. Подобная конструкция увеличивает влагостойкость изоляции, препятствуя понижению ее сопротивления под действием влаги.

Пазовая изоляция как указывалось в гл. 2, должна выступать из стали на определенную длину, так называемый «вылет» (рис. 3-17).

Место выхода коробочки и паза является чрезвычайно ответственной частью изоляции, препятствующей повреждению изоляции обмотки при распушении зубцов.

Для усиления этой части изоляции в некоторых конструкциях электрических машин предусматривается уширение паза с края сердечника с закладкой U-образной скобочки из электрокартона (рис. 3-16). Большую роль в этом смысле играют также изоляция крайних листов активной стали и изоляция нажимной шайбы.

Выступающая часть коробочки может опираться на изоляцию нажимной шайбы, как показано на рис. 3-16.

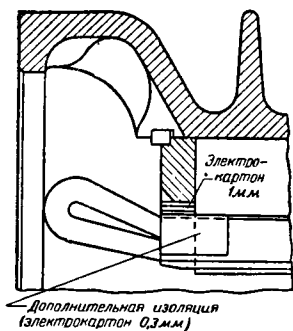


Рис. 3-16. Изоляция нажимной шайбы.

Другой способ поддержки выступающей изоляции показан на рис. 3-18, где с двух сторон пакета статора вставлены диски из пропитанного текстолита с открытыми пазами

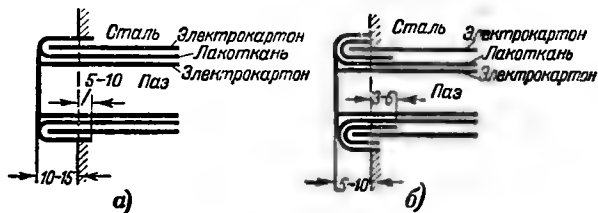


Рис. 3-17. Усиление изоляции вылета однарным (а) и двойным (б) заворотом лакоткани.

по числу пазов статора. Изоляция крайних листов стали статора осуществляется обычно при помощи листа электрокартона, закладываемого при прессовке пакета.

Для укладки подготавливаются катушки (секции), наматываемые на шаблоне, изображенном на рис. 3-19. Для намотки применяются провода марок ПБД, ПЭЛБО, ПСД, ПЭТСО, а для малых машин — ПЭЛ, ПЭЛШО, ПЭВ.

Для уменьшения количества паяк и соединений на статоре на шаблоне мотается сразу число катушек, приходящееся на полюс-фазу, а при числе полюсов, равном 2, — на всю фазу. Намотанные на шаблоне катушки связываются лентой и в дальнейшем не изолируются.

На выводные концы надевается изолирующий чулок. Размеры шаблона при ремонте определяются по размерам старой секции, причем благодаря мягкости секции должна

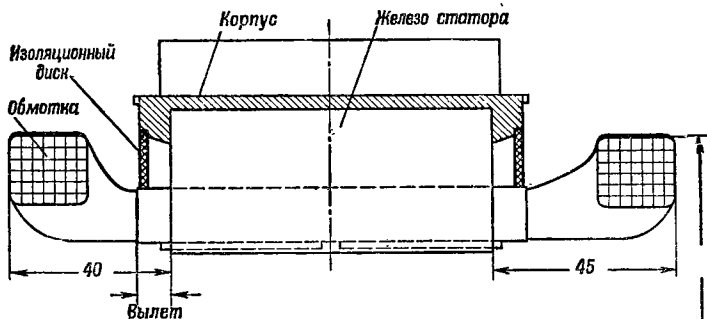


Рис. 3-18. Поддержка вылета изоляционными дисками.

быть точно выдержана не столько форма лобовой части, сколько длина витка. Поэтому для большинства машин может применяться универсальный раздвижной шаблон, подобный показанному на рис. 3-19.

Если провод секции имеет большое сечение, то придание секции нужной формы при намотке на шаблоны или при укладке становится затруднительным. В этом случае секция мотается на шаблонах в форме «лодочки» с последующей растяжкой (см. ниже).

Перед укладкой намотанные на шаблоне секции для повышения влагостойкости и склейки изоляции витков пропитываются лаком № 447. Укладка должна производиться недосушенными секциями, так как застывший лак образует заусеницы и лишает секцию эластичности. Окончательная просушка обмотки производится после окончания ремонта.

Укладка секций при двухслойной обмотке начинается с закладки нижних сторон в пазы, соответствующие шагу секции. Если, например, при 12 пазах на статоре шаг секции равен —6 (1—7), то сначала укладывают нижние стороны секций в пазы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вторые стороны этих секций остаются поднятыми, так как они будут в соответствующих по шагу пазах верхними и могут быть уложены

только после укладки всей обмотки, т. е. последними. Секция, нижняя сторона которой будет уложена в паз 7, верхней стороной попадает в паз 1, в котором уже заложена нижняя сторона. Поэтому эта секция и последующие за ней могут быть уложены целиком (обе стороны) с загибанием пазовой изоляции и заклинены (рис. 3-15,б).

Лобовые части катушек разных фаз при укладке отделяются одна от другой прокладками из лакоткани.

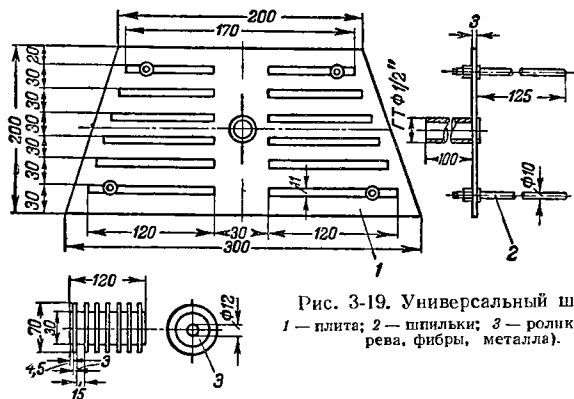


Рис. 3-19. Универсальный шаблон.
1 — плита; 2 — шпильки; 3 — ролик (из дерева, фибры, металла).

При необходимости замены одной катушки при ремонте необходимо поднять все катушки по шагу этой секции.

Чтобы провода, заложенные в паз, не перекрещивались, они раздвигаются пластинкой из фибры, которой проводят вдоль паза. Между нижней и верхней сторонами катушек в пазу кладется прокладка.

Прокладка должна быть несколько шире паза и иметь дугообразный выгиб, что после закладки верхней стороны секции и распрямления прокладки обеспечивает надежное разделение слоев. После укладки всех проводов края коробки загибаются, сверху кладется прокладка и в паз забивается клин (рис. 3-15,б).

При производстве обмоточных работ следует пользоваться инструментом, изображенным на рис. 3-20, обеспечивающим хорошее качество обмоточных работ и быстрое их выполнение. Фибровая пластина (рис. 3-20,а) служит для натягивания и укладки в паз верхних сторон секций.

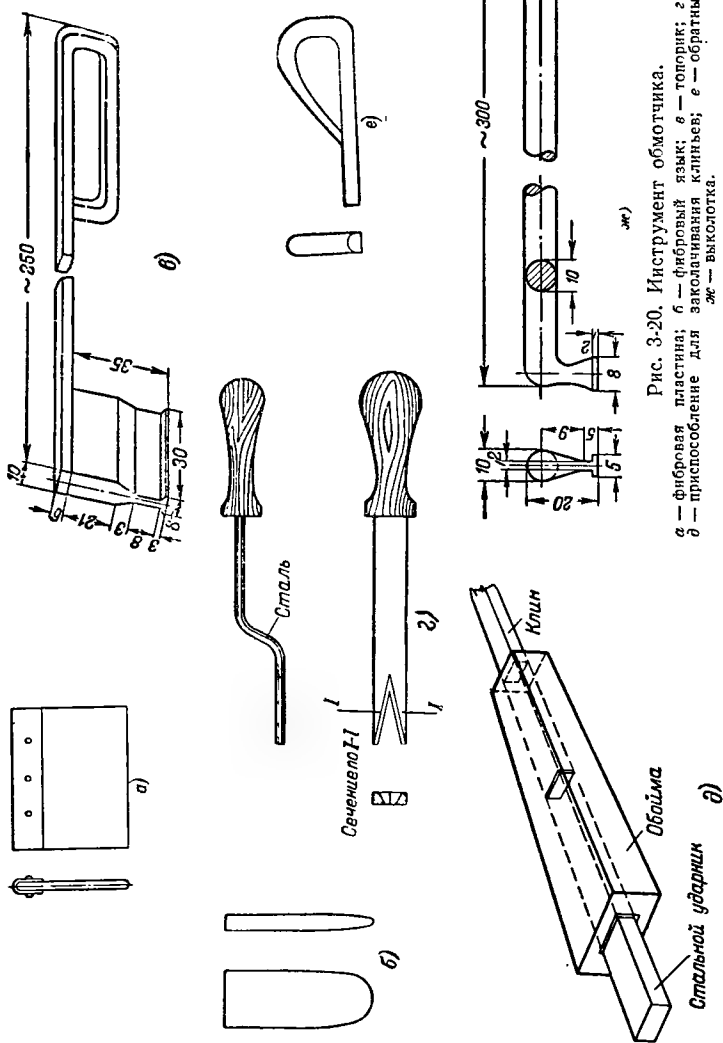


Рис. 3-20. Инструмент обмотчика.

а — фибровая пластина; б — фибровый язык; в — топорик; г — нож;
 д — приспособление для заколачивания клиньев; е — обратный клип;
 ж — выколотка.

Фибровый язык по рис. 3-20,б, конец которого проводится вдоль уложенных в паз проводников, служит для устранения перекрещиваний их.

Топорик из фибры по рис. 3-20,в применяется для осаживания проводов в пазу в процессе намотки.

Изображенный на рис. 3-20,г нож служит для быстрой подрезки краев пазовой коробочки заподлицо с железом статора перед заворачиванием этих краев и закладкой клина.

Направляющая металлическая обойма со стальным вкладышем по рис. 3-20,д облегчает забивку клиньев в пазы, предупреждая их излом. Для этой цели, кроме того, применяется металлический обратный клин (рис. 3-20,е), вставляемый с противоположной стороны забиваемому в паз. Выколотка по рис. 3-20,ж облегчает вытаскивание клиньев из пазов.

Кроме того, обмотчику следует иметь проволоочные крючки для протаскивания ленты и пинцет из стальной полоски с заостренными краями для очистки изоляции проводов.

После укладки секций до соединения их между собой производится *испытание изоляции на межвитковое замыкание и испытание на корпус*. Затем производится соединение секций (временное), после чего следует проверить правильность соединения при помощи компаса при питании обмоток фаз поочередно током небольшой величины, например от аккумуляторов.

При правильном соединении компас, проведенный вдоль окружности расточки статора, отметит поворотом стрелки требуемое число пар полюсов, на каждую из которых должно приходиться равное число пазов.

При небольшом сечении проводов соединение наиболее просто производится сваркой. К зачищенным и скрученным концам прикасаются металлическим электродом, а к концу скрутки — угольным. Электрической дугой конец скрутки оплавляется в небольшой шарик. Этот метод дает наиболее надежное соединение (требуемое напряжение 50—60 в, мощность 500 вт). После изолировки мест соединения статор поступает на пропитку.

Статоры малых машин (до 1 квт) с двухслойной обмоткой обматываются способом, отличным от описанных выше. Первые секции обмотки закладываются у этих статоров сразу обеими сторонами, так как если оставить вторые стороны этих секций незаложенными, то при малых диаметрах расточки статора дальнейшая укладка обмотки становится

невозможной. Поэтому первые секции (число их равно шагу секций по пазам) закладываются обеими сторонами на дно пазов. Далее следуют секции, укладываемые одной стороной на дно, а второй — на верх паза. Последние секции лежат обеими сторонами сверху паза.

Некоторая несимметрия этой обмотки практически допустима.

Обмотка выполняется как «всыпная» заранее намотанными секциями из проводов ПЭЛ, ПЭЛШО или ПЭВ или путем непосредственной обмотки вручную.

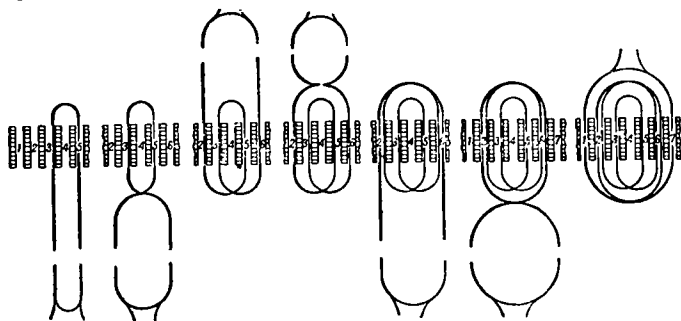


Рис. 3-21. Обмотка по способу „мотка“.

Однослойная обмотка малых статоров с concentрическими катушками, распространенная в малых однофазных двигателях, выполняется часто по способу «мотка». Этот способ, как видно из рис. 3-21, заключается в последовательном переворачивании и укладке через прорезь паза по частям длинной катушки (мотка), содержащей требуемое количество витков.

3-15. ПРОТЯЖНАЯ ОБМОТКА

Обмотка выполняется протяжкой провода через пазы. Изоляция паза выполняется в виде гильзы. Для машин с напряжением до 500 в с изоляцией класса А гильза состоит из электрокартона и лакоткани. Толщина стенки 1 мм при 500 в и 0,6 мм при 380 в. Для машин с напряжением 3 300—6 600 в и для машин с изоляцией класса В применяются прессованные миканитовые гильзы. Толщина стенки 1,8 мм при 3 300 в, 2,5 мм при 6 600 в.

Обмотка может выполняться из круглого провода (ПБД, ПСД) или из провода прямоугольного сечения, дающего

лучшее заполнение паза. Для сечений больше 16 мм^2 применяется многожильный провод прямоугольного сечения (марки ЛВОО и ЛВДО), облегчающий протяжку и укладку лобовой части.

Пазы, в которые должны лечь стороны наматываемой катушки, заполняются стальными шлифованными спицами, диаметр которых равен диаметру провода с изоляцией плюс $0,05\text{--}0,1 \text{ мм}$. При намотке проводом прямоугольного сечения паз заполняется деревянными брусками по размеру провода. Отмеряется кусок провода длиной, необходимой для

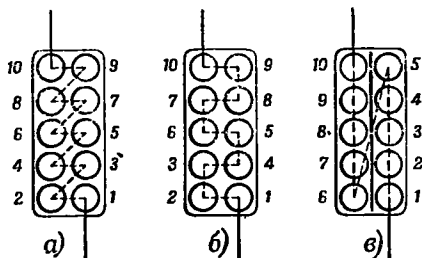


Рис. 3-22. Порядок намотки.

намотки одной катушки. Если эта длина получается слишком большой, то для ускорения намотки берется половина длины (с последующей пайкой). Работа ведется двумя обмотчиками, находящимися по обе стороны статора. Первый обмотчик, находящийся со стороны, где будут произведены соединения между катушками и переходы из слоя в слой катушки (обычно сторона контактных колец — передняя), зачищает изоляцию провода на длину, несколько большую длины активной стали, и, вынув спицу № 1 в первом пазу, пропускает конец провода на заднюю сторону. Второй обмотчик принимает конец и протягивает провод на свою сторону. Провод должен быть предварительно натерт парафином или тальком. Протянутый провод укладывается в круг в специальный ящик, после чего второй обмотчик вынимает спицу № 1 следующего паза и просовывает конец провода первому обмотчику. Тот вытягивает его на свою сторону, также укладывая провод в круг.

Порядок дальнейшей намотки связан с напряжением между витками и формой головки катушки. Желателен такой порядок намотки, который дает наименьшие напряжения между соседними витками. Этому требованию удовле-

творяет поперечная зигзагообразная последовательность укладки (рис. 3-22,а). Поперечная укладка по рис. 3-22,б дает большие напряжения, так как рядом окажутся витки 1 и 4, в то время как при первой укладке рядом лежат витки 1 и 3. Продольная укладка по рис. 3-22,в дает еще более высокие напряжения и допускается у высоковольтных ма-

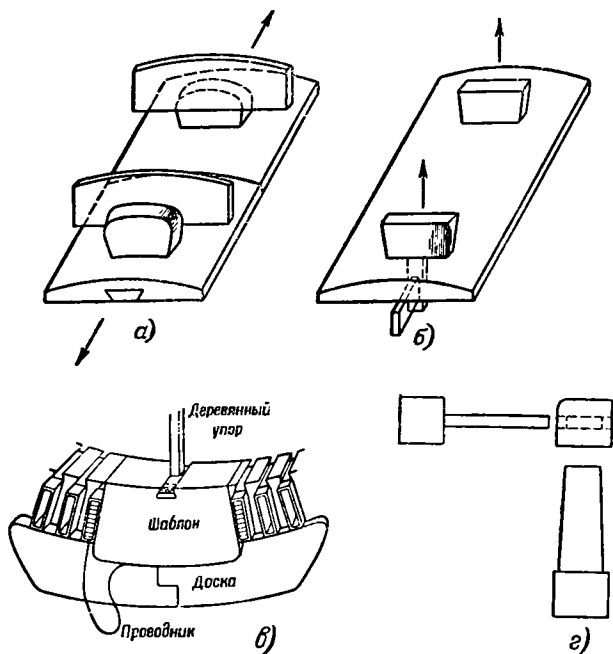


Рис. 3-23. Шаблоны для обмотки впротяжку.

шин при наличии прокладки между слоями. Для машин с напряжением между витками более 25 в прокладки между слоями кладутся при любом порядке укладки.

После укладки первого слоя (горизонтального при поперечной и вертикального при продольной укладке) первый обмотчик делает переход во второй слой. Переход тщательно изолируется лакотканью.

Для укладки лобовой части катушек применяются шаблоны, изображенные на рис. 3-23. Шаблоны применяются

для намотки нижних (отогнутых) катушек (а) и для намотки верхних (прямых) катушек (б).

При частичном ремонте — замене одной-двух катушек — применяются упрощенные шаблоны в виде кулачков (г), хвостовая часть которых вставляется в свободные пазы, соседние с обматываемыми.

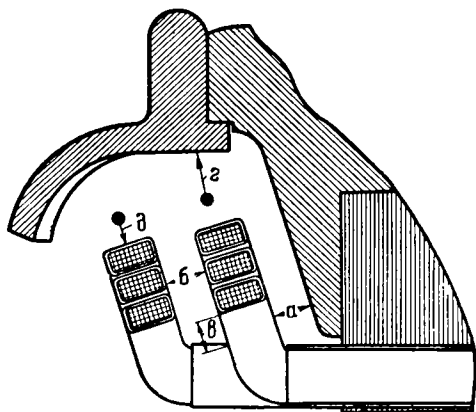


Рис. 3-24. Изоляционные расстояния.

Обычно в соответствии с числом пазов на полюс-фазу катушечные группы состоят из нескольких катушек, лежащих одна внутри другой. Первой наматывается внутренняя катушка, лобовая часть которой наматывается по шаблону, а для намотки остальных катушек на намотанную лобовую часть ставятся дистанционные прокладки из прессшпана. После укладки последующей лобовой части прокладки вынимаются, образуя расстояние для изоляции, крепления и вентиляции головок. При намотке головок и выполнении соединений должны быть выдержаны расстояния, указанные в табл. 3-3 и на рис. 3-24. Изоляция головок показана на рис. 3-25. Для машин до 500 в эта изоляция производится киперной лентой в полуперекрытие.

Каждая катушка группы обматывается лентой, начиная от торца сердечника (обматывая выступающую часть гильзы, если она имеется) до конца колена. Середина головок группы обматывается общей киперной лентой. Конец ленты пришивается к головке. Переходы между катушками, случайные пайки в головках, начало и конец группы, между-

Минимальные изоляционные расстояния

Напряжение, в	Расстояние, мм					Примечание
	А	Б	В	Г	Д	
0—500	10	8	3	5	—	Расстояния см. рис. 3-24
500—1 000	12	10	4	5	—	
3 000—3 300	18—25	16	8	10	5	
6 000—6 600	32—45	25	10	15	10	

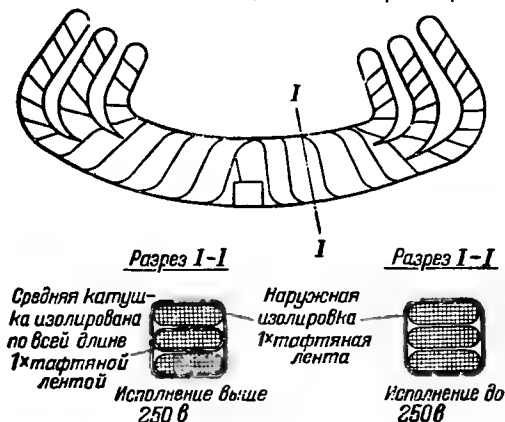


Рис. 3-25. Изоляция лобовых частей на 250 в.

групповые соединения изолируются вполуперекрывание одним слоем лакоткани и одним слоем киперной ленты.

Для напряжения 1 000—6 600 в изоляция головок показана на рис. 3-26. В зависимости от напряжения головка катушки разбивается на отдельные пучки, изолированные одним слоем лакоткани вполуперекрывание. Обычно количество пучков соответствует количеству слоев проводников, отделенных прокладкой в пазу. Головка катушки в целом изолируется лакотканью вполуперекрывание — один слой при напряжении 1 000—3 000 в и два слоя при напряжении 3 300—6 600 в. Изолировка проводится по всей длине головки с заходом на гильзу. Поверх лакоткани от торца сердечника до конца колена кладется киперная лента. Середина головки группы изолируется общей киперной лентой. Пере-

ходы между катушками, случайные пайки изолируются лакотканью (один слой при напряжении 1 000—3 300 в, два слоя при 3 300—6 600 в) и одним слоем киперной ленты. Начало и конец группы изолируются лакотканью (один слой при 1 000—2 000 в, два слоя при 2 000—3 000 в, три слоя при 3 300—6 600 в) и одним слоем киперной ленты. Изо-

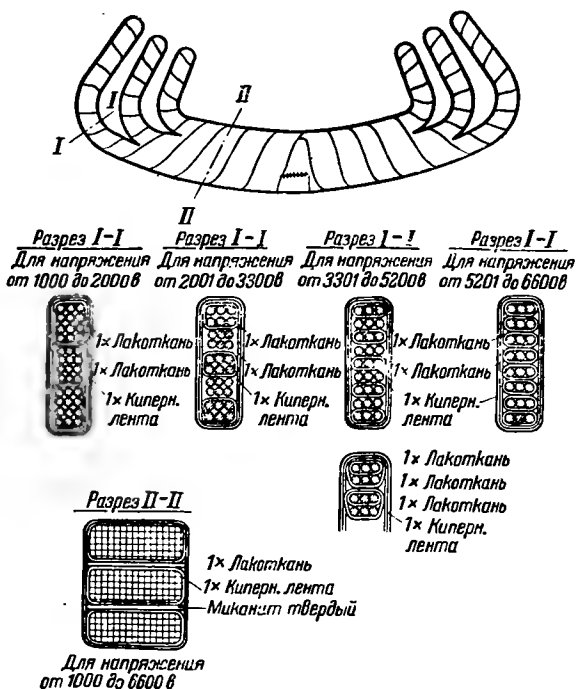


Рис. 3-26. Изоляция лобовых частей на 1 000—6 600 в.

лировка соединений между группами производится в соответствии с табл. 3-4.

Следует иметь в виду, что в таблице указана максимальная толщина изоляции, соответствующая минимальным расстояниям Г и Д (табл. 3-3). Если конструкция машины позволяет получить большие расстояния Г и Д, то изоляция соединений может быть ослаблена. Скрепление головок между собой показано на рис. 3-27. Соединения между

Изоляция соединений и выводов
Количество слоев вполуперекрывтие

Напряжение, в	Соединения		Выводы	
	лакоткань	киперная лента	лакоткань	киперная лента
До 500	1	1	1	1
Свыше 500 до 1 000	1	1	2	1
» 1 000 до 2 000	2	1	3	1
» 2 000 до 3 000	3	1	4	1
» 3 000 до 3 300	4	1	4	1
» 3 300 до 5 200	5	1	5	1
» 5 200 до 6 600	6	1	6	1

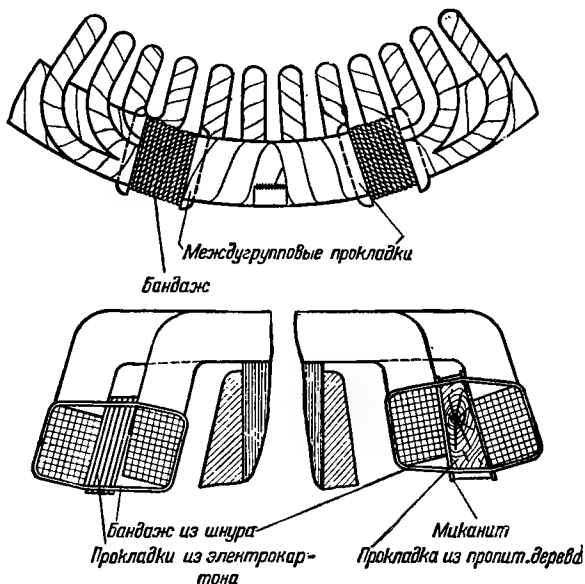


Рис. 3-27. Укрепление лобовых частей.

группами должны быть тщательно прибандажированы к головкам и между собой (через прокладки).

Пазовые гильзы, применяемые при обмотке впротяжку (миканитовые для высоковольтных машин и электрокартон

с лакотканью для низковольтных) изготавливаются путем обвертывания изоляционным материалом оправки, имеющей форму паза и состоящей из двух половин клиновидной формы. Перед началом клинья раздвигаются, а по мере наворачивания слоев подколачиваются внутрь до получения соответствующих пазу размеров. Гильза при этом распирается изнутри и уплотняется.

При намотке миканитовых гильз на оправку сначала кладется 1,5 оборота парафинированной бумаги толщиной 0,08—0,3 мм, затем кладется микафолий, каждый слой которого приглаживается горячим утюгом. Общая толщина микафолиевой стенки составляет 1,8 мм при 3 300 в, 2,5—3,5 мм при 6 600 в. Поверх микафолия кладется полтора оборота кабельной бумаги. Назначение внутреннего и наружного слоев бумаги — это защита гильзы от сдирания слюды при вкладывании гильзы в паз и протягивании проводов через гильзу. После намотки гильза выпекается между пресспланками при 140—160° С. Качественная гильза должна иметь гладкие поверхности и при постукивании металлической палочкой издавать звонкий чистый звук.

Изготовление гильз из электрокартона начинается с намотки на оправку одного оборота электрокартона, смазанного клеем лаком; после этого на него туго наматывается требуемое количество слоев лакоткани, промазывается лаком и кладется наружный слой электрокартона. Поверх гильзы кладется временная стяжная лента, скрепляющая гильзу до ее высыхания. После намотки клинья оправки подбиваются внутрь до требуемых размеров (должна быть заранее сделана отметка на клиньях), гильза подвергается сушке, после чего снимается с оправки.

3-16. ШАБЛОННАЯ ОБМОТКА

Для намотки секций (катушек) шаблонной обмотки в зависимости от выбранного класса изоляции применяются провода (марок ПБД, ПСД, ПДА), а также шины, изолированные лаколентой или микалентой.

Провода марок ПБД, ПСД, ПДА перед намоткой целесообразно пропитать в жидком лаке для укрепления изоляции витков.

Для машин с рабочим напряжением до 550 в обычно не требуется усиления изоляции проводов для создания достаточно надежной витковой изоляции секции.

Для крупных высоковольтных машин (для напряжений выше 3 000 в с напряжением между витками более 25 в) между витками

кладутся прокладки из пропитанного электрокартона толщиной 0,3 мм (класс А) или миканита (класс В). Для напряжений между витками более 40 в производится дополнительная изоляция провода ПБД одним слоем пропитанной тафтяной ленты вполуперекрытие (класс А), а провода марок ПДА, ПСД изолируются одним или двумя слоями микаленты вполуперекрытие. Для машин с напряжением до 6 600 в для намотки секций может применяться провод ПБОО, ПББО, а также провода с пленочно-волокистой изоляцией, не требующие дополнительной изоляции витков. Межвитковая изоляция при одном и том же напряжении между витками зависит от габарита и веса катушки. Чем больше габарит и вес катушки (секции), тем более усиленной берется межвитковая изоляция. Для напряжений 3 000 в и выше первые и последние витки обмотки фазы получают усиленную изоляцию.

Изготовление секций-катушек шаблонной обмотки предусматривает ряд операций, целью которых являются придание секции определенной формы и ее изолировка.

Особое внимание уделяется созданию монолитной, без пустот, секции и приданию точных размеров ее прямой части, что обеспечивает плотную, без зазоров, укладку ее в пазы активной стали. Для этой цели предусматриваются правка и опрессовка прямой части секции и пропиточные процессы.

Технологический процесс изготовления секции зависит от примененных изоляционных материалов, конструкции и размеров секций.

Наиболее просто изготавливаются секции-катушки для машин с напряжением до 550 в с изоляцией класса А без дополнительной изоляции витков.

Катушки однослойной катушечной обмотки (рис. 3-4) изготавливаются путем намотки на шаблонах, изображенных на рис. 3-28, а для нижней катушки и на рис. 3-28, б для верхней катушки. После намотки катушки пропитываются и поступают на изолировку.

Секции двухслойной обмотки в процессе изготовления проходят следующие операции:

- 1) намотка «лодочки»,
- 2) пропитка лодочки;
- 3) растяжка лодочки;
- 4) выгиб (рихтовка) лобовой части и головки;

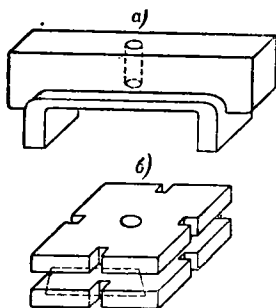


Рис. 3-28. Шаблоны для намотки катушек.

5) изолировка секции.

Намотка лодочки ведется на шаблонах (из твердого дерева, фибры), изображенных на рис. 3-29.

Шаблоны (по рис. 3-28 и 3-29) должны быть сконструированы так, чтобы в процессе намотки можно было ударами молотка через фибровую пластину уплотнять и править секцию.



Рис. 3-29. Шаблон-лодочка для намотки секций двухслойной обмотки.

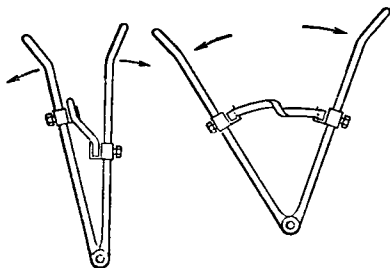


Рис. 3-30. Растяжка секций.

Радиус концевых закруглений, огибаемых проводом при намотке, не должен быть слишком малым во избежание появления трещин в проводе.

Растяжка небольших секций может производиться при помощи приспособления, приведенного на рис. 3-30. Крупные секции растягиваются в аналогичном приспособлении, но с механическим приводом.

Перед растяжкой секция должна быть скреплена путем временной обмотки киперной лентой или слоем бумаги, смазанной клеящим лаком.

В зависимости от формы головки перед растяжкой может потребоваться сжатие головки между двумя деревянными (фибровыми) пластинами (рис. 3-31), при помощи которых могут быть приданы нужный размер и угол наклона головки.

Выгиб лобовой части производится осаживанием секции в канавку шаблона, имеющую нужную кривизну (рис. 3-32).

Перед выгибом лобовая часть обматывается временно

киперной лентой. После описанных выше операций секция поступает на изолировку. В некоторых случаях до нанесения общей изоляции производится холодная опрессовка прямой части секции в приспособлениях, описание которых приводится ниже.

В условиях ремонта формы шаблонов устанавливаются по старой секции после снятия общей изоляции.

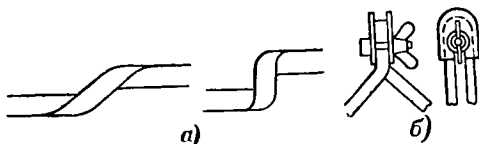


Рис. 3-31. Правка головки.

а — формы головки; *б* — приспособление для правки.

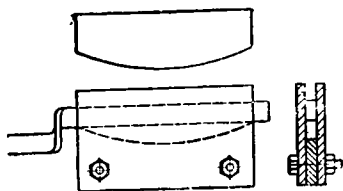


Рис. 3-32. Шаблон для гнутья лобовой части.

При этом следует также обратить внимание на порядок намотки, место расположения выводов, общую и витковую изоляцию всех участков секции.

Секции высоковольтных машин с изоляцией витков микалентой (ответственные машины с повышенной теплоустойчивостью, влагостойкостью и т. д.) дополнительно к опе-

рациям, указанным выше (после пропитки лодочки или после растяжки), проходят горячую опрессовку прямой части секции.

Перед опрессовкой секция временно обматывается «вразбежку» лентой и обортывается несколькими оборотами телефонной бумаги.

Опрессовка производится плитами, обогреваемыми паром или электричеством, в прессе, изображенном на рис. 3-33. Необходимая мощность 150—200 *вт* на 100 *мм* длины плиты.

Контрольные планки не дают возможности перепрессовать секцию и повредить тем самым ее изоляцию. Прессовка производится при температуре 100—105° С. Секции в течение 10—30 *мин* прогреваются, после чего дают давление сначала боковое, а затем вертикальное.

Секция выдерживается под давлением 10—15 *мин*, затем в паровые плиты пускают воду для охлаждения.

В условиях ремонта может применяться упрощенное приспособление по рис. 3-34, для производства горячей опрессовки приспособление нагревается до закладки в него секций до $120-140^{\circ}\text{C}$.

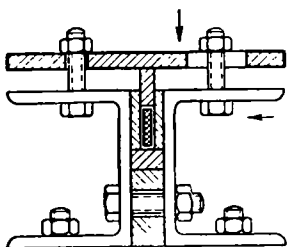
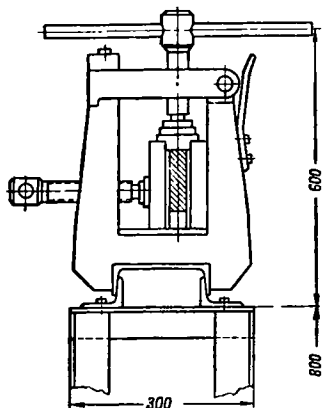


Рис. 3-34. Приспособление для опрессовки.

Рис. 3-33. Пресс для секций.

После остывания секция вынимается из пресса, снимаются бумага и временная обмотка, удаляется выдавленный в углах лак (или масса, если вместо пропитки производится компаундировка) и секция поступает на изолировку.

Секции крупных высоковольтных машин, имеющие дополнительную витковую изоляцию, проходят при изготовлении следующие основные операции:

- 1) намотка лодочки;
- 2) прокладка между витками бумаги, смазанной клеящим лаком для склейки витков, без чего растяжка секций большого габарита затруднительна;
- 3) первая опрессовка;
- 4) растяжка;
- 5) выгиб лобовой части;
- 6) разделение витков и наложение дополнительной витковой изоляции;
- 7) вторая опрессовка;
- 8) компаундировка (для класса В) или пропитка (для класса А);
- 9) третья опрессовка (для класса В);
- 10) секция поступает на общую изолировку.

Общая изоляция секций шаблонной обмотки выполняется различно для отдельных участков секций. Различают *изоляцию прямой части, т. е. пазовой части и вылета, лобовой наклонной части, петли (головки) и выводных концов.*

Наиболее сильно изолируется прямая часть. Изоляция лобовых частей, не имеющих непосредственного соприкосновения с корпусом, выполняется более слабой.

Существует два основных способа изолировки секций. По первому способу прямая часть секции обертывается листовым материалом (лакоткань, микафолей, гибкий миканит), образующим после ряда технологических операций гильзу на прямой части секции. Отсюда название этого типа изоляции — *гильзовая*. Лобовая часть и остальные части секции изолируются лентой из лакоткани, микалентой и т. д., причем между гильзой и ленточной изоляцией на прямой части имеется стык, выполняемый для наибольшего удале-

ния его от активной стали в виде обратного конуса (рис. 3-35). Этот стык является слабым местом этого типа изоляции.

По второму способу изоляция секций выполняется лентами (из лакоткани, миканита, хлопчатобумажной и т. д.). Часть слоев ленты обходит при этом всю секцию, а часть слоев наносится только на прямую часть для усиления изоляции этой части. Этот

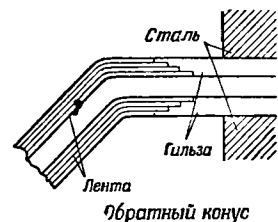


Рис. 3-35. Обратный конус.

тип изоляции носит название *непрерывной* или *обнородной*. Непрерывная изоляция совершеннее гильзовой, так как менее подвержена старению, более влагостойка и химически устойчива. Непрерывная изоляция в машинах напряжением выше 3 кв постепенно вытесняет гильзовую. Намотка изолирующих лент производится обычно вполуперекрывание, т. е. каждый последующий виток перекрывает половину ширины предыдущего. Защитные (покровные) слои лент наматываются в стык без перекрывания.

Изолировка секций начинается с изолировки выводных концов, изолируемых на длину до середины лобовой (наклонной) части. Выводные концы прочно подвязываются к секции бандажом из шпагата.

При гильзовой изоляции в первую очередь изолируются лобовые части. Изолировка ведется лакотканевой лентой для класса А или микалентой для класса В. В месте стыка с гильзой лента кладется уступами (шириной 8—10 мм).

Листовой материал, из которого получается гильза, —

микафолий, микаполотно (класс В), лакоткань, бумага (класс А) — вырезается по заранее подогнанной выкройке, форма которой изображена на рис. 3-36. Выкройка подгоняется так, чтобы получить правильный стык между гильзой и ранее положенными слоями изоляции лобовой части. После этого производится обертывание листовой заготовкой прямой части секции. Микафолий и микаполотно предварительно нагревают для придания гибкости, проглаживают горячим утюгом и протирают тряпкой для разглаживания морщин.

После утюжки на гильзу наносится защитный слой из телефонной бумаги и производится горячая опрессовка гильзы. Затем наносится слой изоляции лентой из лакоткани поверх мест стыка, начинающийся на расстоянии 10 мм от торца статора и идущий по лобовой части, и защитный слой из тафтяной ленты на лобовой части (один слой вполуперекрытие) с последующей пропиткой и покраской секций.

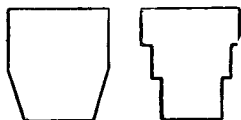


Рис. 3-36. Выкройка заготовки.

Наиболее качественные гильзы могут быть получены способом обкатки. При этом способе микафолий или микаполотно, бакелизированная бумага и т. п. наносятся на прямую часть путем обертывания вручную, а затем прямая часть секции вращается (станком или вручную) в течение 5—60 мин между двумя расположенными под углом, нагретыми до 180—200° С, стальными планками с шлифованной цилиндрической поверхностью и прижимается сверху к планкам, шарнирно укрепленным утюгом. При такой обкатке достигается наиболее плотная намотка слоев материала гильзы. Следует отметить, что этот способ изготовления гильзы легко осуществим для незамкнутых катушек (стержней, полусекций), в то время как для обкатки замкнутых катушек необходимы более сложные станки¹. Небольшие стержни обкатываются вращением вручную между двумя шарнирно укрепленными горячими планками, стягиваемыми пружиной. После такой горячей обкатки немедленно производится холодная опрессовка без подогрева. Этот способ широко распространен при изготовлении роторных стержней асинхронных двигателей.

¹ Ф. Т. Сухоруков, Технология обмоточно-изоляционного производства, ГЭИ, 1951.

Непрерывная изоляция выполняется путем нанесения ленты из лакоткани для класса А и микаленты для класса В. Лента, идущая на изоляцию прямых частей, шириной до 45 мм вырезается из лакоткани по основе. Для изоляции сгибов и переходов применяется узкая лента, вырезанная из лакоткани под углом 60° к основе. Такая лента лучше обтягивает изогнутые части секции.

При намотке лента промазывается лаком, что способствует скольжению ленты и тем самым более плотной ее укладке. Катушки, изолированные микалентой, опрессовываются в прессах или под давлением компаундируются. Затем секции обматываются защитной тафтяной или асбестовой лентой. Прямая часть обматывается лентой в стык, лобовая — вполуперекрытие.

При большом числе слоев микаленты (восемь-девять слоев) изолированные секции подвергаются вакуумной сушке и компаундировке под давлением.

При небольшом числе слоев микаленты (один-два слоя) может быть применен обычный процесс сушки-пропитки с последующей горячей опрессовкой прямой части.

Из приведенного выше описания следует, что технологический процесс изготовления секций шаблонной обмотки высоковольтных (3 000 в и выше) машин достаточно сложен и поэтому изготовление секций обмотки высоковольтных машин в ремонтном цехе следует производить лишь в том случае, если нет возможности получить запасные комплекты секций от завода-изготовителя или от специальной ремонтной организации.

При выборе способа изоляции секций в условиях ремонта следует учитывать, что для получения качественной непрерывной изоляции с большим числом слоев микаленты (высоковольтные машины) необходима компаундировочная установка, в то время как гильзовая изоляция может быть опрессована при помощи относительно простых приспособлений.

Секция с гильзовой изоляцией всегда может быть уложена в пазы вместо секции с непрерывной изоляцией, так как требующаяся для данного напряжения толщина гильзовой изоляции несколько меньше, чем непрерывной. Объясняется это различием в конструкции изоляции и различной технологией ее выполнения.

Однако величина вылета у гильзовой изоляции требуется большей, чем у непрерывной, так как стык между гильзой и изоляцией лобовой части должен быть удален от актив-

ной стали на безопасное по отношению к перекрытию расстояние.

Для напряжения 550 в вылет гильзовой изоляции должен быть 20 мм, непрерывной — 15 мм, для 3 150 в — соответственно 35 и 25 мм; для 6 300 в — 60 и 40 мм.

Поэтому при решении вопроса о переходе с непрерывной изоляции на гильзовую следует проверить возможность выдерживать указанные выше размеры вылета.

Весьма интересным в смысле сокращения сроков ремонта является опыт ремонтных рабочих Закамской ТЭЦ¹, производивших нанесение и опрессовку новой гильзы взамен поврежденной на одной стороне секции (верхней в пазу) без выемки из паза второй стороны секции.

Изоляция секций для напряжения до 500 в

Для напряжений до 500 в (включительно) и малых и средних мощностей машин (до 100 кВт) изготовление секций производится иногда по упрощенной технологии без предварительной горячей опрессовки прямой части секции.

Лобовые части секций на 500 в обычно не изолируются. На них наносится только защитный слой тафтяной ленты вполуперекрытие.

Изоляция класса А может выполняться по следующим вариантам:

I. вариант: 1) секция обматывается одним слоем тафтяной ленты в стык на прямой части и вполуперекрытие на лобовой; 2) производится двух-четырекратная сушка — пропитка в лаке № 458; 3) прямая часть обматывается вторым слоем тафтяной ленты в стык; 4) производится двукратная сушка и пропитка в лаке № 458 и 460.

Выводные концы до нанесения общей изоляции изолируются чулком или одним оборотом хлопчатобумажной ленты вполуперекрытие.

Этот простейший тип изоляции секции требует изолировки паза коробочкой из двух слоев пропитанного прессшпана, между которым проложен слой лакоткани, и прокладки между секциями в пазу.

II вариант: 1) секция проходит двукратную сушку, пропитку в лаке № 458 и опрессовку прямой части; 2) прямая часть секции обертывается лакотканью («простыжкой») до толщины на сторону 0,4—0,6 мм; 3) секция обматывается одним-двумя слоями защитной ленты (киперной) в стык на

¹ Сборник „Скоростной ремонт“, ГЭИ, 1952.

пазовой части и вполуперекрытие на лобовой; 4) секция проходит сушку, пропитку в лаке № 458 или 460.

Выводные концы изолируются так же, как в варианте I.

При тщательной опиловке и прокраске пазов изоляции паза не требуется.

Изоляция класса В для напряжений до 500 в применяется только для особо ответственных мощных машин или машин, работающих в особо тяжелых условиях (высокая окружающая температура).

Изоляция выполняется по следующим вариантам:

I вариант: 1) прямая часть секции обкатывается микабумагой до толщины 0,4—0,6 мм на сторону и опрессовывается; 2) секция обматывается защитной асбестовой лентой одним слоем в стык; 3) секция пропитывается и сушится.

Изоляции паза не требуется.

II вариант: 1) прямая часть секции изолируется двумя слоями микаленты толщиной 0,13—0,15 мм вполуперекрытие, лобовая одним слоем; 2), 3) то же, что и вариант I.

Изоляция секций для 3 000—6 000 в

Изоляция выполняется следующим образом.

Класс А. Непрерывная изоляция: 1) прямая часть — четыре слоя, лобовая — три слоя лентой черной лакоткани вполуперекрытие; 2) вся секция — один слой хлопчатобумажной ленты вполуперекрытие; 3) опаливается ворс на хлопчатобумажной ленте и производится шестикратная сушка; пропитка в лаке № 460; 4) прямая часть обматывается одним слоем хлопчатобумажной ленты в стык; 5) покраска лаком № 462 п.

Выводные концы изолируются четырьмя слоями ленты из лакоткани вполуперекрытие и одним слоем хлопчатобумажной ленты.

Класс В. Непрерывная изоляция.

1. Обмотка микалентой толщиной 0,13, шириной 25 мм на прямой части, 18 мм на лобовой и 12 мм на головке.

Число слоев:

	3 000 в	6 000 в	11 000 в	13 000 в
Прямая часть	5	8—9	12—13	15
Лобовая часть	4	7—8	11—12	14
Головка	3	5—6	7	8

2. Один защитный слой прямой части:

3 000 в	6 000 в	13 000 в
Киперная лента в стык	Асбестовая полупроводящая лента в стык	Асбестовая полупроводящая лента в стык

Последовательность технологического процесса: 1) изолировка микалентой; 2) наложение защитного слоя хлопчатобумажной или асбестовой ленты, которая накладывается на прямой части впритык, на лобовой части — вполуперекрытие; 3) наложение временного слоя киперной ленты вполуперекрытие, который служит только на время компаундировки и после ее окончания удаляется; 4) компаундировка; 5) двукратная покраска лаком № 462.

Если оказывается необходимым доводить сечение секции до заданных размеров путем наложения нескольких (одного-двух) слоев микаленты, то процесс компаундировки проводится вторично.

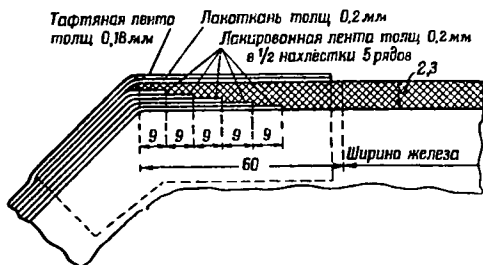


Рис. 3-37. Изоляция перехода пазовой части в лобовую.

Класс А — В. Гильзовая изоляция (рис. 3-37): 1) изоляция выводных концов — четыре слоя ленты из лакоткани вполуперекрытие; 2) изоляция головки — два слоя ленты из лакоткани при 3 000 в, четыре слоя — 6 000 в вполуперекрытие; 3) изоляция сгибов — микалента три слоя при 3 000 в, пять слоев — 6 000 в; 4) изоляция лобовых частей (между сгибом и головкой) — лента из лакоткани три слоя при 3 000 в, микалента пять слоев — 6 000 в вполуперекрытие; 5) накатка пильзы из микабумаги толщиной на сторону 1,8 мм при 3 000 в, 2,5 мм — 6 000 в; 6) окончательная изоляция, перекрывающая стык, — лента из лакоткани — один слой при 3 000 в, два слоя — 6 000 в вполуперекрытие, тафтяная лента — один слой вполуперекрытие при 3 000 и 6 000 в.

Последовательность технологического процесса: 1) изоляция выводов; 2) изоляция головок; 3) изоляция сгибов;

- 4) изоляция лобовых частей между сгибом и головкой;
- 5) изолировка и утюжка прямой части (или обкатка);
- 6) опрессовка прямой части; 7) окончательная изолировка;
- 8) пропитка погружением лобовых частей (поочередно) в лак № 462.

Укладка шаблонной обмотки в пазы статора

В первую очередь производится подготовка пазов к укладке, заключающаяся в их тщательной очистке, опилке заусенцев и прокраске лаком. На дно паза кладется прокладка (прессшпан или миканит 0,3—0,5 мм). В паз вставляется «коробочка» из прессшпана. Если секция изолирована асбестовой лентой или имеет защитный слой прессшпана, то изоляция паза не требуется. Если статор имеет кольцевой обмоткодержатель (бандажное кольцо), то последний тщательно изолируется тремя слоями ленты из лакоткани вполуперекрытие и одним слоем киперной ленты для 3 000 в, тремя слоями микаленты, четырьмя слоями ленты из лакоткани и одним слоем киперной ленты для 6 000 в. Изолированные обмоткодержатели прокрашиваются лаком.

На секциях делаются отметки, которые при укладке должны совпадать с краями паза. На лобовых частях секций размечаются и подвязываются шпагатом дистанционные прокладки.

Если изоляция секции миканитовая, то перед укладкой в пазы для придания гибкости изоляции производится разогрев секций до температуры 60—70° С. Разогрев производится либо током, либо в нагревательных шкафах.

Укладка секций больших машин ведется двумя рабочими, находящимися по обе стороны статора. Для направления секции в паз служит деревянная вилка. Секция осаживается в пазах при помощи ручника и фибровой прокладки.

У двухслойных обмоток первые секции (по шагу секции) укладываются только нижними сторонами, для осаживания нижних сторон этих и последующих за ними (укладываемых уже целиком) секций в паз вставляется временный металлический клин. Под него с двух сторон вставляются деревянные клинья. Подколачиванием клиньев секция осаживается на дно паза и в таком положении выдерживается до полного

остывания. В пазу, где уложены оба слоя, заколачиваются постоянные деревянные клинья. *Лобовые части при укладке рихтуются* ударами ручника через мягкую прокладку, а для больших машин — при помощи домкрата (рис. 3-38). После рихтовки лобовые части каждой секции в горячем состоянии подтягиваются шпагатом и подвязываются к кольцу обмоткодержателя.

Наиболее трудной операцией является укладка последних секций по шагу обмотки, которые своими нижними сторонами должны быть уложены под верхние стороны секций, уложенных первыми в самом начале. Количество таких

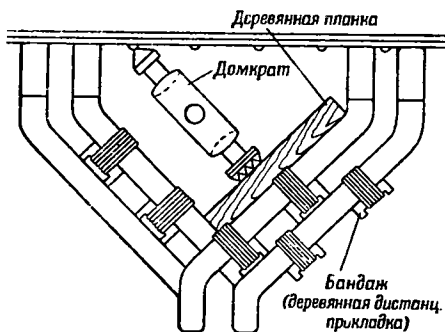


Рис. 3-38. Рихтовка лобовой части.

секций зависит от шага обмотки. Для этого секции, верхние стороны которых должны быть подняты из пазов, разогреваются вновь током от трансформатора. После прогрева, когда изоляция становится эластичной, верхние стороны этих секций поднимаются поочередно из пазов и осторожно подтягиваются к поверхности расточки статора при помощи киперной ленты. При этом происходит перегиб нагретых секций в головке без поломки изоляции.

После укладки на дно паза последних секций обмотки поднятые стороны секций снова разогреваются и укладываются на свое место. Уложенные секции соединяются по схеме обмотки, производится пайка и изоляция соединений, после чего статор пропитывается или окрашивается соответствующими лаками.

РЕМОНТ ЯКОРНЫХ И РОТОРНЫХ ОБМОТОК. РЕМОНТ ОБМОТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ

4-1. ОБМОТКИ ЯКОРЕЙ

Секция, укладка, нумерация

Обмотка якоря составляется из секций, имеющих один виток или несколько последовательно соединенных витков. Секции (витки) имеют активные стороны, которые закла-

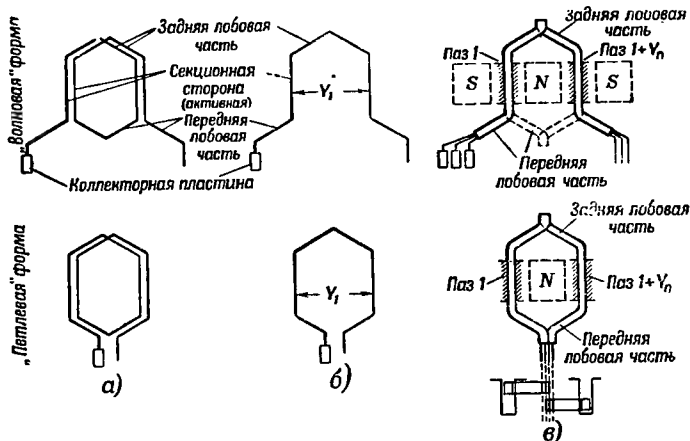


Рис. 4-1. Элементы обмотки якоря.

дываются в пазы и соединяются при помощи лобовых частей: передней со стороны коллектора и задней со стороны привода (рис. 4-1).

Соединение секции производится впайкой их концов в коллекторные пластины. На каждую секцию приходится одна коллекторная пластина.

Укладка секций в пазы производится таким образом, что одна сторона ее лежит в верхней половине одного паза, а вторая — в нижней половине второго паза. В каждом пазу образуется два слоя, отчего обмотка называется двухслойной. В одном слое в пазу может располагаться одна, две, три и более секционных сторон (рис. 4-2).

Нумерация секционных сторон производится так, что все секционные стороны, лежащие в верхней половине паза, имеют нечетные номера, а лежащие в нижней половине — четные, или наоборот.

Шаг секции

Шагом секции Y_1 называется расстояние между ее активными сторонами (рис. 4-1). Шаг выражается числом пазовых делений (Y_{1n}) или числом секционных сторон (Y_{1c}), лежащих между сторонами секции.

Шаг секции должен быть близок к полюсному делению машины. Поясним это положение на следующем примере: машина имеет 37 пазов ($Z=37$) и четыре полюса ($2p=4$). Полюсное деление в числе пазов будет выражаться величиной $\frac{37}{4} = 9\frac{1}{4}$. Секция должна быть уложена одной стороной в паз 1, а второй либо в паз 10, тогда шаг секции будет равен 9 и укорочен на $\frac{1}{4}$ пазового деления, либо в паз 11 и шаг секции в этом случае будет равен 10 и удлинен на $\frac{3}{4}$ пазового деления. Укорочение шага более желательно, так как при этом лобовые части получаются короче и экономится медь.

Если бы машина имела 40 пазов, то полюсное деление содержало бы 10 пазовых делений и секцию можно было бы положить в пазы 1 и $1+10=11$. Такая обмотка называется диаметральной. Однако эта обмотка ухудшает коммутацию и вызывает искрение на коллекторе, что ограничивает ее применение, поэтому следует укоротить шаг секции на одно пазовое деление, т. е. положить ее в пазы 1 и 10. Вообще желательно применять укорочение шага в пределах до одного пазового деления.

Из приведенных примеров ясен способ определения шага Y_{1n} , выраженного числом пазовых делений.

Для того чтобы выразить его числом секционных сторон, лежащих между сторонами секции, достаточно определить,

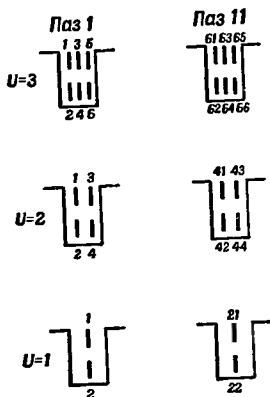


Рис. 4-2. Расположение проводников в пазу.

сколько секционных сторон лежит в каждом пазу. Если машина имеет K коллекторных пластин, то столько же имеется и секций. На паз придется $u = \frac{K}{Z}$ пластин или секций, а секционных сторон в 2 раза больше, т. е. $2u$. Поэтому, если умножить шаг Y_{1n} в пазовых делениях на $2u$ и прибавить

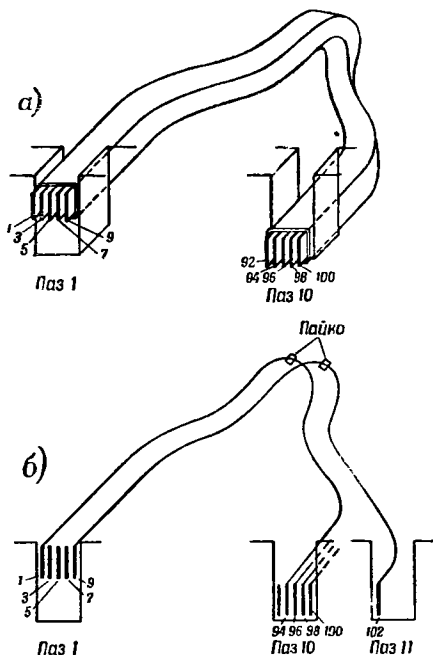


Рис. 4-3. Соединение проводников обмотки.

вить единицу, то мы получим шаг Y_{1c} , выраженный в секционных сторонах. Прибавление единицы делается для того, чтобы получить нечетный шаг и тем самым достичь перехода из верхнего слоя в нижний. Если в нашем примере число коллекторных пластин K равняется 185, то на паз приходится $2 \times \frac{185}{37} = 10$ секционных сторон. Если шаг Y_{1n} равен 9 пазовым делениям, то в секционных сторонах он составит:

$$Y_{1c} = 9 \cdot 10 + 1 = 91.$$

Секция в этом случае расположится так, как показано на рис. 4-3,а. Характерным здесь является то, что секция лежит первой в пазу 1 и первой же она является в пазу 10. Таким образом, четыре соседние с ней секции также будут лежать в пазах 1 и 10. Следовательно, шаг по пазам будет для всех пяти секций одинаковым и все пять секций могут быть до укладки в пазы изолированы вместе и вместе уложены. Группа изолированных вместе и секций обмотки называется *якорной секцией* или *якорной катушкой*.

В некоторых специальных случаях применяется ступенчатая обмотка, у которой секции имеют разный шаг по пазам (рис. 4-3,б). Такая обмотка состоит из отдельных полусекций, соединяемых при помощи пайки в лобовых частях.

Рассмотрим способы выполнения обмоток.

Петлевая обмотка

Для этой обмотки (рис. 4-4,а) характерно то, что при соединении между собой сторон первой секции шаг Y_1 (задний) отсчитывается в одном направлении, а для соединения конца этой секции с началом второй секции шаг Y_2 (передний) отсчитывается в обратном направлении, почему первая сторона второй секции ложится рядом с первой стороной первой секции. Этот обратный шаг придает обмотке петлеобразный характер.

Таким образом, каждая последующая секция ложится рядом с предыдущей, и полный шаг Y_c , показывающий, насколько смещаются первые стороны соединяемых секций, равен двум секционным сторонам. Из рис. 4-4,а видно, что

$$Y_c = Y_{1c} - Y_{2c} = 2$$

(так как номера рядом лежащих секционных сторон двухслойной обмотки разнятся на 2).

Шаг по коллектору Y_k является вместе с шагом Y_1 основной характеристикой обмотки. Этот шаг позволяет определить, к каким пластинам следует присоединить начало и конец секции и тем самым к какой коллекторной пластине присоединяется начало следующей секции. Для петлевой обмотки шаг по коллектору $Y_k = 1$.

Петлевая обмотка имеет столько параллельных цепей, сколько полюсов. Это записывают равенством $2a = 2p$; здесь $2a$ — число параллельных цепей; $2p$ — число полюсов. Петлевая обмотка называется иногда параллельной обмоткой. Каждая параллельная цепь располагается таким образом, что ее проводники лежат под одной парой полюсов.

Если по какой-либо причине (например, износ подшипников) зазор между якорем и полюсами 1, 4 (рис. 4-5) будет меньше, чем зазор под полюсами 3, 2, то магнитный поток под этими полюсами будет сильнее. Электродвижущая сила параллельных цепей обмотки, лежащих под этими полюсами, будет также выше. В результате через щетки $A - A$ и соединительную шину потекут токи, называемые уравнительными. Эти токи нагружают щетки и способствуют искрению

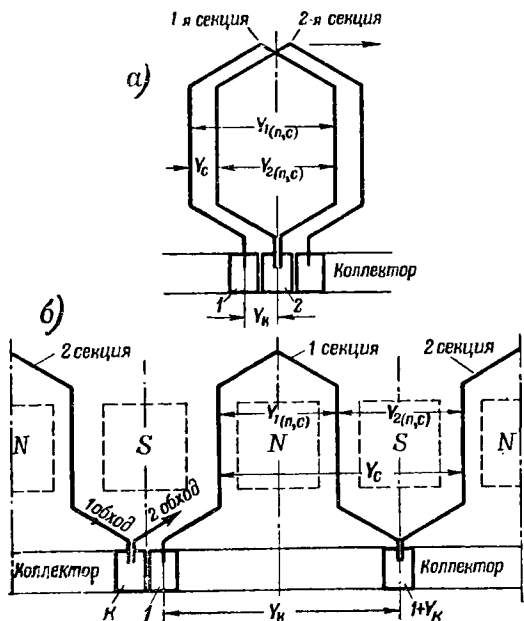


Рис. 4-4. Схема петлевой и волновой обмоток.

на коллекторе. Для борьбы с этим явлением в петлевой обмотке применяют уравнительные соединения, соединяющие проводники обмотки, одинаково расположенные под одноименными полюсами. В этом случае уравнительные токи, возникшие в результате каких-либо несимметрий, будут замыкаться через уравнительные соединения и щетки будут разгружены от этих токов (рис. 4-5, б). Необходимость устройства уравнительных соединений накладывает особые условия на выбор количества пазов в машине. Действитель-

но, для того чтобы иметь под каждой парой полюсов одинаково расположенные пазы, нужно, чтобы *число пазов на пару полюсов было целым*.

Уравнительные соединения выполняются в виде колец с числом отводов (отпаяек), равных числу пар полюсов, либо в виде вилок. Они располагаются под лобовыми частями обмоток, иногда на коллекторе.

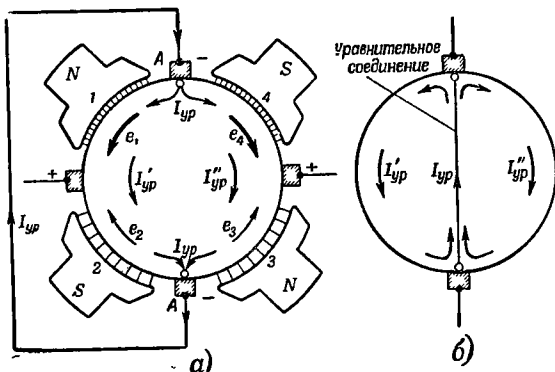


Рис. 4-5. Уравнительные соединения.

Волновая обмотка

В этой обмотке (рис. 4-4,б) второй шаг Y_2 отсчитывается в том же направлении, что и шаг Y_1 . Полный шаг Y_c является суммой Y_{1c} и Y_{2c} . Обмотка имеет волнообразный характер. После того как уложено столько секций, сколько пар полюсов в машине (p), мы совершили первый «обход» вокруг якоря и конец последней секции «обхода» присоединяется к пластине K коллектора, не доходя на одно коллекторное деление до исходной (первой) пластины¹. Это достигается соответствующим расчетом Y_k .

Если конец секции попадет в исходную пластину, то весь

¹ Обход может быть и таким, что конец последней секции переходит за первую пластину.

В этом случае перехода за исходную пластину обмотка называется «перекрещенной». Шаг по коллектору такой обмотки выражается формулой

$$Y_k = \frac{K + 1}{p}.$$

обход из p секций будет замкнут накоротко и при вращении якоря в магнитном поле обмотка сгорит.

Исходя из сказанного условия, можно очень просто выразить шаг по коллектору волновой обмотки:

$$Y_{\kappa} p = K - 1; \quad Y_{\kappa} = \frac{K - 1}{p},$$

т. е. шаг Y_{κ} , взятый p раз, равен числу коллекторных пластин без одной¹. Зная шаг Y_{κ} , легко определить полный шаг Y_c . Из рис. 4-4,б видно, что полный шаг Y_c и шаг по коллектору Y_{κ} равны между собой, причем шаг Y_c выражается в секционных сторонах, а шаг Y_{κ} в коллекторных делениях. Поскольку на каждую коллекторную пластину приходится одна секция или две секционные стороны, то, помножив шаг Y_{κ} на 2, получим шаг Y_c .

Если теперь из шага Y_c вычесть шаг Y_{1c} , определенный ранее, то мы получим шаг Y_{2c} . Можно отметить, что для правильного суммирования э. д. с. нужно, чтобы шаг Y_{2c} был близок к полюсному делению и должен быть, как и Y_{1c} , числом нечетным.

Пример. Рассчитать волновую обмотку $2p = 4$, $Z = 37$, $K = 185$:

$$Y_{1n} = \frac{37}{4} = 9 \frac{1}{4}; \text{ принимаем шаг } Y_{1n} \text{ равным } 9;$$

$$Y_{1c} = 9 \cdot 2 \frac{185}{37} + 1 = 91;$$

$$Y_{\kappa} = \frac{185 - 1}{2} = 92;$$

$$Y_c = 2Y_{\kappa} = 184; \quad Y_{2c} = Y_c - Y_{1c} = 184 - 91 = 93.$$

Волновая обмотка имеет две параллельные цепи ($2a=2$) и шаг по коллектору имеет такую величину, что щетки одной полярности оказываются включенными параллельно также и внутри обмотки через секцию, лежа-

¹ Таким образом, общее выражение для шага Y_{κ} будет иметь вид:

$$Y_{\kappa} = \frac{K \pm 1}{p}.$$

Свойства обмоток (перекрещенной и неперекрещенной) одинаковы, за исключением полярности щеткодержателей (генератор) или направления вращения (двигатель).

щую в нейтральной зоне (т. е. в середине между полюсами) (рис. 4-6). Из сказанного вытекает ценное свойство волновой обмотки, заключающееся в том, что можно оставить на коллекторе только по одной траверсе каждой полярности. В этом случае питание параллельных цепей обмотки происходит через секции, лежащие в нейтральной зоне. Это свойство используется в трудно доступных для осмотра

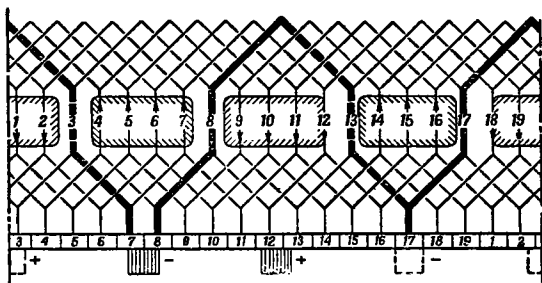


Рис. 4-6. Схема простой волновой обмотки.

двигателях (трамвай), так как позволяет уменьшить число щеткодержателей до двух.

Волновая обмотка имеет, следовательно, независимо от числа пар полюсов всегда две параллельные цепи $2a=2$ и иногда называется последовательной.

Поскольку проводники каждой параллельной цепи в этой обмотке обходят все полюса, уравнивающих соединений не требуется.

Для четырехполюсной машины $p=2$ и $Y_k = \frac{K-1}{2}$.

Так как коллекторный шаг Y_k должен быть целым числом, то число коллекторных пластин K должно быть нечетным. Число же секций в машине может оказаться четным. В этом случае одна из секций остается «мертвой», т. е. не присоединяется к коллектору и не участвует в работе обмотки, а закладывается лишь для механического баланса якоря.

Последовательно-параллельная обмотка

При расчете машины может оказаться, что по величине тока машины двух параллельных цепей будет мало, а $2p$ параллельных цепей много. В этих случаях применяется волновая обмотка с увеличенным количеством параллель-

ных цепей, называемая последовательно-параллельной. Она выполняется таким образом, что после одного обхода конец секции попадает не в пластину, находящуюся рядом с исходной, а не доходит до нее на столько пластин, сколько пар параллельных цепей нужно получить:

$$Y_k = \frac{K \mp a}{p}.$$

На рис. 4-7 изображена последовательно-параллельная обмотка, имеющая две пары параллельных цепей. Ее можно

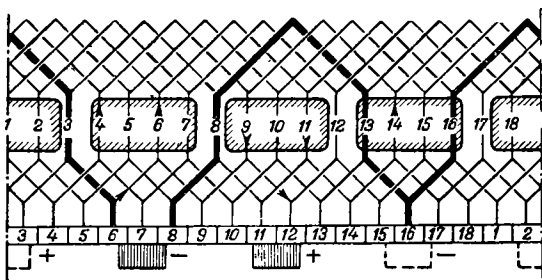


Рис. 4-7. Схема последовательно-параллельной обмотки.

представить себе состоящей из двух волновых обмоток, каждая из которых имеет одну пару параллельных цепей. Между коллекторными пластинами, принадлежащими одной обмотке, лежат пластины второй обмотки. Для того чтобы щетка могла питать обе обмотки, она должна быть достаточно широкой, чтобы перекрывать не меньше двух пластин. Для того чтобы обеспечить равномерное распределение тока между двумя обмотками, должны быть выполнены уравнивательные соединения (рис. 4-8).

Условия симметрии

Для того чтобы получить симметричную обмотку, т. е. обмотку, имеющую одинаковые параллельные цепи, должны быть выполнены следующие условия симметрии:

1. На каждую пару параллельных цепей должно приходиться целое число секций или коллекторных пластин, т. е. $\frac{K}{a}$ равно целому числу.

2. Для симметричного расположения параллельных цепей в магнитном поле отношения $\frac{Z}{a}$ и $\frac{2p}{a}$ должны быть целыми числами.

Электродвижущая сила (э. д. с.) якоря машины постоянного тока выражается формулой

$$E = \frac{p}{a} \frac{n}{60} N \Phi \cdot 10^{-8} \text{ в,}$$

где p — число пар полюсов машины;

a — число пар параллельных цепей обмотки;

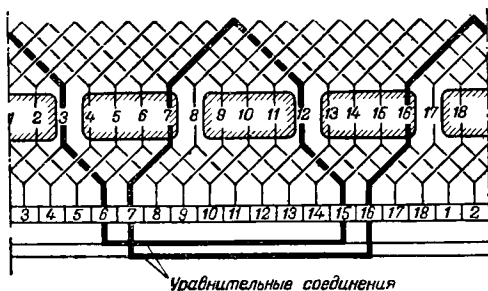


Рис. 4-8. Схема обмотки с уравнительными соединениями.

N — число проводов обмотки якоря;

Φ — магнитный поток, приходящийся на один полюс, *мкс*;

n — число оборотов в минуту.

Электродвижущая сила якоря E связана с напряжением на зажимах машины формулой

$$E = U \pm (IR + \Delta e_{щ}),$$

где IR — падение напряжения в обмотках машины, обтекаемых рабочим током (т. е. последовательной, добавочных полюсов и якоря);

знак $+$ берется для генераторного режима;

знак $-$ для двигательного;

$\Delta e_{щ}$ — падение напряжения на щетках обеих полярностей берется в пределах $0,5 \div 2$ в в зависимости от марки щетки (табл. 6-1).

Сечение проводников обмотки может быть определено в зависимости от допустимой плотности тока по формуле

$$q = \frac{I}{2a\Delta s},$$

где I — полный ток якоря;

a — число пар параллельных цепей обмотки.

Допустимая плотность тока якорной обмотки Δs берется в пределах $4 \div 6 \text{ а/мм}^2$; обмотки возбуждения — в пределах $1,5 \div 3 \text{ а/мм}^2$.

4.2. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБМОТКИ

Основными неисправностями обмоток является пробой на корпус или бандаж, замыкание между витками и секциями, распайка соединений, механические разрушения, не-

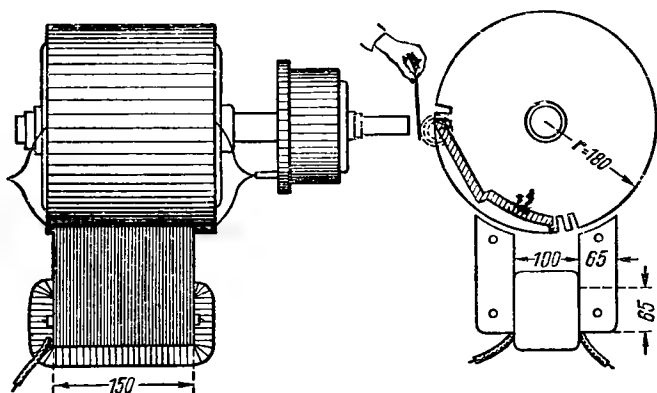


Рис. 4-9. Проверка обмотки магнитным ярмом.

правильное соединение секций с коллектором или между собой, ухудшение состояния изоляции.

Проверка состояния изоляции по отношению к сердечнику якоря производится мегомметром. Замыкание на корпус может быть обнаружено лампочкой.

Замыкание между витками якоря, не имеющего уравнительных соединений (или до их присоединения), может быть обнаружено проверкой его магнитным ярмом (рис. 4-9). Обмотка магнитного ярма питается током с частотой 500—1 000 гц. Возбуждаемый этой обмоткой магнитный поток проходит через якорные секции и при наличии

замыканий между витками вызывает ток в замкнутой секции. Появление тока обнаруживается по притяжению к пазу, где лежит неисправная секция, тонкой стальной пластинки. Для обнаружения этого пазы после включения тока в обмотку ярма проводят по окружности якоря стальной пластинкой и отмечают пазы, к которым притягивается пластинка. Затем выключают ток, поворачивают якорь на небольшой угол, снова включают ток и обходят по окружности якоря стальной пластинкой.

Универсальным методом, позволяющим определить межвитковые замыкания, распайки и обрывы, ошибки в шаге, является метод измерения падения напряжения в секциях — *метод милливольтметра*. При этом методе через обмотку якоря пропускается постоянный ток (10—30% номинального) от источника тока с постоянным напряжением (аккумуляторы). Сила тока регулируется реостатом. Подвод тока в якорную обмотку осуществляется через проводники, наложенные на пластины коллектора на расстоянии друг от друга, равном полюсному делению. Проводники удерживаются бандажом из киперной ленты, наложенным на коллектор, и через один соединяются параллельно. Питание якоря током в этом случае соответствует питанию через щетки. Щупами, соединенными с вольтметром или милливольтметром, производится измерение напряжений между соседними пластинами коллектора. Неисправности якорной обмотки будут отражаться на показаниях прибора следующим образом:

а) Замыкание между витками соседних секций или между соседними коллекторными пластинами дает пониженное отклонение милливольтметра на этих пластинах.

Следует иметь в виду, что замыкание одного-двух витков в многовитковой секции не всегда может быть обнаружено методом милливольтметра. Якорь в этом случае должен быть проверен магнитным ярмом.

б) Замыкание между проводниками верхнего и нижнего слоев обмотки дает пониженное отклонение на большой группе пластин. При обходе пластин в одном месте или при волновой обмотке в нескольких местах (по числу пар полюсов) получается изменение показаний милливольтметра, сохраняющееся далее на значительном числе пластин.

в) Обрыв и распайка в обмотке характеризуются увеличенным отклонением милливольтметра на пластинах, соединенных с неисправными секциями; у волновой обмотки без уравнительных соединений обрыв характеризуется отсут-

ствием отклонений прибора на всех пластинах, кроме одной пары (на каждую пару полюсов), где отклонение может достигнуть опасной для милливольтметра величины.

г) Перекрещивание двух нижних и верхних концов секций («двойной крест», рис. 4-10,а), что может иметь место в обмотке из круглого провода, характеризуется двумя по-

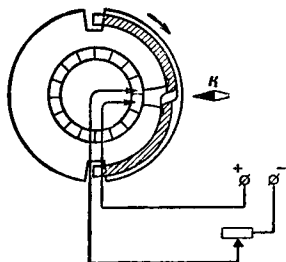
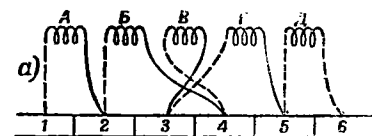


Рис. 4-11. Обнаружение перекрещивания концов обмотки компасом.

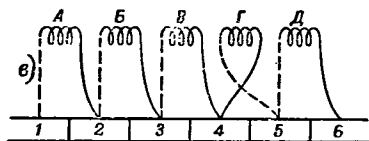
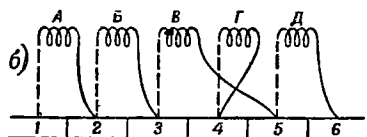


Рис. 4-10. Перекрещивание выводных концов обмотки.

вышенными отклонениями милливольтметра между пластинами 2-3 и 4-5 и обратным отклонением между 3-4.

д) Замыкание одной секции на себя не дает отклонения на одной паре пластин (рис. 4-10,б).

е) Простой крест (рис. 4-10,в) не может быть обнаружен методом милливольтметра. В этом случае ток подводится к каждой паре пластин поочередно и компасом К проверяется полярность секций. Изменение полярности указывает на «крест» (рис. 4-11).

Следует иметь в виду, что у обмоток, имеющих уравнивательные соединения, и в особенности у многократных обмоток, отклонения милливольтметра на соседних пластинах могут быть неодинаковыми, особенно вблизи пластин, на которые наложены проводники, питающие якорь током.

В этом случае отмечаются пластины, у которых нарушается определенная закономерность показаний милливольтметра, установленная при обходе по коллектору.

Однако найденные таким образом неисправные места нуждаются в уточнении. Поэтому после первого обхода коллектора и отметки неисправных мест точки подвода тока смещаются на 1—2—3 пластины вправо и затем влево и производятся повторные обходы. Если неисправные места при всех этих обходах совпадают, то сделанное определение их является точным.

Следует подчеркнуть, что плохая пайка проводников обмотки в коллекторную пластину обнаруживается этим методом только в том случае, если верхний и нижний проводники секций, входящие в пластину, плохо спаяны и между собой.

Если же спайка проводников, входящих в коллекторную пластину, между собой хорошая, а их соединение с пластиной плохое (что, вообще говоря, может иметь место, так как проводники при пайке могут быть лучше прогреты, чем пластина), то такая неисправность указанным выше способом не обнаруживается. Для ее обнаружения следует поочередно произвести измерение напряжения на каждой паре пластин коллектора, отстоящих друг от друга на a пластин (где a — число пар параллельных цепей в обмотке) при одновременном питании током постоянной величины этих же пластин. Повышенное напряжение укажет в этом случае на плохую пайку.

Эту дополнительную проверку следует рекомендовать для якорей ответственных машин независимо от мощности.

При известном навыке можно применять упрощенный метод милливольтметра, при котором питание подводится при помощи двух стальных щупов к части обмотки. Прибором проверяют напряжение на соседних коллекторных пластинах, лежащих между теми пластинами, к которым подведен ток. При этом устанавливается определенный закон изменения показаний милливольтметра, отклонения от которого указывают на наличие повреждения. Опыт повторяется при нескольких положениях токоподводящих щупов.

Для проверки уравнительных соединений токоподводящие щупы и концы милливольтметра ставятся на пластины, к которым присоединены уравнительные соединения, отстоящие друг от друга на шаг уравнительного соединения.

При испытании якорей при помощи магнитного ярма или по способу милливольтметра особое внимание должно быть обращено на отсутствие на коллекторе каких-либо заусенцев, медной пыли, следов олова, могущих дать замыкание между пластинами. Должна быть произведена тща-

тельная расчистка между пластинами, отмеченными как дефектные, и произведена повторная проверка.

Подготовка якоря к перемотке включает: 1) продувку сжатым воздухом; 2) очистку от грязи и масла; 3) снятие старых бандажей; 4) распайку коллектора; 5) снятие старой обмотки; 6) составление обмоточной записки. Если при снятии старой обмотки желательна сохранение секций, то для якорей с миканитовой изоляцией требуется нагрев их до 80° С. Для поднятия верхних секций между верхней и нижней секциями в паз загоняется тонкий гладкий клин. Таким же образом поднимается нижняя сторона секций.

Подготовка якоря к укладке новой обмотки заключается в тщательной очистке, опиловке пазов, покраске стенок пазов. Коллектор проверяется на отсутствие замыканий между пластинами при напряжении 110—220 в. Обмоткодержатель изолируется. Торцовые поверхности обмоткодержателя изолируются при помощи шайб, вырезанных из электрокартона.

4-3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯКОРНЫХ СЕКЦИЙ

Изготовление якорных секций производится так же, как и статорных.

Способы нанесения изоляций секций те же, что и для статорных. Однако вследствие того, что якорные секции при работе вращаются, следует обратить особое внимание на отсутствие сгустков лака, так как такие сгустки долго не высыхают и при вращении якоря лак будет разбрызгиваться. Для больших якорей, пропитываемых погружением, удаление излишков лака производится иногда путем вращения якоря после того, как лак обычным способом стечет с якоря. Из этих соображений не делают компаундировку якорных секций, так как размягченная при нагреве компаундная масса может разбрызгиваться при вращении.

4-4. РАЗМЕТКА ЯКОРЯ

Разметка якоря заключается в определении взаимного положения паза и пластин коллектора, в которые должны быть впаяны концы секций, заложенных в этот паз. Отметка паза производится зубилом на двух зубцах, между которыми лежит паз, а отметка пластин — керном на торцовой поверхности пластин. Для обнаружения старой разметки нужно расчистить покрашенную поверхность торцов коллекторных пластин. Если же обнаружить старую разметку не удастся, то при размотке якоря следует сделать новые отметки. Разметка якоря важна для машин, у которых не

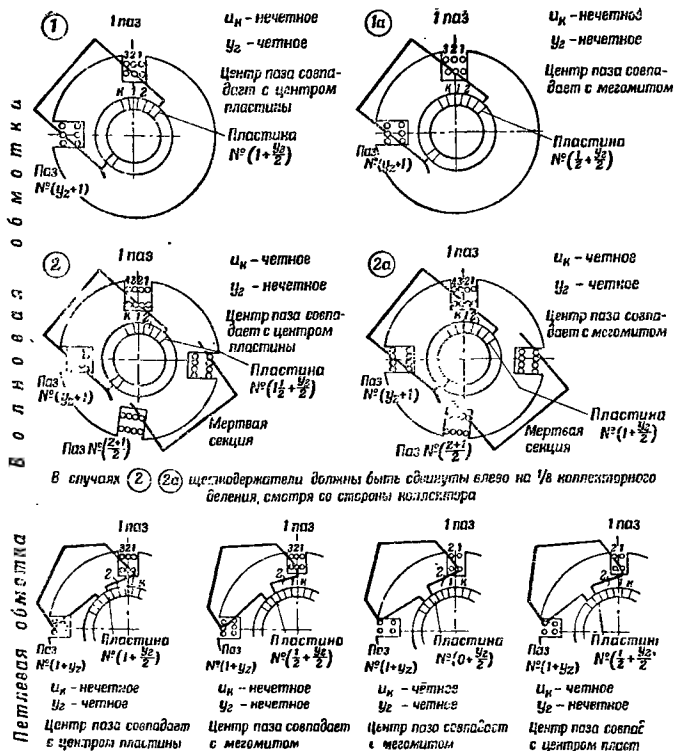


Рис. 4-12. Схема разметки якоря.

Обозначения:

$u_k, (u)$ — число коллекторных пластин, приходящееся на 1 паз (см. текст, § 4-1);

$y_z, (Y_{1n})$ — шаг по пазам (см. § 4-1);

$Y_2, (Y_{2K})$ — второй (передний) шаг, выраженный числом коллекторных пластин:

$$Y_2 = Y_K - Y_z u_k,$$

где Y_K — шаг по коллектору.

Мегомнит — изоляция между пластинками.

предусмотрен сдвиг щеточной траверсы. Точная разметка важна также для якорей с шинной обмоткой большого сечения, где не имеется возможности натягивать концы секций. Правильная разметка должна быть обеспечена на заводе-изготовителе или в ремонтном цехе, если производит-

ся капитальный ремонт коллектора, связанный с разборкой пластин. Она обеспечивает правильное взаимное положение коллекторных пластин и пазов.

Разметка может делаться двумя способами: 1) отмечает-ся паз и пластины, к которым должны подходить концы секций из этого паза, а затем путем отсчета шагов по па-зам и по коллектору — второй паз и вторая группа пла-стин; 2) отмечаются середина секций (паз или зуб) и соот-ветствующая ей точка на коллекторе (пластина или про-кладка между пластинами), а затем путем отсчета вправо и влево половины шага по коллектору отмечаются соответ-ствующие группы пластин. Первый способ разметки проще и удобнее. На рис. 4-12 приведены схемы выбора первого паза и первой пластины, к которой подводится конец секции, лежащей посередине паза или рядом с серединой паза. После нахождения этой пластины керном отмечают пла-стины, принадлежащие остальным секциям данного паза, а затем отсчетом коллекторного и пазового шага находятся вторая группа пластин и второй паз. При пользовании рис. 4-12 следует обратить внимание на то, что с целью упрощения разметки шаги обмотки выражены числом кол-лекторных пластин. Если обмотка имеет мертвую секцию, то она располагается диаметрально противоположно первой.

4-5. УКЛАДКА СЕКЦИИ В ПАЗЫ

Укладка обмотки зависит от типа паза. Для малых ма-шин (до 5 квт) обычно применяется полузакрытый паз с укладкой секций через прорезь. Обмотка выполняется двух-слойной. Якоря более мощных машин имеют открытые пазы, в которые укладываются заранее отформованные секции.

Первые уложенные по пазовому шагу секции заклады-ваются только нижними сторонами. Закладка производится так, чтобы прямолинейные участки секции, выступающие из паза, были с обеих сторон якоря одинаковыми. Верхние стороны этих секций закладываются последними. Эта опе-рация является наиболее ответственной. В случае укладки обмотки через прорезь следует обращать особое внимание на формовку лобовых частей в процессе намотки, так как увеличение размеров в лобовой части приводит к невозмож-ности укладки последних сторон секций. Такое положение может иметь место, если развернутые длины секций слиш-ком коротки или укладка лобовых частей привела к не-равномерному распределению их по окружности якоря. Нижние концы закладываемых секций в соответствии с раз-

меткой закладываются в прорезь коллекторных пластин и бандажируются лентой. Верхние концы секций приподнимаются так, чтобы они не касались коллектора. Укладка этих концов начинается после того, как будут заложены все секции якоря. Перед укладкой этих концов проверяется на лампу, какому нижнему (уже заведенному в коллектор) концу соответствует верхний конец, после чего отсчетом коллекторного шага определяется пластина, в которую он должен быть заложен.

По мере укладки секций в лобовых частях между верхним и нижним слоями кладется изоляция из полос пропи-

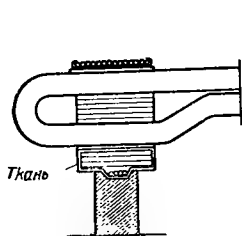


Рис. 4-13. Изоляция обмоткодержателя.

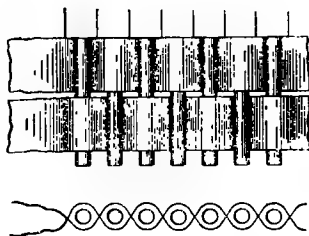


Рис. 4-14. Изоляция выводных концов у коллектора.

танного электрокартона (рис. 4-13). Общая толщина должна быть несколько меньше просвета между секциями. При насыпной обмотке между лобовыми частями прокладывается лакоткань. Выводные концы к коллектору у проволочных секций изолируются полосками лакоткани по рис. 4-14. После укладки обмотки до пайки коллектора производится испытание магнитным ярмом на межвитковое замыкание, и если испытание дало положительные результаты, производится запайка проводников в коллектор. После пропайки коллектор протачивается и продороживается, а затем повторно испытывается на межвитковое замыкание и на пробой на корпус.

Ручная обмотка якорей малых двигателей существенно отличается от обмотки более мощных двигателей.

Обмотка выполняется как двухслойная, однако закладка первых секций только одной стороной в этом случае невозможна, так как тонкий проводник нельзя натягивать, как это необходимо при закладке последних сторон секции. Поэтому здесь применяются способы, при которых секция укладывается в пазы обеими сторонами.

Первые (по шагу) секции лежат при этом обеими сторонами внизу паза, последующие — внизу и вверху, а последние — вверху.

Перед укладкой обмотки якорь изолируют, как показано на рис. 4-15.

Возможны следующие способы укладки. Для примера возьмем якорь двухполюсной машины, имеющей 11 пазов и шаг секций по пазам, равный 5.

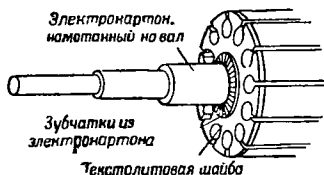


Рис. 4-15. Изоляция якоря под обмотку.

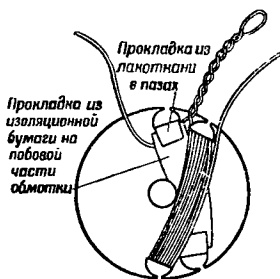


Рис. 4-16. Изоляция между секциями.

I. Секции наматываются по пазам в такой последовательности:

1—6	} обе стороны секций внизу паза
2—7	
3—8	
4—9	
5—10	
6—11 одна сторона вверху, другая внизу паза	

7—1	} обе стороны вверху паза
8—2	
9—3	
10—4	
11—5	

Каждая секция при намотке занимает половину проводов, лежащих в пазу. Соединение между секциями делается в виде петель, присоединяемых к коллектору без обрыва провода (рис. 4-16).

Для четырехполюсных машин при этом способе имеем почти симметричную лобовую часть, наоборот, у двухполюсных — несимметричную. Однако если сделать не один обход якоря по приведенной схеме, а несколько обходов, то, укладывая каждый раз только часть витков секций, например $1/3$, можно получить достаточно симметричные лобовые части.

Изоляция секции от секции в лобовой части показана на рис. 4-16. На рис. 4-17 дано крепление головки. Между слоями в пазу кладутся прокладки из тонкой пропитанной бумаги или лакоткани. Изоляция паза для напряжений до

24 в состоит из одного слоя лакоткани или пропитанной бумаги 0,1 мм. Для напряжений до 220 в изоляция паза: один слой лакоткани 0,1 мм между двумя слоями пропитанного электрокартона 0,1—0,15 мм.

II. Хорошие результаты для двухполюсных машин дает обмотка елочкой (рис. 4-18), для которой обходы даны в таблице.

Для якоря 11 пазов шаг 5 и 6

1—6	5—10
1—7	5—11
2—7	6—1
2—8	6—2
3—8	и т. д.
3—9	. . .
4—9	11—5
4—10	11—6

Для якоря 12 пазов шаг 5 и 7

1—6	6—11
1—8	6—1
2—7	7—12
3—9	7—2
3—8	и т. д.
3—10	. . .
4—9	. . .
4—11	. . .
5—10	12—5
5—12	12—7

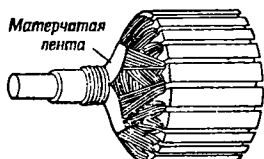


Рис. 4-17. Укрепление лобовых частей.

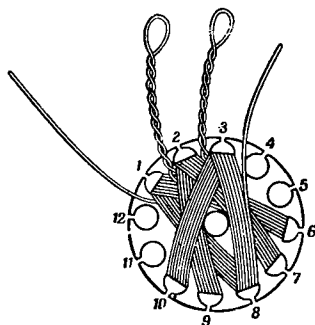


Рис. 4-18. Обмотка якоря „елочкой“.

4-6. ПАЙКА ОБМОТОК, КОЛЛЕКТОРОВ, БАНДАЖЕЙ

Соединение проводников пайкой выполняется при помощи припоя. По температуре расплавления припоя делятся на мягкие (олово — свинец) с температурой пайки до 300° С и твердые (медь — серебро) с температурой пайки 700° С и выше. Для того чтобы припой мог дать прочное соединение поверхностей, кроме чистоты их, необходимо, чтобы на них не было пленки окислов. При температуре пайки такой пленкой покрыты поверхности любого металла. Для уничтожения пленки окислов служат флюсы: канифоль для мягких паяк и бура для твердых. Протравка спаивает

мых поверхностей кислотой при пайке токоведущих частей в электрических машинах не допускается, так как кислота разрушает изоляционные материалы.

Канифоль может применяться в твердом виде или в виде спиртового раствора. Бура применяется либо в виде порошка, либо в виде водного раствора. Пайка производится при помощи паяльной лампы или паяльника. Для ускорения пайки желательно применение электрических паяльников. Для пайки твердым припоем применяются клещи с электронагревом (рис. 4-19) и графитовыми губками.

Мягкими припоями паяются коллекторы и бандажи всех машин, статорные и роторные шины и соединения у машин,

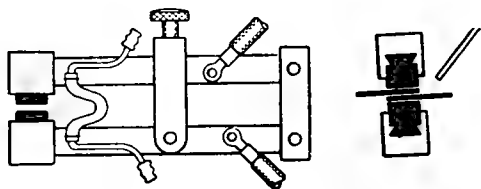


Рис. 4-19. Сварочные клещи.

изолированных по классу А с невысокими рабочими температурами. Мягкие припои в зависимости от содержания олова имеют различную точку плавления. Наивысшей точкой плавления обладает чисто оловянистый припой. Этим припоем рекомендуется паять коллекторы и бандажи ответственных машин, у которых возможны значительные перегрузки. Для нормальных машин пайка коллекторов и бандажей может производиться припоем ПОС-33 и ПОС-60 с 33—60%-ным содержанием олова (ГОСТ 1499-42).

Твердым припоем паяются: шины (стержни) обмоток машин, имеющих высокие перегревы и изолированных по классу В (тяговые двигатели, роторы крупных асинхронных двигателей и т. д.), неизолированные обмотки короткозамкнутых роторов, демпферные клетки и т. д. Твердым припоем производится также соединение медных шин в процессе намотки катушек. Тонкие провода во избежание перегрева паяются мягкими припоями.

Технология пайки мягкими припоями предусматривает следующие операции: 1) очистка поверхности места пайки; 2) прогрев места пайки до температуры, при которой припой плавится от прикосновения к месту пайки; 3) обильная промазка канифолью; 4) введение припоя путем прижима-

ния к щели между спаиваемыми поверхностями палочки припоя; 5) удаление (тряпкой) излишков припоя в горячем состоянии; 6) остывание и смывание остатков канифоли спиртом.

Для лучшего соединения паяемых поверхностей рекомендуется их предварительное облуживание.

Пайка коллекторов производится в наклонном положении для того, чтобы олово не затекло за петушки. Прогрев коллектора паяльной лампой должен производиться весьма осторожно, чтобы не отпустить пластин. Обмотка при этом закрывается асбестовой тканью или картоном. У малых коллекторов достаточно прогреть петушки паяльником.

То же относится к впайке проводов в ленточные петушки (рис. 4-20). Прорезь в пластине, петушок и конец обмоточного провода должны быть предварительно облужены.

Наилучшие результаты дает пайка коллекторов в ванне. В этом случае якорь устанавливается вертикально коллектором вниз. Торцовая часть петушков ставится на асбестовую прокладку, лежащую на борту стального кольца. Кольцо и коллектор прогреваются при помощи электрообогрева до температуры 250°C , после чего петушки обильно промазываются канифолью и в канавку между ними и бортом кольца наливается расплавленное олово или припой.

При этом методе пайки обеспечивается хорошее проникновение олова во все места, подлежащие пропайке.

Олово, естественно, не должно наливать выше уровня петушков, чтобы не имело место затекание его в обмотку.

Для выполнения пайки по указанному способу ремонтный цех должен иметь установку для нагрева и набор сменных колец для разных диаметров коллекторов.

Весьма удобным (в особенности в условиях ремонта) является способ нагрева петушков при пайке коллекторов¹,

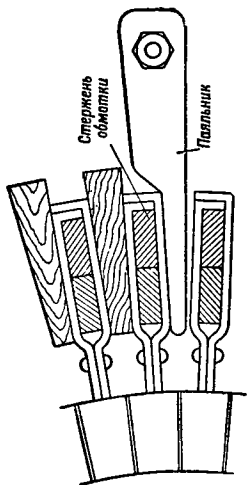


Рис. 4-20. Пайка петушков.

¹ Предложение тт. Пяткова и Севастьянова.

согласно которому коллектор охватывается медным хомутом или проводом, обеспечивающим хороший контакт с пластинами.

Один конец от сварочного трансформатора подводится к этому хомуту, а второй конец — к паяльнику, представляющему собой в этом случае медный стержень с графитовой накладкой, укрепленный в рукоятке из изоляционного материала.

Прикосновением графитовой накладки к петушку производится его разогрев до нужной температуры.

Пайка шин двухслойной обмотки предусматривает подготовку, т. е. охват шин скобочкой и расклиновку их медным клином (рис. 4-21). Ротору дается легкий наклон для предотвращения затекания олова в обмотку.

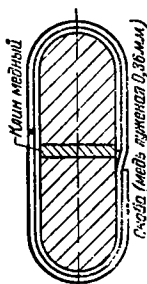


Рис. 4-21. Подготовка стержней роторной обмотки к пайке.

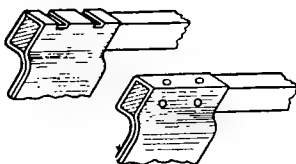


Рис. 4-22. Скоба с отверстиями.

Если шины имеют большое сечение, а скобочка большую длину, то для облегчения пропайки всей поверхности в скобке делают прорезы или круглые отверстия (рис. 4-22). Пайка может быть хорошо выполнена только в том случае, если внутри скобки с расклиненными шинами не остается пустот. В противном случае припой будет вытекать и пайка получится непрочной.

Пайка бандажей после их намотки заключается в равномерной пропайке тонким слоем олова рядом лежащих витков бандажной проволоки, так что образуется как бы сплошной пояс. При этом не должно быть мест, где олово наложено настолько толстым слоем, что закрывает витки бандажной проволоки.

Пайку проводов твердым припоем производят в следующей последовательности: 1) подготовка торцов; 2) разогрев до темно-красно-малинового цвета; 3) посыпка бурой до полного закрытия слоем расплавленной буры концов про-

вода; 4) дальнейший нагрев до момента расплавления припоя, после чего необходимо прекратить нагревание; 5) осмотр и опиловка места пайки, проверка прочности ее на изгиб. Припой в виде листочка закладывается между торцами провода. Для прямоугольной меди большого сечения стык выполняется наискось (угол 65°). Концы вкладываются в зажимы и закрепляются, один плотно, другой свободно. Нагрев места пайки производится паяльной лампой, автогенной горелкой или электроклещами (рис. 4-19).

Пайка шин может производиться при помощи аналогичных клещей, имеющих угольные губки. Припой в виде листочка закладывается под скобу, которая сжимается клещами. На короткое время, необходимое для расплавления припоя, включается ток.

Хорошие результаты дает пайка припоем из фосфористой меди (температура плавления $720-740^\circ\text{C}$). Припой может быть изготовлен путем расплавления в тигле шихты, состоящей из 35% красной меди (стружка, обрезки), 65% фосфористой меди с содержанием фосфора 14—15%. Сверху шихта засыпается порошкообразным древесным углем и плавится. Для плавки может быть применен электронагрев от сварочного трансформатора, для чего в шихту опускается графитовый электрод диаметром 15—20 мм и присоединяется к одному зажиму трансформатора. Второй зажим присоединяется к тиглю. Вольтова дуга образовываться не должна. Припой отливается в виде палочек, по возможности тонких. Подлежащие пайке поверхности очищаются шкуркой и сдавливаются электроклещами. Включением тока место пайки нагревается до $750-800^\circ\text{C}$ и одновременно кромки спаиваемых поверхностей промазываются припоем. Благодаря высокой текучести этого припоя он распределяется по всей поверхности. Для лучшего растекания припоя плоскость спая желательно расположить наклонно или вертикально.

4-7. РЕМОНТ РОТОРНЫХ ОБМОТОК

Обрыв роторной фазы у двигателей с фазным ротором может произойти вследствие распайки соединений или неисправной работы замыкающего механизма. Двигатель при этом может «взять с места», однако в его работе проявляются следующие характерные ненормальности:

1. Колебание силы тока статорной обмотки.
2. Гудение двигателя, причем характер гула изменяется при изменении нагрузки и числа оборотов.
3. Колебание вращающего момента, приводящее к вибрации двигателя и связанных с ним агрегатов.
4. Сильное уменьшение перегрузочной способности. Двигатель при увеличении нагрузки может снизить число оборотов до половины нормального или при пуске разгоняться только до половины нормального числа оборотов.
5. Перегрев ротора.

Обрыв в фазе ротора иногда носит временный характер, т. е. появляется только при вращении ротора под действием центробежных усилий и нагревания и не обнаруживается при измерении сопротивления обмоток фаз неподвижного ротора.

Все описанные выше явления могут иметь место и у короткозамкнутого ротора при наличии треснувших стержней или плохой заливки или заварки беличьей клетки.

Наиболее часто встречается двухслойная стержневая роторная обмотка. Соединение стержней производится пайкой или сваркой и является обычно наиболее уязвимым местом обмотки.

Загрязнение стержней вблизи места пайки проводящей пылью и маслом приводит часто к поверхностным перекрытиям между стержнями при пуске. В этом случае могут быть рекомендованы тщательное промывание ротора бензином, перепайка соединений и пропитка. Однако в ряде случаев чистка и пропитка при значительном загрязнении и

общей изношенности роторной изоляции не являются радикальной мерой и требуется полная перемотка ротора. В этом случае должна быть составлена обмоточная таблица. Ротор должен быть размечен, т. е. должны быть указаны места укладки соединительных дуг и удлиненных или укороченных шагов. После распайки соединений стержни с одной стороны выпрямляются и вытаскиваются из паза.

Для облегчения выгаскивания требуется прогрев ротора. Выгаскивание стержней следует производить при помощи приспособления, схема которого приведена на рис. 4-23, значительно ускоряющего и облегчающего удаление старой обмотки. Старая изоляция стержней удаляется, стержни промываются бензином, отжигаются и изолируются вновь. Если есть необходимость изготовления новых стержней, то они изгибаются с одной стороны по образцу старых на приспособлении, показанном на рис. 4-24.

Данные изоляции роторных стержней приведены в табл. 4-1.

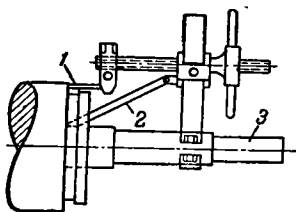


Рис. 4-23. Приспособление для вытаскивания роторных стержней.

1 — вынимаемый стержень; 2 — упор;
3 — вал.

Изоляция роторных стержней

№ п/п	Тип изоляции	Класс изоляции	Напряжение на кольцах, в	Изоляция всего стержня		Изоляция лобовой части, толщина, мм, число слоев	Изоляция пазовой части, толщина, мм, число слоев	Изоляция паза, толщина, мм, число слоев
				Число слоев в полуперекрытие				
1	Непрерывная	A-B	300—500	Микалента—0,13—1 слой Тафтяная лента—0,13—1 слой	—	Обкатка бакелизированной бумагой, 0,07—7 слоев	Электрокартон пропитанный, 0,2—1 слой	
2		B	500—750	То же	—	Обкатка микафолием, 0,2—2 слоя Электрокартон ЭВТ 0,15—1 слой		
3		B	750—1 000	То же	—	Микафоллий, 0,2—3 слоя Электрокартон ЭВТ, 0,15—1 слой		
4		B	200	—	Микалента, 0,175—1 слой Тафтяная лента, 0,13—1 слой	Микафоллий, 0,1—3 слоя Оклеенная бумага, 0,03—2 слоя		
5	Трехслойная	A	300	—	Тафтяная лента, 0,18—1 слой	Бакелизированная бумага, 0,07—7 слоев	То же	
6		A	300—500	—	Лакоткань, 0,15—0,2—1 слой Тафтяная лента, 0,18—1 слой	Бакелизированная бумага, 0,07—10 слоев	То же	
7		B	500	—	Микалента, 0,2—1 слой	Микафоллий, 0,12—5 слоев	То же	
8		A-B	1 500	—	Лакоткань, 0,2—2 слоя Тафтяная лента, 0,15—1 слой	Микафоллий, 0,12—10 слоев	То же	

Подготовка ротора к укладке обмотки заключается в тщательной прочистке пазов, наложении пазовой изоляции и изоляции обмоткодержателей. Изоляция цилиндрической нажимной шайбы у малых и средних машин обычно выполняется из пропитанного электрокартона, стягиваемого лентой с промазкой слоев клеящим лаком.

Вблизи мест выхода стержней из паза изоляция нажимной шайбы должна плотно подходить к пазовой изоляции,


 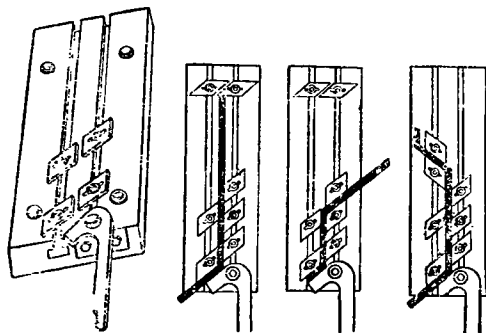


Рис. 4-24. Приспособление для гнутья роторных стержней.



Рас. 4-25. Ключи для гнутья роторных стержней.

чтобы при бандажировке не получить излома изоляции паза. Перед укладкой обмотки на нажимную шайбу рекомендуется нанести на последнюю ленту с разметкой обмотки.

Первыми укладываются со стороны колец (передняя сторона) три соединительные дуги и тщательно изолируются от нижних стержней. Затем со стороны привода (задняя сторона) вдвигаются нижние стержни. Выходящие на заднюю сторону концы дуг изгибаются по форме лобовой части заложённых нижних стержней. Стержни подбиваются вниз фибровым молотком и стягиваются тонким временным бандажом. На передней стороне нижние стержни отгибаются при помощи двух специальных ключей (рис. 4-25), из которых один надевается на стержень в месте, где кон-

чается вылет, а вторым, надетым рядом с первым, производится отгиб.

После этого кладется изоляция между нижней и верхней лобовыми частями и с передней стороны вдвигаются верхние стержни. На передней стороне производится выгиб головки нижней секции для соединения с верхней. На задней стороне у верхних стержней отгибается наклонная часть (кроме головки), стержни осаживаются и бандажируются. После этого у верхних шин отгибается головка для соединения с нижними. Верхние и нижние шины в соответствии с обмоточной запиской соединяются медными облуженными скобочками, между стержнями забиваются медные луженые клинья, а между скобками для их укрепления забиваются деревянные клинья. Производится тщательная пропайка скобочек мягким или твердым припоем, причем наилучшим способом пайки стержневой обмотки мягким припоем является погружение мест спая в кольцевую ванну с расплавленным припоем. Далее производится пайка кольцевой шины, соединяющей обмотку в звезду. Соединение в треугольник применяется реже.

Места пайки стержней подрезаются с торца резцом на станке или опиливаются. Деревянные клинья выбиваются и производится проверка изоляции на корпус. Временный бандаж заменяется постоянным, производится сушка и пропитка ротора.

Повреждение клеток короткозамкнутых роторов проявляется в виде трещин в замыкающих кольцах или в стержнях. Трещины в стержнях могут быть обнаружены по колебанию силы тока в статоре в опыте короткого замыкания двигателя при поворачивании ротора. Обнаружить обрыв стержня короткозамкнутого ротора (беличьей клетки) можно при помощи магнитного ярма. Над пазами, где лежат оборванные стержни, притяжения стальной пластинки не будет, а неоновая лампа погаснет¹.

У роторов, залитых алюминием, трещина в замыкающем кольце может быть после разделки пропаяна при помощи специального припоя: олова 63%, цинка 33%, алюминия 4%.

Для пайки ротор должен быть нагрет до 450° С.

Разделанная трещина заливается припоем, после чего ротору дают остыть. В случае, если имеют место трещины

¹ См. § 3-12 и § 4-2.

в нескольких стержнях алюминиевой клетки, то целесообразно выплавить клетку при 700—750°С и заменить ее на медную или латунную, для чего в пазы вставляются медные или латунные стержни, электрическое сопротивление которых должно быть не более, чем у алюминиевых. По торцам стержни привариваются к медному кольцу.

Ремонт роторов с медной клеткой сводится к заварке трещин в кольце и замене треснувшего стержня с последующей впайкой его по торцам в кольцо. Пайка производится медно-фосфористым припоем. Нагрев места пайки производится при помощи автогенной горелки.

При изготовлении новых клеток для получения торцового кольца может быть применен следующий метод. В пазы вставляются медные стержни требуемого сечения, выступающие по обе стороны из пазов ротора, и на торец сердечника кладутся два графитовых кольца, одно внутри другого.

Зазор между кольцами, в который выходят из пазов стержни, заполняется медной стружкой. Свариваемые места следует посыпать бурой. Угольным электродом стружка оплавляется в сплошное медное кольцо, и графитовые кольца удаляются. Аналогично производится заливка второй стороны, после чего наплавленные кольца проходят обточку.

Перезаливка алюминием требует специальной технологии, обеспечивающей заливку пазов без трещин, пустот и подобных дефектов. Для заливки применяется алюминий (нормальные двигатели) или алюминиево-марганцовистый сплав (двигатели с повышенным скольжением). Присадка марганца улучшает литейные свойства сплава, однако резко увеличивает сопротивление. Присадка марганца более 2—3% нецелесообразна, так как увеличивается хрупкость.

Наилучшие результаты дает заливка под давлением, требующая специального оборудования. Более доступной для ремонтных цехов является вибрационная заливка, при которой заливаемый ротор помещается на свободном конце балки (другой конец балки заделывается), вибрирующем в вертикальной плоскости под действием двигателя (1500 об/мин), установленного на конце балки, на валу которого посажен несбалансированный груз. Размах колебаний конца балки должен быть 3—4 мм. Если изготовление установки для вибрационной заливки затруднительно, то для коротких сердечников может быть при-

менен обычный (статический) метод заливки, при котором ротор ставится наклонно и применяются высокие литники.

Алюминиевый сплав при заливке должен быть подогрет до $750-800^{\circ}\text{C}$ (но не выше 850°C).

Температура ротора при заливке обычно составляет около 450°C и не может быть допущена выше 500°C .

4-8. РЕМОНТ БАНДАЖЕЙ

Неисправности бандажей указаны в табл. 4-2.

Т а б л и ц а 4-2

Неисправности бандажей

Неисправность	Причины	Ремонт
1. Разрыв	1. Слишком большое число оборотов ротора 2. Механические повреждения (задевание ротора за статор) 3. Ржавление	Перебандажировка Усиление сечения бандажа Перемотка
2. Распайка	Низкая температура плавления припоя Разогрев вихревыми токами	Перепайка оловом Разделение бандажа по ширине на более узкие бандажи
3. Ржавление	Содрана полуда	Очистка, полуда, покраска
4. Сползание	Слабый натяг при бандажировке	Перебандажировка с предварительной сушкой под временными бандажами

Намотка новых бандажей производится по данным старых. Данные размотанного бандажа заносятся в обмоточную записку.

Если применяется проволока другого сечения, то количество витков изменяется так, чтобы получить прежнее общее сечение бандажа.

Бандажи должны прочно удерживать обмотку, препятствуя центробежной силе при вращении ротора или якоря выбросить ее из пазов.

Чем больше число оборотов и вес меди обмотки, тем больше центробежная сила, тем прочнее должен быть бан-

даж, т. е. тем больше должно быть его общее поперечное сечение.

Бандажировка прочзводится стальной бандажной проволокой с пределом упругости 160 кг/мм^2 . Бандажи накладываются на сердечник и на лобовые части. Бандажи лобовых частей должны быть поставлены в тех местах, где обмотка опирается на обмоткодержатель или нажимную шайбу.

У быстроходных машин бандажи накладываются по мере укладки обмотки на уравнительные соединения и на нижний и верхний слои обмотки. При таком большом сечении бандажей через них замыкается поток рассеяния пазов, что для машин постоянного тока ухудшает коммутацию. Кроме того, поток рассеяния главных полюсов вызывает в бандажах токи, нагревающие их. Поэтому для быстроходных машин применяется немагнитная стальная или бронзовая бандажная проволока.

Применяемые для бандажировки станки имеют фрикционную передачу и тормоз, действующие от ножной педали, что позволяет получить моментальную остановку и плавный пуск станка. Привод якоря осуществляется переставным пальцем на планшайбе станка, упирающимся в поводок, закрепляемый на валу якоря. Для бандажировки может быть также использован токарный станок.

Для равномерной укладки витков вплотную один к другому у бандажировочных станков предусматривается специальный передвижной суппорт, направляющий проволоку через фибровую колодочку или ролик.

Для бандажировки якорей большого габарита, которые не могут быть поставлены на станок, применяются редукторные привода, вращающие якорь на каких-либо стойках или собственных подшипниках. В последнем случае вкладыши заменяются деревянными смазанными вазелином колодками.

Для якорей с диаметром до 500 мм бандажи могут быть наложены при вращении якоря от руки при помощи двух рычагов.

Расчет усилия может быть сделан на основании рекомендуемого натяжения для стальной проволоки по данным табл. 4-3.

Для натяжения проволоки служат натяжные приспособления по типу, изображенному на рис. 4-26. Количеством оборотов проволоки вокруг роликов можно отрегулировать желаемое натяжение.

Бухта бандажной проволоки кладется на вертикальную конусную катушку, которая не должна свободно вращаться во избежание распускания и запутывания провода.

Таблица 4-3

**Натяжение стальной проволоки
при бандажировке**

Диаметр проволоки, мм	Рекомендуемое натяжение, кг
0,8	40—50
1	50—60
1,2	65—80
1,5	100—120
2	180—200

Намотка бандажа начинается с наложения от руки на сердечник якоря нескольких витков бандажной проволоки, лежащих поверх идущего с бухты конца проволоки. Об-



Рис. 4-26. Ролики для натяжения бандажной проволоки.

разующаяся петля при пуске бандажировочного станка затягивается и начинает тянуть бандажную проволоку с бухты. Рукой через тряпку проволока направляется витками вразбежку до того места, где начинается укладка бандажей. Под бандаж ставятся прокладки из пропитанного прессшпана (класс А), миканита или асбестового полотна (класс В). Прокладки должны быть шире бандажа на 10—12 мм. По мере намотки проволоки прокладки кладутся по окружности якоря в стык одна к другой. По мере намотки вновь намотанные витки плотно подбиваются к намотанным ранее при помощи фибровой подбойки и молотка. Через каждые 70—90 мм под проволоку кладутся полоски жести толщиной 0,3—0,5 мм, шириной 10 мм. Длину полосок берут больше ширины бандажа на 20 мм с тем, чтобы после намотки бандажа концы их можно было загнуть на бандаж и пропаять. Кроме этих полосок, кладутся две замочные полоски (скобки), которые удерживают концы бандажа (рис. 4-27).

Намотанный бандаж пропаивается в нескольких местах оловом, после чего несколькими витками вразбежку переходят к соседнему бандажу. Когда таким образом будет намотано несколько рядом лежащих бандажей, производят отделение проволоки от бухты. Концы бандажей заводятся в петлю замочной скобки. Петля затягивается за конец и пропаивается. Конец проволоки загибается и пропаивается. Пайка скобок проверяется на отгиб тонким ножом. Кроме замочных и нормальных скобок, для удержания узких бандажей между узким и соседним широким бандажами также

ккладываются скобки. Во избежание нагрева токами эти скобки должны ставиться на расстоянии двойного полюсного деления одна от другой.

Окончательная пропайка бандажей производится тонким слоем олова по всей поверхности его, причем не должно быть наплывов олова.

При укладке бандажа нужно следить за тем, чтобы натяжение было не слишком большим и чтобы бандаж не врезался в обмотку. С другой стороны, при слабом натяжении бандаж может сползать.

Для того чтобы предотвратить сползание бандажей на якоре с миканитовой изоляцией, рекомендуется на разогретый до 70—90°С якорь наложить временный бандаж для осаживания секций.

Рис. 4-27. Скобки для крепления бандажей.

По этим же соображениям не рекомендуется наложение постоянных бандажей до сушки и пропитки якоря. Сушку и пропитку следует делать с временным бандажом, а затем накладывать постоянный.

Временный бандаж для осаживания секций наматывается вразбежку поверх установленных на пазах деревянных брусков, имеющих ширину, приблизительно равную ширине паза.

Если лобовые части покрыты чехлом, то чехол заводится под бандаж. До укладки обмотки чехол со стороны привода бандажируется шпагатом к обмоткодержателю, затем заворачивается на головку обмотки и заводится под первый бандаж на сердечнике якоря.

Весьма удобным является приспособление для бандажировки (рис. 4-28), не требующее приложения больших усилий для вращения якоря (ротора).

Нужное число витков бандажной проволоки наматывается на якорь без натяжения; начало и конец проволоки закрепляются на якоре (роторе).

После этого на предварительно надетый на проволоку ролик надевается груз и вращением якоря производится укладка бандажа.

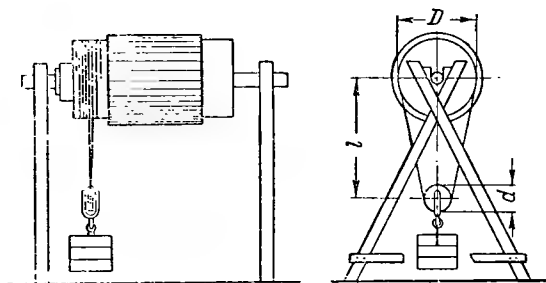


Рис. 4-28. Приспособление для намотки бандажей.

Величина груза Q определяется по формуле

$$Q = P \sqrt{4 - \left(\frac{D-d}{l}\right)^2},$$

где P — величина натяжения проволоки по табл. 4-3.

Размеры D , d , l см. рис. 4-28.

4.9. РЕМОНТ ОБМОТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ

Возможные повреждения катушек: межвитковое замыкание, ослабление паяк, обрывы, пробой изоляции на корпус.

Межвитковые замыкания, ухудшение контакта в местах паяк, обрывы могут быть обнаружены по измерению напряжения на катушке при пропускании через нее тока. Межвитковые замыкания дают пониженное напряжение, а ослабление паяк — повышенное напряжение на катушке по сравнению с остальными исправными катушками. При большом числе витков в катушке этот метод недостаточно чувствителен. В этом случае межвитковые замыкания могут быть обнаружены по отсчету ваттметра при надевании катушки I на сердечник трансформатора (рис. 4-29). Замкну-

тые витки обнаружатся также по нагреву катушки и пониженному напряжению на ее зажимах (по сравнению с расчетным). Для проверки межвиткового замыкания и одновременного контроля количества намотанных витков применяется схема рис. 4-30, в которой испытываемая катушка *в* включается навстречу эталонной *а*, число витков которой известно и может изменяться при помощи выводов и переключателя. Катушки помещаются на сердечник из листовой электротехнической стали и в сердечнике при помощи катушки K_1-K_2 возбуждается переменный (50 гц) магнитный поток.

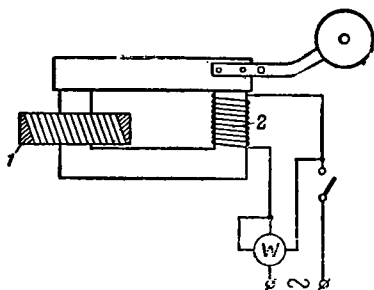


Рис. 4-29. Испытание катушки на межвитковые замыкания.

Если испытываемая катушка имеет расчетное число витков и не имеет замыканий между витками, то

ваттметры W_1 и W_2 не дают отклонений.

У синхронных машин *межвитковые замыкания в катушках возбуждения* могут быть обнаружены возбуждением статора переменным током пониженного напряжения по сравнению с номинальным при неподвижном индукторе. Катушка, имеющая короткозамкнутые витки, будет иметь пониженное напряжение.

Межвитковые замыкания в катушках возбуждения синхронных машин часто носят временный характер, появляясь при вращении ротора под действием центробежной силы. Для определения места повреждения в таких случаях нужно измерить падение напряжения в отдельных катушках роторов на ходу. Для этой цели делается специальный вывод, соединяющий по очереди межкатушечные соединения с валом машины (рис. 4-31). При помощи медных щеток, наложенных на одно из рабочих колец и вал и соединенных с вольтметром, измеряется напряжение на катушках при вращении ротора.

Определение катушки, в которой имеет место *замыкание на землю*, может быть произведено по схеме потенциометра, приведенной на рис. 4-32. В этой схеме параллельно обмотке возбуждения, состоящей из последовательно включенных

катушек, включается реостат, а между ползушкой реостата и валом—вольтметр. Приложенное к обмотке и реостату напряжение равномерно распределяется по катушкам и обмотке реостата. Если в точке 1 обмотки имеется соединение

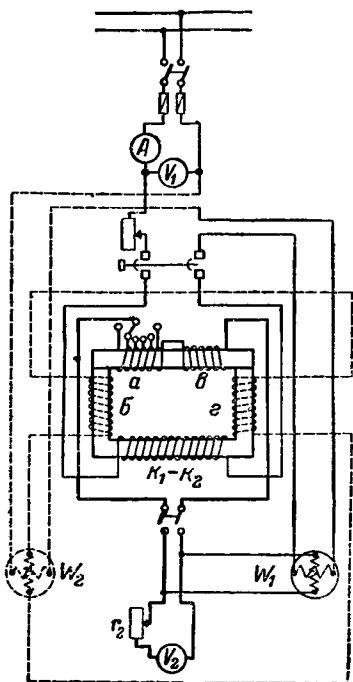


Рис. 4-30. Проверка числа витков в катушке.

K_1-K_2 —намагничивающая катушка; a —эталон при проверке числа витков; b —эталон при проверке на межвитковое; $в$ —испытуемая катушка при проверке числа витков; $г$ —испытуемая катушка при проверке на межвитковое; W_1, W_2 —ваттметры.

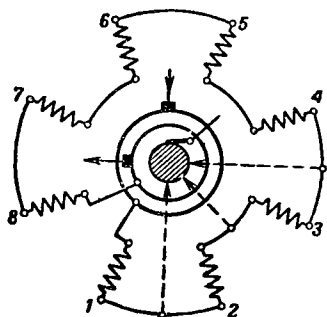


Рис. 4-31. Проверка роторных катушек на межвитковые замыкания.

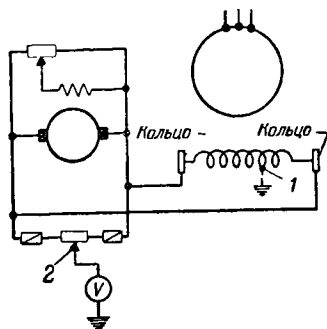


Рис. 4-32. Проверка роторных катушек на замыкание на корпус способом потенциометра.

с корпусом, то эта точка имеет определенное напряжение по отношению к плюсовому питающему проводу или контактному кольцу. Передвигая движок реостата, можно поставить вольтмер под точно такое же напряжение (точка 2 реостата). В этот момент между точками 1 и 2 не будет су-

ществовать никакого напряжения и стрелка вольтметра станет на нуль. Этот опыт может проводиться и при вращающемся роторе. В последнем случае стрелка вольтметра может качаться, что указывает на неустойчивый характер замыкания на корпус. Положение движка реостата позволяет приблизительно найти место замыкания. Если, напри-

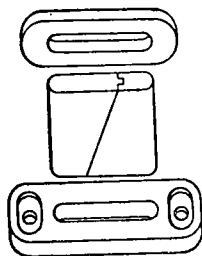


Рис. 4-33. Шаблон для намотки катушек.

мер, для установки стрелки вольтметра на нуль пришлось отодвинуть движок реостата на $\frac{1}{4}$ всей его длины (считая от плюсового провода), то место замыкания должно находиться в катушке, между которой и плюсовым проводом (кольцом) будет расположена четверть всего числа катушек. Опыт должен проводиться при рабочем напряжении ротора, чтобы переходные контакты между щеткой и кольцом не искажали результатов.

Демпферные (успокоительные) обмотки синхронных машин могут иметь повреждения в виде распайки соединений между стержнями и шинами, ослабление контактов между шинами в местах разъема и т. д.

Намотка катушек из круглой меди или шинной плашмя ведется на шаблонах из твердого дерева (рис. 4-33). Для

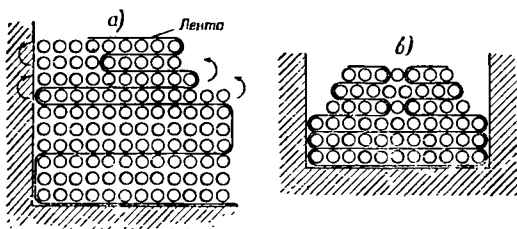


Рис. 4-34. Скрепление витков катушек лентой.

облегчения выбивки шаблона из катушки он имеет косой разрез. Если ремонтируемая катушка была намотана на каркасе, то намотка новой выполняется на этом же каркасе. На дно шаблона укладывается лента, которой производится скрепление слоев по мере их укладки. Это в особенности

важно при намотке ступенчатых катушек со скосом (рис. 4-34).

Намотка катушек из шинной меди на ребро может производиться на токарном станке. Для направления шины при намотке служит специальная вилка. После намотки медь отжигается и прессуется между стальными планками для исправления деформаций сечения. Намотка катушек на ребро в условиях ремонта требуется чрезвычайно редко, так как обычно имеется возможность переизолировать старую катушку.

Для смены межвитковой изоляции катушка, намотанная на ребро, растягивается, как пружина.

Особо тщательно должна выполняться *изоляция переходов из слоя в слой и выводов*. Выводы должны быть надежно укреплены на катушке (рис. 4-35). Для катушки из меди малого сечения выводы из медной ленты, изолированной лакотканью или миканитом, бандажруются самими витками меди катушки. Для меди больших сечений, намотанной плашмя, выводные патроны, пластины и т. д. бандажруются при общей изолировке катушки, а если катушки не изолируются, то накладывается специальный проволочный бандаж, изолированный от меди.

Катушки для улучшения теплопроводности и уменьшения гигроскопичности изоляции проходят компаундировку или двукратную пропитку. Первая делается до нанесения общей (наружной) изоляции, вторая — после общей изолировки. Катушки, намотанные на ребро, до общей изолировки подвергаются обычно запечке межвитковой изоляции, для чего катушка с заложенными между витками изоляционными прокладками пропитывается погружением в лак, стягивается струбиной и помещается в печь.

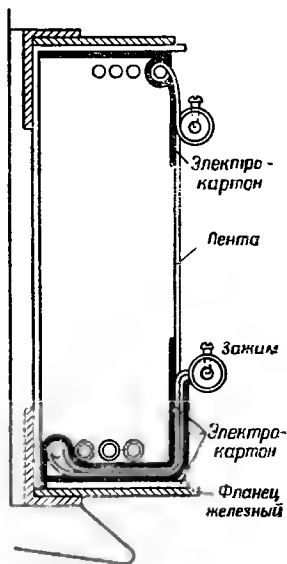


Рис. 4-35. Изоляция выводов катушки.

СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТОК

5-1. НОРМЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ МАШИН

Отсыревание машины уменьшает сопротивление изоляции и при включении машины под напряжение может вызвать пробой на корпус, межвитковое замыкание и т. д. Поэтому необходимо машину с отсыревшей или намокшей изоляцией подвергнуть сушке, после чего проверить состояние изоляции обмоток. Нужно отметить, что измерение мегомметром не дает возможности определить сопротивление изоляции между витками.

Для машин, находившихся в воде, перед сушкой должны быть произведены разборка, промывка струей чистой воды, удаление воды из подшипниковых камер и различных внутренних полостей, протирка чистыми тряпками. Может потребоваться разборка коллектора, так как при остывании коллектора, попавшего в воду, вода засасывается во внутренние его полости.

Машины переменного тока мощностью до 100 квт с рабочим напряжением до 380 в могут быть включены под напряжение без сушки, если сопротивление изоляции обмоток статора и ротора не ниже 0,4 Мом (мегом — миллион ом). Сушка такой машины произойдет при работе машины.

Крупные машины после хранения, транспортировки и длительного бездействия должны подвергаться сушке независимо от величины сопротивления изоляции, так как удовлетворительное сопротивление изоляции по отношению к корпусу еще не характеризует состояния межвитковой изоляции.

Крупные машины переменного и постоянного тока во всяком случае не могут быть включены на рабочее напряжение, если сопротивление изоляции их ниже следующих величин:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Для обмоток статора машин переменного тока с рабочим напряжением выше 1 кв | 1 Мом на 1 кв рабочего напряжения |
| 2. Для обмоток статора машин переменного тока с рабочим напряжением ниже 1 кв и для машин постоянного тока | 1 Мом |
| 3. Для роторов асинхронных двигателей и синхронных генераторов | Не ниже 0,5 Мом |
| 4. Для роторов турбогенераторов | 1 Мом |

Сушка обмоток машин может быть произведена путем нагревания обмотки: 1) горячим воздухом (внешний нагрев) и 2) током, пропускаемым через обмотки (внутренний нагрев).

5-2. СУШКА ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ

Сушка машины воздухом производится в печи, или, если габариты машины значительны, в замкнутой камере, сооружаемой вокруг машины. Камера обшивается теплоизолирующими материалами.

Нагрев печи или камеры производят паровыми трубами или вдуванием горячего воздуха, нагреваемого паровыми или электрическими калориферами.

Необходимо удалять водяные пары из камеры путем устройства вентиляции. Входное отверстие для воздуха делается внизу камеры и выходное — вверху. У машин закрытого типа при сушке должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха через машину, для чего должны быть открыты соответствующие крышки. Горячий воздух может подводиться непосредственно в машину без устройства камеры. Машина должна быть накрыта брезентом.

Наиболее эффективным методом сушки является сушка под вакуумом.

5-3. СУШКА ТОКОМ

Нагревание обмоток может быть произведено током от постороннего источника или током, выработанным в самой обмотке. Особая осторожность должна быть соблюдена при выборе напряжения, приложенного к обмотке, так как по мере нагревания обмотки сопротивление ее изоляции в первый период сушки падает. Сушка током может быть произведена следующим образом.

Асинхронные двигатели

а) Сушка переменным током при замкнутом и заторможенном роторе. Напряжение на статоре составляет 0,20—0,15 от номинального, при этом ток статора должен быть равен номинальному. Требуется иметь источник тока с регулировкой напряжения в указанных пределах. При сушке этим способом нужно следить за температурой бандажей ротора, так как они легко могут

быть перегреты и распаяны. Если бандажи перегреваются, то следует включить обмотки статора последовательно (в разомкнутый треугольник) с питанием от одной фазы.

б) Сушка переменным током разобранной машины с вынутым из статора ротором, т. е. отдельно статора и ротора. Напряжение около 0,15 от номинального.

в) Сушка постоянным током. Обмотки статора включаются последовательно. Должна быть соблюдена осторожность при выключениях, чтобы не пробить изоляции обмотки. С этой целью непосредственно на зажимы обмотки следует подключить омическое сопротивление (например, остеклованное), величина которого в 3—5 раз больше сопротивления обмотки.

г) Сушка потерями в стали статора. По этому методу сушка статора при вынутом роторе производится путем намотки на статор временной обмотки, питаемой переменным током (см. § 7-1).

Синхронные машины

а) Сушка питанием статора переменным током пониженного напряжения. Для машин с проводочными бандажами на роторе во избежание их распайки может потребоваться соединение обмоток статора последовательно в разомкнутый треугольник (с питанием от одной фазы) или сушка при вынутом роторе.

б) Сушка потерями в стали статора (см. § 7-1).

в) Сушка постоянным током производится при неподвижном роторе. Должна быть соблюдена осторожность при выключениях, чтобы не пробить изоляцию обмоток (шунтирование обмоток сопротивлением, плавное уменьшение напряжения и т. п.).

г) Сушка генераторов током короткого замыкания. Обмотки статора замыкаются накоротко и генератор приводят во вращение. Регулируя возбуждение, изменяют силу тока в обмотках статора. Сушку начинают при силе тока статора, равной около 50% номинальной, а затем постепенно увеличивают ее так, чтобы получить плавный подъем температуры. Сила тока в статоре не должна превышать номинальную. Если при этом статор имеет низкую температуру, должна быть ослаблена вентиляция.

Машины постоянного тока

а) Сушка от постороннего источника тока. Через якорь и катушки добавочных полюсов пропускается ток от низковольтного источника тока. Для предупреждения порчи щеток и коллектора под щетки кладется медная фольга или производят медленное поворачивание якоря. Катушки возбуждения сушатся от отдельного источника тока с соблюдением необходимой осторожности при размыкании.

б) Сушка током короткого замыкания (генераторный режим). Цепь якоря и добавочных полюсов замыкается накоротко через выключатель и предохранитель. Компаундная обмотка (если она имеется) выключается. Щетки сдвигаются на одну-две пластины в направлении вращения. После этого машину приводят во вращение, постепенно увеличивая число оборотов. Одновременно сдвигом щеток против вращения увеличивают силу тока в якоре до требуемой величины. Если сила тока остается недостаточной, то снижают число оборотов и дают слабое возбуждение в шунтовую обмотку. Затем увеличивают число оборотов и регулируют ток в катушках возбуждения. Поскольку регулировка производится сдвигом щеток, может оказаться, что машина при необходимом токе в якоре будет сильно искрить. В этом случае должен быть применен метод сушки внешним нагревом.

5-4. ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ

Слишком высокая температура сушки может привести к сильному парообразованию в порах изоляции и порче ее. Слишком низкая температура вообще не дает возможности высушить машину. При сушке горячим воздухом температура его должна быть около 90°C для крупных машин и 110°C для небольших. Температура выходящего воздуха при сушке вентиляционными потерями¹ должна быть не выше 65°C . При нагреве обмоток током термометры, поставленные на обмотку, не должны отмечать температуру выше 70°C . Термометры должны хорошо соприкасаться с обмоткой и быть защищены от охлаждения. Если измерение температуры производится по сопротивле-

¹ Имеется в виду сушка турбогенераторов за счет потерь в вентиляторе при прекращении подачи охлаждающей воды в воздухоохладитель.

нию обмоток, то она не должна превышать 90°C , по заложенным термометрам сопротивления или термопарам 80°C .

Повышение температуры должно быть плавным и должно производиться в течение 2—3 ч для малых и средних машин и 6—8 ч — для крупных.

5-5. КОНТРОЛЬ И ВРЕМЯ СУШКИ

Контроль сушки производится путем периодического измерения сопротивления изоляции. Результаты измерения заносятся в протокол и по ним строится кривая сопротивления изоляции в течение всего времени сушки. В этой кривой характерны три участка. На первом участке сопротивление изоляции падает, что объясняется повышением ее температуры, на втором повышается, так как изоляция начинает сохнуть, на третьем участке сопротивление изоляции неизменно, что указывает на окончание процесса сушки. Сушка может быть закончена, если сопротивление изоляции в течение 3—6 ч перестает изменяться и если величина ее не ниже минимально допустимой.

При снятии последнего участка кривой следует брать точки, по возможности, при одинаковой температуре машины.

Время сушки по данным завода «Электросила» приблизительно составляет: для малых и средних машин 10—20 ч, для больших машин открытого типа 30—40 ч, для турбогенераторов и больших машин закрытого типа 3—4 дня и более. Сушка под вакуумом обычно занимает около 6 ч.

Машины с влагостойкой изоляцией требуют более продолжительной сушки.

5-6. ПРОПИТКА ОБМОТОК

Для сохранения своих изоляционных свойств изоляция обмоток должна быть пропитана и покрыта специальными лаками — массаами. Пропитка обмоток должна производиться как в случае каких-либо ремонтов обмоток (частичная или полная замена и т. д.), так и профилактическая для восстановления необходимых свойств изоляции. Сроки проведения профилактических пропиток зависят от условий эксплуатации машины и состояния изоляции (ориентировочно 1 раз в течение 1—5 лет).

Целью пропиточных и компаундировочных (см. ниже) процессов является, по возможности, глубокое заполнение пустот и пор изоляции специальными составами — пропиточными лаками и массами. Такое заполнение предотвращает проникновение в поры влаги, создает прочную теплопроводную изоляцию, резко удлиняет срок службы изоляции.

Подлежащая пропитке деталь (обмотка, материал) должна быть предварительно высушена для удаления влаги из пор изоляции. Сушка может быть произведена в сушильной печи при температуре 100—115°С или в вакуумбаке (см. ниже). Наилучшие результаты дает сушка под вакуумом, требующая минимального времени.

После сушки детали подвергаются пропитке. В зависимости от местных возможностей применяются различные способы пропитки.

Одним из лучших способов пропитки является погружение пропитываемой детали целиком в бак с жидким лаком, причем якоря погружаются в бак вертикально коллектором вверх и деталь выдерживается в лаке до прекращения выделения пузырьков воздуха. Лак не должен доходить до петушков коллектора на 10—20 мм. При отсутствии достаточно большой ванны с лаком пропитка статорной обмотки может производиться обливанием обмотки при вертикальном расположении оси статора. После обливания одной стороны статор переворачивается и операция повторяется. Под статор ставится противень, в который стекает лак. Для якорей и роторов пропитка может производиться путем прокатывания их в противне с лаком. Если пропитке подвергается деталь со старой обмоткой, то она должна быть тщательно очищена тряпкой, смоченной в бензине, должны быть сняты всякого рода чехлы, бандаж и т. п., под которыми могут оставаться сгустки лака.

До погружения в лак детали необходимо охладить до температуры 55—70°С, так как иначе будут происходить бурное испарение разбавителя и повышение вязкости лака, обволакивающего поверхность изделия. Это обстоятельство будет ухудшать пропитку.

После пропитки деталь ставится с таким наклоном, чтобы дать стечь лаку, не задерживаясь внутри, для чего деталь несколько раз поворачивается. Статор следует укладывать последовательно, сначала на один, затем на другой торец.

После стекания лака тряпкой, смоченной в бензине, протираются все поверхности, где недопустима лаковая пленка (выводные концы, поверхности стали ротора или статора, расточка, замки, валы и т. д.), и деталь подвергается сушке.

Если сушка до пропитки преследует цель испарения влаги, то после пропитки — удаление из пор изоляции растворителя лака, а для лаков печной сушки, кроме того, «запекание» лаковой пленки.

Температура сушки пропитанных деталей может быть выбрана выше, чем непропитанных (до $120\text{--}130^\circ\text{C}$ для класса А), однако по производственным условиям обычно обе сушки проводятся при температуре 115°C .

Хорошо просушенная после пропитки деталь должна иметь лаковую пленку, совершенно не липнущую к пальцам.

Хорошо просушенная изоляция характеризуется высокой величиной сопротивления и постоянством этой величины в течение 2—4 последних часов сушки, поэтому следует проверить, достаточно ли она просушена, путем измерения сопротивления.

Установить общие нормы минимально допустимого сопротивления изоляции в процессе пропитки и сушки затруднительно, однако можно указать, что сопротивление изоляции горячих обмоток машин мощностью до 100 квт на напряжение до 500 в к концу сушки (после пропитки) должно быть следующим:

статора	более 3	Мом
ротора	более 1	»
якоря	более 5	»

Пропитка (с последующей сушкой) может быть двух-, трех- и шестикратной.

Повторными пропитками увеличивают влагостойкость изоляции. Весьма хорошие результаты, з особенности для многовитковых катушек и многослойной изоляции, дает пропитка под давлением (30 мин — 1 ч, 3—4 атм, температура лака $60\text{--}70^\circ\text{C}$) после сушки в печи ($100\text{--}110^\circ\text{C}$, 2—3 ч) и затем под вакуумом (1—2 ч при $60\text{--}70^\circ\text{C}$, остаточное давление 20—40 мм рт. ст.).

После такой пропитки следует сушка в течение 1 ч на воздухе и затем в печи при 115°C .

Для защиты лаковой пленки и для придания изоляции специальных качеств повышенной влагостойкости, маслостойкости, дугостойкости, химостойкости и т. д. производится покрытие деталей (обмоткодержатели и др.) и пропитанных обмоток покровными лаками и эмалями.

Покрытие производится окраской кистями, разбрызгиванием (пульверизацией), погружением. Для машин большого габарита, которые не могут быть поставлены в печь, применяются покровные лаки, предназначенные для воздушной сушки. Для небольших машин целесообразно применение покровных лаков, допускающих печную сушку.

Покрытие обычно производится дважды.

Режим сушки и пропитки, т. е. температура и длительность процесса, зависит как от конструкции и размеров пропитываемой детали, материала, так и от типа лака. Поэтому, прежде чем будет определен режим сушки-пропитки, следует установить, какие лаки применяются для этой цели.

5-7. ЛАКИ

По своему назначению лаки делятся на пропиточные, покровные и клеящие. Последние применяются для клейки изоляционных материалов.

Основными составными частями лака являются его основа и растворитель.

В состав лака, кроме того, входят различные вещества, придающие нужные свойства его пленке (мягчители-пластификаторы), ускоряющие сушку (сиккативы), придающие определенный цвет (пигменты).

По температуре сушки лаки делятся: на лаки воздушной сушки и лаки печной сушки.

По своей основе наиболее употребительные лаки делятся на *масляные, асфальтово-масляные, масляно-смоляные, смоляные.*

Основой масляных лаков служат высыхающие масла, как, например, льняное, тунговое.

Лаки этой группы (№ 802, 202, 302 и др.) используются для пропитки электрокартона, тканей (получается светлая лакоткань), лакировки стали и т. д.

Основой *асфальтово-масляных лаков* наряду с высыхающими маслами являются асфальты-битумы, которые могут быть либо ископаемыми, либо получаются как остаток при перегонке нефти. Применяемые нашей промышленностью краснодарский и грозненский битумы относятся к числу нефтяных. Эта группа лаков является наиболее распространенной как при пропитке обмоток и материалов (черная лакоткань), так и при клейке слюдяной изоляции. К числу лаков этой группы относятся пропиточные лаки

№ 318, 319, 447, 458, 460, покровные № 316, 317, 462, клеящие № 441, 462к¹.

Применение этой группы лаков можно рекомендовать во всех случаях ремонта, за исключением тех, где требуется маслостойкое исполнение обмоток. Лаки № 316, 317, 318, 319 применяются для машин с напряжением до 1 кв, работающих в сухих помещениях.

Основой *масляно-смоляных* лаков наряду с маслами являются искусственные смолы: глифталевые, фенольно-и крезольно-формальдегидные (бакелит, искусственный копал и др.).

Бакелит — искусственная смола, являющаяся продуктом химического соединения фенола и формалина, может находиться в трех состояниях: А, В, С. В состоянии А смола растворима в спирте и ацетоне и плавится при 50—70°С. При нагреве переходит в состояния В и С. В состоянии В нерастворима, плавится при 70—90°С. В состоянии С неплавка, нерастворима, стойка по отношению к большинству кислот и щелочей.

Глифтал — искусственная смола, получаемая из глицерина и фталевого ангидрида. Так же как и бакелит, может находиться в стадиях А, В, С. В стадии А растворим в спирте, ацетоне и бензоле, плавится при 120°С. В стадии С; неплавко, химически стоек, обладает высокими клеящими и изоляционными свойствами.

Копаловая смола (в соединении с маслами) дает теплостойкий эластичный с твердой пленкой лак. Она применяется для клейки микалент. Копаловая смола является предметом импорта. Заменителем ее служит искусственный копал, получаемый из канифоли, формалина, фенола.

К этой группе лаков принадлежат пропиточные глифтале-масляные лаки № 321, 1154, отличающиеся хорошей влагостойкостью и маслостойкостью, клеящие № 1155, 1156, 1157, пропиточный крезольно-масляный лак № 9-627, а также высококачественные покровные лаки-эмали (серые и красные воздушной и печной сушки СВД и СПД, КВД и КПД, № 1201), дающие маслостойкое, влагостойкое, химостойкое и дугостойкое покрытие обмоток.

Смоляные лаки получают растворением смол (глифталевой № 1350, бакелитовой, шеллачной, копаловой) в спирте, спиртобензольной смеси и других растворителях. Эти лаки применяются для клейки изоляции, а также для

¹ Перечисленные лаки вырабатываются предприятиями Министерства химической промышленности.

пропитки в тех случаях, когда желательнее получить механически прочную сцементированную обмотку (быстро-вращающиеся обмотки возбуждения, катушки из шинной меди и т. п.).

К этой группе принадлежит, в частности, имевший ранее широкое распространение при ремонтных работах шеллачный лак, получаемый растворением шеллачной смолы в спирте (от 5 до 50% шеллака по весу). Он значительно уступает глифталевым лакам — более гигроскопичен, вредно действует на медь и т. д.

Характерной особенностью перечисленных выше лаков печной сушки, в особенности смоляных, является способность создаваемой ими лаковой пленки «запекаться», т. е. под влиянием длительного нагрева переходить в неплавкое и нерастворимое состояние (это свойство лака называется термореактивностью).

Такая пленка наиболее стойка по отношению к механическим, тепловым, химическим и другим внешним воздействиям и долговечна.

Для изоляции, изготовленной на шеллачных лаках запеканием, достигается повышение температуры размягчения шеллака. Для изоляции, изготовленной на глифталевых и бакелитовых лаках запеканием, достигается переход лаковой основы в стадию В или С. Запеканию подвергаются полюсные катушки, намотанные из шинной меди с проклейкой витков указанными лаками, роторы турбогенераторов, изоляционные гильзы и формованные из миканита детали.

Температура при запекании колеблется для шеллачных лаков в пределах 125—150° С, бакелитовых 100—120° С, глифталевых 150—200° С. Подъем температуры должен быть плавным с выдержкой на промежуточных температурах.

Время запекания зависит от сложности детали и колеблется от получаса (гильзы, катушки на ребро) до нескольких дней (роторы турбогенераторов).

Пропиточный лак должен быть добавлением растворителя (разбавителя) доведен до определенной вязкости, обеспечивающей глубокое проникновение лака в изоляцию.

Покровный лак также должен иметь определенную вязкость. Для определения вязкости применяется воронка — вискозиметр ВЗ-4 по ТУ МХП 2052-49, в которой 100 см³ лака вытекает через калиброванное отверстие (Ø 4,0 ± 0,02 мм, высота 4,0 ± 0,1 мм).

Вязкость определяется по времени вытекания и измеряется в секундах (например, 4 сек обозначается 4").

Значительное распространение получил также вискозиметр-воронка НИИЛК с диаметром отверстия 7 мм.

Вязкость измеряется также в градусах по Энглеру (°Э), представляющих собой отношение времени вытекания через калиброванное сопло определенного объема лака ко времени вытекания того же объема воды.

Пропиточный лак должен иметь вязкость в пределах 3,5—6" по воронке НИИЛК (Ø 7 мм) при 20°С, что соответствует 14—25" по воронке ВЗ-4 (Ø 4 мм) при 20°С или 2,5—4,1°Э при 50°С.

Пропиточному лаку № 460, применяемому при отделочных (последних) влагостойких пропитках, следует придавать несколько повышенную вязкость (5—7" НИИЛК; 21—29" ВЗ-4; 3,5—4,8°Э). Покровные лаки, наносимые методом пульверизации, имеют вязкость 5—8" НИИЛК; 21—33" ВЗ-4; 3,5—5°Э, погружением — 7—10 НИИЛК; 29—40" ВЗ-4; 4,8—6,8°Э и кистью — 10—15" НИИЛК; 40—60 ВЗ-4.

Для изоляции класса Н (СВ) применяют *кремнийорганические лаки: пропиточный* — ЭФЗ. Растворитель — бензин, скипидар, температура сушки — 180°С, запечки — 200°С.

Вязкость по воронке ВЗ-4—20—70".

Клеящий ЭФ5. Растворитель — толуол, бензин (с добавлением сиккатива 64Б).

Покровные эмали: ПЭК14, 15, разбавитель — толуол, бензин. Вязкость ВЗ-4 не менее 40 сек. Температура сушки 180°С. *Покровная эмаль* ПКЭ19 рекомендуется при ремонтных работах, она сохнет при 120°С в течение 2 ч и запекается при этой температуре в течение 12 ч.

Разбавитель — толуол с добавлением сиккатива № 63.

Для лакирования динамостали (и проводов) применяется лак К-47 с температурой сушки 250°С, вязкость по воронке ВЗ-4—40—70.

Для приближенного контроля состояния лака на ряде заводов производилось измерение удельного веса лака в пропиточном баке при помощи ареометра. Удельный вес пропиточных лаков должен быть 0,84—0,87.

Разбавитель обычно составляется из двух веществ, что дает возможность сочетать хорошие растворяющие свойства с определенной скоростью испарения.

Для асфальтово-масляных и масляно-смоляных лаков применяются разбавители, состоящие из: 1) бензина (или скипидара, или уайт-спирита) — 60—40%; 2) бензола (или толуола, или ксилола) — 40—60%.

Разбавитель, состоящий из 40% скипидара и 60% толуола, применяется для лаков № 458, 321 при пропитке

обмоток из эмальпровода и обмоток, изолированных лакокляню. Этот же разбавитель применяется для покровных эмалей, причем вместо скипидара может быть взят уайт-спирит. Смоляные лаки растворяются смесью: этиловый спирт—50%, толуол (бензол)—50%. Применение одного бензина может вызвать свертывание лака.

Температура разбавителя и лака должна быть одинаковой. Рекомендованный разбавитель вливается небольшими порциями при тщательном перемешивании. Несоблюдение указанных правил может привести к свертыванию (образованию хлопьев) лака. Свернувшийся лак для пропитки непригоден. После разведения лака производится проверка даваемой им лаковой пленки. Для этой цели в лак опускается полоска тонкой гладкой бумаги. Получившаяся на ней *пленка не должна иметь крупинок.*

При наличии крупинок лак должен быть подогрет и тщательно перемешан, после чего снова следует проверить лаковую пленку.

Испытание лака на пропитывающую способность, теплостойкость, маслостойкость, водопоглощаемость, электрическую прочность пленки, продолжительность высыхания, стойкость против разбрызгивания производят по специальной методике, указанной в ГОСТ 2256-43.

В частности, испытание на стойкость против разбрызгивания важно для случаев, когда пропитываются вращающиеся детали (якоря, роторы и т. п.).

В случае необходимости замены одних лаков другими испытания проводятся как сравнительные и дают возможность установить необходимые изменения режимов пропитки, окраски, сушки или пригодность лака вообще.

Бак, в котором содержится пропиточный лак, должен периодически (1 раз в неделю) очищаться при помощи концов, смоченных в бензине, а лак фильтроваться через два-три слоя частой металлической сетки с диаметром отверстий 0,2 мм.

Масло, выступившее после пропитки старых обмоток на поверхности лака, должно быть удалено.

Входящие в состав растворителей вещества, в особенности бензол, *оказывают вредное действие* на организм человека. Поэтому при работе с лаками и растворителями должны быть выполнены определенные санитарные требования. Вентиляция помещения, где производится работа с лаками и растворителями, должна соответствовать нормам по максимально допустимой концентрации паров рас-

творителя в воздухе, должен иметься душ для рабочих, специальная паста для рук и т. д.

При переливании растворителей металлическая посуда должна быть заземлена во избежание искрения от электризации и вспышки паров растворителя.

Кроме того, должна быть учтена *большая пожароопасность* пропиточной установки, связанная с легкой воспламеняемостью паров растворителя.

5-8. РЕЖИМЫ СУШКИ И ПРОПИТКИ

Ориентировочные данные по режимам сушки и пропитки приведены в табл. 5-1. При выборе режимов необходимо иметь в виду следующее:

1. Приведенное в таблице время сушки является ориентировочным. Более точно время сушки может быть установлено по сопротивлению изоляции и отсутствию отлипа. Большие значения времени, приведенные в таблице, относятся к машинам 100 *квт* и выше, меньшие — к малым машинам менее 1 *квт*. Чем толще изоляция обмоток от корпуса, чем больше витков в катушках-секциях, тем больше время сушки и пропитки.

Приведенное в таблице время отнесено, за исключением некоторых позиций, где нужна более низкая температура, к сушке при температуре 115°C.

2. Для машин нормального исполнения, работающих в сухих помещениях, пропитка обмотанных статоров, роторов, якорей, а затем покрытие проводятся 1—2 раза.

Для машин повышенной влагостойкости пропитка статоров, роторов, якорей проводится 2—3 раза; влагостойкого и химостойкого исполнения — до 5 раз. Покрытие производится дважды. Каждая последующая пропитка проводится с сокращением времени пребывания в лаке и удлинением времени сушки после пропитки. Для якорей (роторов) с открытым пазом и креплением обмотки при помощи бандажей во избежание их ослабления рекомендуется проводить все пропитки, кроме последней, с временными бандажами. Перед последней пропиткой накладываются постоянные бандажи, проводятся сокращенная по времени сушка и затем последняя пропитка и наиболее продолжительная сушка. Для вращающихся обмоток время сушки должно быть выбрано достаточным, чтобы предупредить разбрызгивание лака при запуске машины.

3. Пропитка секций и катушек (п. 4, табл. 5-1) проводится 2 раза.

Мягкие секции всыпной обмотки пропитываются в жидком лаке (1,5—2° Э при 50° С, 3" НИИЛК; 10—12" ВЗ-4).

4. Пропитка катушек из провода ПЭЛ (п. 5 табл. 5-1) проводится лаком № 458 на скипидаре, так как другие растворители, в особенности бензол, вредно действуют на эмалевую изоляцию провода. Температура и время пребывания в лаке выбираются минимальными.

Многовитковые катушки целесообразно пропитывать с применением вакуум-процесса.

Температуру сушки проводов с винифлексовой изоляцией во избежание потери гибкости изоляции следует принимать не выше 100° С.

5. Нанесение покровных лаков воздушной сушки (№ 462, СВД) пульверизатором проводится дважды с промежуточной подсушкой 30 мин.

Для ускорения сушки покровных лаков-эмалей воздушной сушки может применяться нагрев до 70—80° С.

Покровные лаки рекомендуется наносить на горячие (неостывшие) обмотки.

6. Изоляция класса Н (СВ) пропитывается кремнийорганическими лаками ЭФЗ и покрывается кремнийорганическими эмалями ПКЭ14, ПКЭ19.

Сушка пропитанной изоляции производится в течение 2—3 ч при температуре 120° С, а затем при температуре 180—200° С.

Эмаль ПКЭ19 может сушиться при 120° С.

7. Пропитка машин химостойкого исполнения проводится лаками № 477, 1154, 9-627. Покрытие — эмалью СПД.

8. Для защиты лобовых частей обмотки статоров небольших асинхронных двигателей от разрушающего действия пыли, влаги, кислот, щелочей применяется обмазка пастой типа ЭЛСИ (бакелитовый или глифталевый лак 35%, тальк 32%, цемент 32%, растворитель — толуол).

Паста наносится рукой или деревянной лопаточкой дважды.

После первого нанесения пасты, заполняющей все неровности лобовой части, следует сушка на воздухе, а затем в печи при температуре 80—120° С в течение 4—6 ч.

Далее наносится второй слой, создающий гладкую ровную поверхность лобовой части без отдельных выступающих проводников и т. п. После сушки второго слоя поверхность лобовой части покрывается покровным лаком или эмалью.

Следует иметь в виду, что обмазка лобовой части ухудшает теплоотдачу и на 10—15% снижает допустимую по нагреву мощность. Перед нанесением пасты на обмотку, бывшую в эксплуатации, следует тщательно очистить обмотку от пыли, грязи, масла и т. п.

№ п/п.	Деталь, материал	Сушка до про- питки		Пропитка		
		Темпера- тура, °С	Время, ч	Лак	Темпе- ратура, °С	Время
1	Лента хлопчато- бумажная . .	110—115	3—4	447, 441	60—70	12 ч
2	Лента асбестовая	110—115	3—4	447, 441	60—70	24 ч
3	Электрокартон, полотно . . .	110—115	1	Льняное масло	90	2 ч
4	Катушки, секции из провода ПЭЛШО, ПЭЛБО . . .	100	2—3	447, 458, 321	60—70	3—5 мин*
	То же ПБД . .	110—115	2—3	447, 458 321, 9—627, 1154	-	5—10 мин*
5	Катушки из про- вода ПЭЛ . .	100	2—3	321, 458 на скипи- даре	50—60	4—8 мин*
	То же ПЭВ . .	100	2—3	447, 458, 321, 1154		
6	Обмотанные ста- торы	110—115	3—12	447, 458, 318	60—70	10—30 мин*
	Обмотанные ро- торы	110—115	3—12	447, 458, 318	60—70	10—30 мин*
	Обмотанные якоря	110—115	3—12	447, 458, 318	60—70	10—30 мин*
	Влагостойкое ис- полнение					
7	Обмотанные ста- торы	110—115	4—16	447, 460	60—70	10—30 мин*
	Обмотанные ро- торы	110—115	4—16	447, 460	60—70	10—30 мин*
	Обмотанные якоря	110—115	4—16	447, 460	60—70	10—30 мин*

* До прекращения выделения пузырей.

** Для отделочной пропитки после нанесения общей изоляции катушек.

питки и сушки

Сток лака, ч	Сушка после пропитки		Покрытие		
	Температура, °С	Время, ч	Лак-эмаль	Температура, °С	Время, ч
3—4	110—115	1			
3—4	110—115	1			
3—4	20	6			
0,5	110—115	3—8	460**	110—115	10—15
			СПД	110—115	5—8
0,3	110—115	5—12			
0,5	110—115	4—18	316, 462п, СВД	20	6—24
0,5	110—115	4—18	СПД	70—80	4—12
0,5	110—115	4—18	СПД	110—115	3—10
0,5	110—115	6—24	462, СВД	20	6—24
0,5	110—115	6—24	СПД	110—115	3—10
0,5	110—115	6—24	460, СПД	110—115	6—12

5-9. СУШИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Температура в сушильных печах должна быть не ниже 115°C . Снижение температуры до 105°C увеличивает время сушки на 25—50%, а при температуре ниже 90°C сушка практически прекращается. Сушильные печи должны иметь обмен воздуха для удаления паров растворителя, в противном случае изоляция не будет сохнуть. Наиболее совершенным типом сушильных печей является печь с циркуляцией горячего воздуха.

В печь этого типа горячий воздух, нагретый либо в калорифере, либо нагревателями, расположенными вдоль стенок внутри печи, вдувается вентилятором.

Прошедший через сушильную печь охлажденный воздух вновь поступает в нагреватель и цикл повторяется.

Часть воздуха выбрасывается через дроссельную заслонку, за счет чего в печь подсасывается свежий воздух. Эти печи дают наиболее равномерную температуру по всему объему.

Печь может быть сделана из кирпича или из листового железа с обмазкой теплоизолирующим материалом (глина с асбестовым волокном и т. п.). Воздуховоды также должны быть теплоизолированы. При изготовлении печи должно быть обращено внимание на создание равномерной скорости прохождения воздуха через весь ее полезный объем.

Для этой цели желательно подавать горячий воздух по всем четырем (включая дверку) сторонам снизу печи. Обратный воздуховод может быть выполнен в виде плоского короба, расположенного вдоль середины на потолке печи.

Равномерность температуры внутри печи контролируется при ее наладке при помощи термометров в различных точках печи, где будут находиться в дальнейшем подвергающиеся сушке изделия. Для достижения наибольшей равномерности подача воздуха в различных точках воздуховода регулируется изменением размеров выходных отверстий, постановкой заслонок, козырьков и другими средствами.

Для нагрева воздуха может быть применен либо пар, либо электроэнергия. Выбор способа нагрева зависит от местных топливно-энергетических возможностей.

Следует подчеркнуть особую пожарную опасность сушильной установки, связанную с легкой воспламеняемостью паров растворителя.

С этой точки зрения наилучшим является паровой обогрев сушильной печи при помощи парового калорифера или труб, расположенных вдоль стенок печи. Давление пара должно быть не ниже 4,5—5 атм.

Электрический обогрев при помощи сопротивлений, расположенных в калорифере, допустим только при условии,

если сопротивления изолированы от объема печи и исключено воспламенение газов, выделяемых в печи во время ее работы. Все соединения должны быть выполнены сваркой латуною.

На 1 м³ объема печи необходима мощность 1,5—3 кВт, причем необходимо предусмотреть возможность форсировки (переключением сопротивлений) для работы с большим процентом обмена воздуха в первый период сушки сильно отсыревших машин.

Более надежной является система, в которой при помощи электрических сопротивлений, погруженных в масло, производится нагрев масла в отдельном помещении, а горячее масло при помощи насоса (шестеренчатого) подается через змеевики, расположенные в печи, или через калорифер, обогревающий циркулирующий в печи воздух.

Рекомендуется применение масла с высокой температурой вспышки, например марки «Ванор» или цилиндрическое.

В установках с электронагревом весьма просто может быть применено автоматическое регулирование постоянной температуры в печи.

Если ремонтный участок не располагает возможностями для осуществления способов нагрева, приведенных выше, то может быть применен обогрев при помощи топки, однако при условии, что воздух внутри сушильной печи нагревается горячим воздухом топки за счет теплопередачи через стенки, причем возможность непосредственного смешивания воздуха в шкафу с воздухом в топке исключена (например, сварной металлический теплообменник, испытанный на отсутствие утечки между камерами, и т. п.).

Новым методом сушки является сушка *инфракрасными лучами*. Нагрев деталей производится при помощи ламп накаливания специальной конструкции¹. Этот метод представляет при ремонте значительные удобства, так как облучение лампами может быть легко организовано на месте ремонта. Для сушки статора при вынутом роторе лампы могут быть вдвинуты в расточку статора; для сушки якоря они могут быть расположены по его окружности и т. д.

Конвейерные печи с лампами с успехом применяются для сушки лакированной электротехнической стали. Мощность одной лампы 500 вт. При сушке лампами

¹ Лампы производятся Московским электроламповым заводом.

на месте ремонта должно быть обеспечено удаление паров растворителя и приняты меры против возможного электрического искрения в питающей лампы системе (шины патроны, выключатели и т. д.).

5-10. КОМПАУНДИРОВКА И ВАКУУМ-СУШКА

Компаундировкой называется пропитка обмотки жидким битумом или битумом, смешанным с маслом и канифолью (пропиточными массами). Компаундировка позволяет получить высококачественную изоляцию. В отличие от лака разжижение массы не требует применения растворителей и достигается разогреванием ее. Поэтому после застывания массы обмотка получается более монолитной с хорошо заполненными пустотами. Отсюда — повышенная теплопроводность, влагостойкость и хорошие электрические качества изоляции. Вследствие большой вязкости массы по сравнению с лаками для вдавливания компаунда в поры изоляции компаундирование проводится под давлением 6—8 *ати*. Хорошие результаты дает также пропитка лаком под давлением (после вакуум-сушки), применяемая для наиболее ответственных якорей и роторов. Чтобы лучше удалить влагу и воздух перед компаундировкой, применяется сушка под вакуумом, т. е. с откачкой воздуха из бака, где производится сушка.

Для компаундирования применяется масса, состоящая из краснодарского битума 74%, канифоли 5% и льняного масла (Нефтесбыт № 220-Д).

Схема установки для вакуумной сушки и компаундировки под давлением показана на рис. 5-1. Подлежащая компаундировке деталь помещается в пропиточный котел с герметически закрывающейся крышкой (на свинцовой прокладке). Вначале производится подсушка — прогрев деталей в течение 2—3 ч при открытой крышке пропиточного котла. В рубашку пропиточного котла дается пар при давлении не ниже 8 *ат*. Может применяться также обогрев рубашки пропиточного котла горячим маслом, нагреваемым при помощи электрических сопротивлений. Затем крышка закрывается, и при помощи вакуум-насоса из пропиточного котла выкачивается воздух до возможно большего разрежения. Для ускорения откачки она первоначально может производиться переключением компрессора на всасывание при помощи четырех кранов, имеющих на воздухопроводе (рис. 5-1). Затем включается вакуум-насос. Откачку удастся довести до остаточного давления

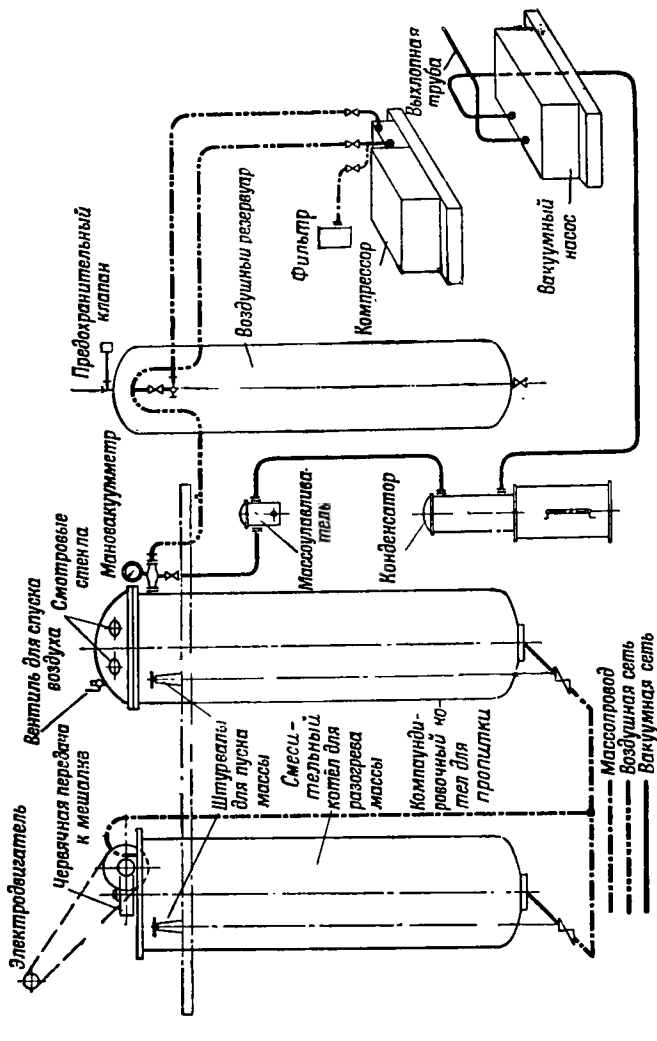


Рис. 5-1. Схема установки для компаундирования.

20 мм рт.ст. Сушка под вакуумом продолжается 3—4 ч, а при изготовлении наиболее ответственных секций (мощные высоковольтные генераторы) процесс подсушки и сушки длится 21—27 ч. После этого открывают кран и масса из смесительного котла, где она находится в разогретом жидком состоянии, засасывается в пропиточный котел, так что деталь оказывается целиком погруженной. Подогрев массы производится в котле с рубашкой для обогрева и вращающейся мешалкой, служащей для размешивания битума. Все трубопроводы, по которым проходит масса, должны иметь рубашки для обогрева их паром (или маслом). После того как масса заполняет пропиточный котел, кран от вакуум-насоса закрывается и внутренний объем пропиточного котла сообщается с компрессором. В пропиточный котел нагнетается воздух до давления 7—8 атм. Деталь выдерживается под давлением 5—8 ч. Для того чтобы масса была достаточно жидкой и хорошо проникала в изоляцию, температура в пропиточном и смесительных котлах должна быть 150—170° С*.

Для удаления сгустков массы детали перед компаундировкой обматываются временной лентой, удаляемой после окончания процесса вместе с налипшими на нее сгустками. При компаундировке обмотанных статоров достаточно дать стечь с лобовых частей излишкам массы. Расточки статоров, шейки вала, сочленяющиеся поверхности очищаются тряпкой, смоченной в бензине.

С течением времени находящаяся в смесительном котле нагретая масса загустевает («зарезинивается»). Для восстановления свойств массы к ней добавляется разбавитель—75% краснодарского битума, 25% льняного масла.

Если ремонтный цех не располагает оборудованием для компаундировки, то она заменяется многократной пропиткой.

Если компаундировке или пропитке подвергаются детали, уже имеющие лаковую пленку (обмотка из эмалированной проволоки, лакоткань и т. д.), то эта пленка может быть разрушена действием растворителя. Чтобы этого избежать, при пропитке указанных изделий нужно, по воз-

* Необходимо отметить, что процесс компаундировки требует точного соблюдения заданного режима.

При слишком высокой температуре битума он легко проникает в глубь изоляции, но она остается недопрессованной. Секции обмотки получаются толстыми.

При слишком низкой температуре изоляция хорошо прессуется, но битум плохо пропитывает изоляцию.

возможности, уменьшить температуру и продолжительность пропитки. Сушку вначале нужно вести при невысокой температуре до тех пор, пока не испарится растворитель.

Компаундировку в этом случае производят битумом, не содержащим льняного масла.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРОВ И ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЕЙ

6-1. КОММУТАЦИЯ

При вращении якоря щетка производит непрерывное переключение коллекторных пластин и связанных с ними секций, называемое коммутацией.

Если плотность тока, т.е. ток, приходящийся на единицу поверхности соприкосновения щетки с коллектором, в каком-либо месте этой поверхности становится слишком большим, материал щетки раскаливается до свечения, появляются маленькие дуговые разряды, которые мы наблюдаем в виде искрения под щеткой. Искрение постепенно разрушает щетки и поверхность коллектора.

В зависимости от силы искрения разрушение коллектора или щетки идет быстрее или медленнее. При очень сильном искрении вольтовая дуга вытягивается вращающимся коллектором из-под щетки и перебрасывается на щетки другой полярности. Машина и сеть оказываются при этом замкнутыми через вольтову дугу накоротко. Это явление носит название кругового огня и причиняет большие разрушения машине. Наиболее надежны в эксплуатации машины, имеющие безыскровую коммутацию, т.е. коммутацию без заметного искрения или с очень слабым, допустимым искрением.

У таких машин поверхность соприкосновения щетки с коллектором представляет блестящее сплошное зеркало без матовых изъеденных искрением полос.

Поверхность коллектора имеет ровный блестящий коричневатый цвет, так называемую коллекторную политуру, без черных матовых пятен и подгаров краев пластин.

Условия для безыскровой коммутации

Для обеспечения безыскровой работы должен быть выполнен ряд условий, обеспечивающих надежный контакт между щеткой и коллектором и равномерную допустимую нагрузку током рабочей поверхности щетки.

Надежный контакт между щеткой и коллектором будет иметь место в том случае, если поверхность коллектора гладкая без выступающей слюды или отдельных пластин, без вмятин, подгаров, без эксцентриситета или биения. Щетки должны свободно скользить в обоймах щеткодержателей, но без качки и с достаточной силой прижиматься к коллектору. Эта сила проверяется пружинным динамометром (безменом) и должна соответствовать данным завода-изготовителя (табл. 6-1).

Болты, траверсы, пальцы, на которых крепятся щеткодержатели, должны быть достаточно жесткими и не иметь вибраций, качки и т. п. Якорь машины должен быть отбалансирован и вращаться без вибраций. Таким образом, получение надежного контакта приводит в первую очередь к требованию механически устойчивой, спокойной работы щетки.

Равномерная допустимая нагрузка током рабочей поверхности щетки требует выбора щетки нужного размера и работы всей поверхностью. Щетки для этого должны быть тщательно притерты к коллектору.

Притирка производится стеклянной шкуркой, протягиваемой под щеткой в направлении вращения коллектора. В начале применяется более грубая шкурка, а затем самая мелкая. После притирки обязательно следует продуть машину сжатым воздухом. Для проверки качества притирки машина запускается на холостой ход. Если притирка сделана хорошо, то после 15—30 мин работы по всей поверхности щетки появятся блестящие зеркальные следы, а после 1—2 ч работы вся поверхность щетки становится зеркальной. Величина рабочей поверхности щетки должна быть выбрана так, чтобы на 1 см² сила тока не превышала значений, указанных в табл. 6-1.

Для равномерной нагрузки щеток необходимо, чтобы ток машины распределялся на все щетки поровну. Это требование особенно важно в машинах на большие силы тока (генераторы для гальваностегии), где на коллекторе установлено большое количество щеток. Для выполнения этого условия нужно, чтобы щетки располагались строго по оси коллектора (рис. 6-1,а). Для равномерного износа коллектора щетки в осевом направлении должны быть сдвинуты (рис. 6-1,б). Расстояние между щеткодержателями должно быть строго одинаково (рис. 6-1,в). Все контакты в цепи тока, текущего в щетку, в особенности щеточная арматура (гибкий медный жгутик, связанный с головкой щетки),

Щетки. Технические данные

Марка	Плотность тока, a/cm^2	Допустимая окружная скорость, m/sec	Удельный нажим, g/cm^2	Падение напряжения на две щетки, B	Область применения
T2, T6	6	10	200—250	1,5—2,5	Твердые угольные для машин малых мощностей с высокими напряжениями между пластинами (радиоумформеры, электронинструмент и т. д.)
УГ2	8	15	200—250	1,6—2,4	
УГ4	7	12	200—250	1,6—2,6	
Г1	7	12	200—250	1,7—2,7	Графитовые. Машины постоянного тока мощностью до 30 kwt , напряжением 110, 220 B . То же. Сварочные и электролизные машины, контактные кольца
Г2	8	15	200—350	1,2—2,2	
Г3	10—11	25	200—250	1,5—2,3	
Г8	11	25	200—300	1,5—2,3	
ЭГ-2	10	25	200—250	2,15—3,35	Электрографитированные для коллекторных машин всех типов (за исключением высоковольтных малой мощности и низковольтных для напряжений до 24 B), в особенности при тяжелых условиях коммутации
ЭГ-2а	10	45	200—250	2,0—3,2	
ЭГ-4	12	40	150—200	1,6—2,4	
ЭГ-8	10	40	200—400	1,9—2,9	
ЭГ-14	10—11	40	200—400	2,0—3,0	ЭГ-4 применяется также для колец
ЭГ-83	9	45	175—220	2,0—3,0	

Марка	Плотность тока, a/cm^2	Допустимая окружная скорость, m/sec	Удельный нажим, g/cm^2	Падение напряжения на две щетки, θ	Область применения
ЭГ-84	9	45	175—220	2,5—3,5	Медно-графитные для низковольтных машин (автомобильные, зарядные, двигатели электрокар и т. п.)
М1	15	25	150—200	1,0—2,0	
М3	12	20	150—200	1,4—2,2	
М6	15	25	150—200	1,0—2,0	
М20	12	20	150—200	1,0—1,8	
МГ	20	20	180—230	0,1—0,3	Для работы на контактных кольцах и коллекторах с напряжением 6—60 в
МГ2	20	20	180—230	0,3—0,7	
МГ4	15	20	180—230	0,6—1,6	
МГ6	18	20	200—250	0,6—1,4	
МГС5	15	35	200—250	$\angle 2,0$	
МГС6	15	25	200—250	$\angle 2,0$	Бронзо-графитные для работы на кольцах и для коллекторов низковольтных (до 12 в) машин
МГС	20	20	200—250	$\angle 0,4$	
БГ	20	20	180—230	0,2—0,4	

должны быть чисты, исправны и подтянуты. Нажим на все щетки должен быть одинаковым. Это обеспечивает равенство сопротивлений всех щеточных цепей. Все щетки должны быть одной марки.

Перечисленные условия являются обязательными, и настройка коммутации искрящей машины начинается с проверки выполнения этих условий.

Однако даже в том случае, когда все указанные выше условия выполнены, искрение все же может иметь место. Причиной его является э. д. с. самоиндукции секций, замыкаемых накоротко щеткой. Эта э. д. с. вызывает появление тока короткого замыкания секций, текущего поперек щетки, в отличие от рабочего тока, текущего вдоль щетки.

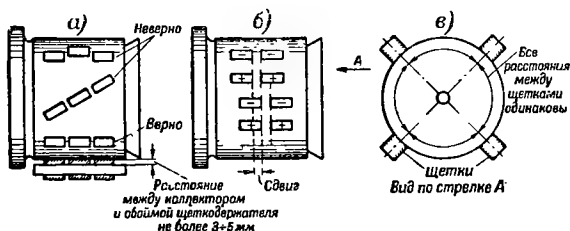


Рис. 6-1. Расстановка щеток на коллекторе.

Наложение тока короткого замыкания секции на рабочий ток приводит к разгрузке набегающего края щетки, перегрузке сбегającego и появлению искрения.

Чтобы уничтожить это искрение, следует уничтожить э. д. с. самоиндукции секций, что достигается при помощи дополнительных полюсов.

Так как э. д. с. самоиндукции пропорциональна току якоря, то и возбуждение добавочных полюсов должно быть пропорционально току якоря. Поэтому обмотка добавочных полюсов включается в цепь якоря, и никакие переключения внутри этой цепи не должны иметь места.

Весьма важными являются полярность и величина потока добавочного полюса.

При неправильной полярности (перевернутая полярность) добавочный полюс будет не уничтожать э. д. с. самоиндукции, а, наоборот, усиливать ее, что приведет к сильному искрению.

Полярность добавочных полюсов генератора должна быть такой же, как полярность следующих по вращению

за ними главных полюсов. Полярность добавочных полюсов двигателя должна быть такой же, как полярность предыдущих по вращению главных.

Слишком малый или слишком большой поток добавочных полюсов точно так же вызывает искрение, причем в первом случае искрит сбегающий край щетки, во втором — набегающий.

Отрегулировать величину потока можно, изменив число витков катушки добавочного полюса или зазор между добавочным полюсом и якорем. Обычно применяется последний способ регулировки. Поэтому при ремонте не следует произвольно менять зазор между добавочным полюсом и якорем, выбрасывая или меняя прокладки между остовом и полюсом, поставленные туда ранее.

6-2. КОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА

Конструкция коллектора, применяемая для большинства электрических машин, изображена на рис. 6-2*.

Для того чтобы получить хорошую коммутацию, по-

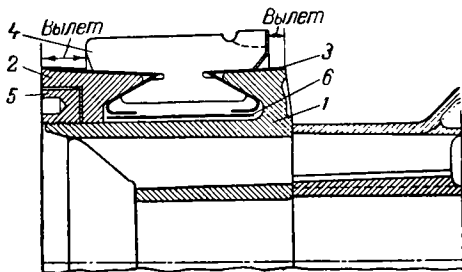


Рис. 6-2. Продольный разрез коллектора.

1 — коробка или втулка; 2 — нажимная шайба; 3 — изоляционный конус; 4 — пластина коллектора; 5 — гайка; 6 — изоляционный цилиндр.

верхность коллектора должна быть ровной, гладкой, а также не должно иметь место выступание пластин, миканитовой изоляции или нарушение цилиндрической формы. Все эти дефекты могут появиться под действием центробежной силы, стремящейся при вращении коллектора вырвать

* В изображенной на рис. 6-2 конструкции затяжка осуществляется при помощи гайки. Для больших коллекторов вместо гайки применяются стяжные болты, позволяющие сильно и равномерно подтягивать коллектор.

пластины и миканитовую изоляцию. Поэтому конструкция и изготовление коллектора должны быть именно такими, чтобы воспрепятствовать центробежной силе деформировать коллектор.

Если подтягивать гайку, то втулка коллектора, с одной стороны, и нажимная шайба, с другой — через изоляционные конусы давят на ласточкин хвост пластины, осаживая ее к центру коллектора.

Поскольку пластина в поперечном сечении представляет собой клин, то при таком осаживании пластин они оказывают давление друг на друга, сжимая изоляцию между пластинами. Это давление подобно распору между кирпичами в арке, отчего конструкция называется арочной. Оно придает коллектору монолитность и удерживает изоляционные прокладки от выступания под действием центробежной силы. Плотность коллектора, а следовательно, и качество коммутации сильно зависят от качества изоляции коллектора.

Если при изготовлении этой изоляции в ней останется клеящий лак, то при работе коллектора этот лак будет постепенно выдавливаться. Стремление центробежной силы вырвать коллекторные пластины вызывает давление ласточкина хвоста на изоляционный конус. Если этот конус из-за постепенного выдавливания лака будет становиться тоньше, то пластины начнут выступать, нарушив гладкость рабочей поверхности коллектора. Выдавливание лака из прокладок между пластинами приводит к уменьшению их толщины. Давление пластин на изоляцию уменьшается, что приводит к постепенному выползанию изоляции под действием центробежной силы на поверхность коллектора и ослаблению всего коллектора.

Поэтому изготовление изоляции между пластинами, изоляционных конусов и сборка коллектора производятся так, чтобы, по возможности, выдавить из миканита клеящие лаки и получить возможно более плотный коллектор. Так как клеящие лаки при нагреве размягчаются, что облегчает выдавливание их, то при изготовлении коллекторной изоляции и сборке коллектора предусматриваются многократные нагревы и прессовки, имеющие целью придать коллектору плотность и монолитность.

Плотность коллектора можно определить по звуку, постукивая по нему небольшим стальным молоточком. Плотный коллектор дает звонкий звук, слабый коллектор — глухой.

6-3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИН

Материалом для пластин служит твердотянутая медь, как имеющая твердую поверхность, меньше истираемую щеткой. Пластина выбирается необходимого профиля с углом клина $360^\circ/K$, где K — число коллекторных пластин. Нижние грани округляются, что предохраняет от замыкания между пластинами при сборке коллектора.

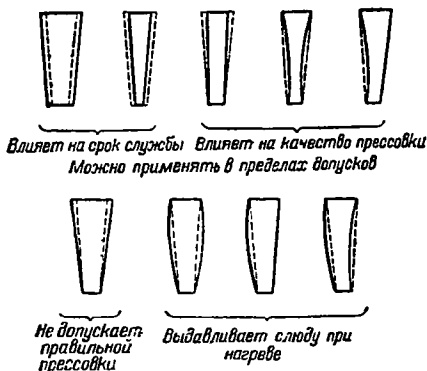


Рис. 6-3. Искажение профиля коллекторной меди.

Если не имеется коллекторной меди с требуемым углом клина, его можно получить фрезеровкой. Нужно только, чтобы пластина имела достаточную высоту и ширину. Коллекторная медь нарезается на заготовки по контуру пластин с припуском на обработку.

На рис. 6-3 показаны случаи неправильного изготовления пластин, часть профилей может быть исправлена фрезеровкой.

Влияние неправильной толщины пластин видно из рис. 6-4.

После нарезки пластин они правятся на чугунной строганой плите ударами медного молотка до полного прилегания их поверхности к плите. Затем пластины очищаются от заусенцев и протираются тряпкой, смоченной в бензине.

После правки производится фрезеровка прорезей для впайки проводов обмотки или петушков. Пластина зажимается в специальные тиски. Фрезеровка производится дисковой фрезой с крупным зубом при 300—400 об/мин с охлаждением фрезы эмульсией. Для обычных коллекто-

ров с неглубокой прорезью фрезеровка его может производиться после сборки коллектора. Для ответственных коллекторов с глубокой прорезью лучше фрезеровать пластины отдельно, так как повреждение коллекторной пластины фрезой на собранном коллекторе потребует полной его переборки для замены пластины.

После фрезеровки производится полуда прорезей. Стенки прорези промазываются раствором канифоли в спирте, вся остальная пластина обмазывается известью и погружается в ванну с расплавленным составом 85% олова, 15% свинца (температура плавления 205°С). После полуды пластина очищается от извести и случайных пятен олова (в особенности на петушках).

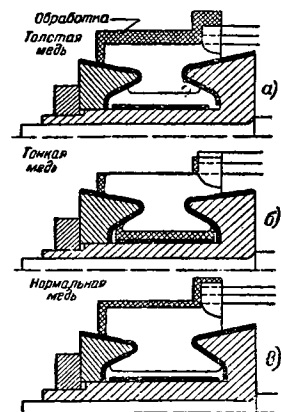


Рис. 6-4. Влияние неровностей толщины пластин на сборку коллектора.

6-4. СБОРКА ПЛАСТИН

Сборка комплекта пластин производится на гладкой плите. Пластины ставятся вертикально. Между ними располагаются изоляционные прокладки, нарезанные по размеру пластин.

Если изоляция должна выступать за петушок, то при заготовке миканита дается соответствующий припуск и сборка ведется на плите, имеющей специальные прорези по числу пластин (рис. 6-5).

При сборке пластин вертикальность их проверяется по угольнику, чтобы в коллекторе не получилось перекоса пластин.

Собранный комплект пластин обвязывают проволокой и на него надевается прессовочное кольцо.

Существует несколько типов прессовочных колец, изображенных на рис. 6-6. Для ремонтных цехов удобнее применять кольца по рис. 6-6, в и г, в которых прессовка комплекта пластин производится равномерным подтягиванием расположенных по окружности кольца болтов.

Плашки при этом нажимают на среднюю часть пластины. Прессовка производится так, чтобы комплект принял форму правильного цилиндра. После запрессовки комплекта в кольцо он нагревается до $180-200^{\circ}\text{C}$ и производится повторная равномерная подтяжка болтов.

Запрессованный комплект ставится на токарный или карусельный станок (в зависимости от размеров) и производится обработка поверхностей ласточкиных хвостов.

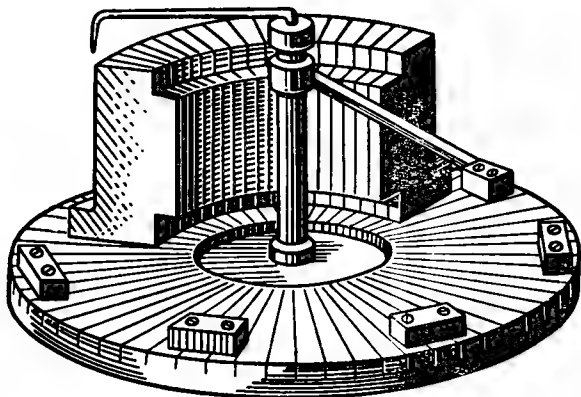


Рис. 6-5. Сборка пластин коллектора на диске.

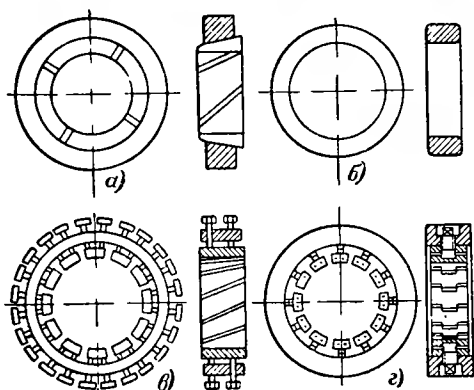


Рис. 6-6. Кольца для прессовки комплекта пластин коллектора.

Последовательность обработки (рис. 6-7) следующая: Операция I — обработка комплекта со стороны петушков. Если коллектор имеет выступающую изоляцию, то задний торец петушка не обрабатывается и лишь возможно точно выверяется при установке; операция II — заточка до начала ласточкиного хвоста; операция III — грубая

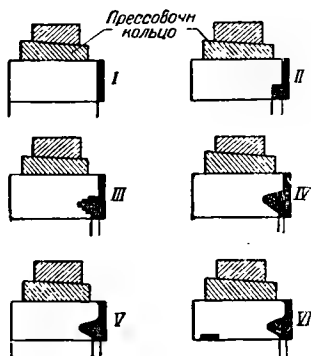


Рис. 6-7. Последовательность обработки пластин коллектора.

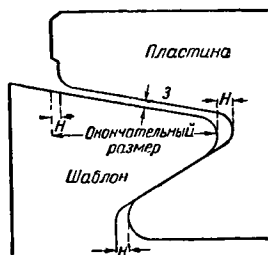


Рис. 6-8. Шаблон для измерения выточки в пластинах.

производится специальным чистовым резцом на большой скорости — 50 м/мин и самой малой подаче с тем, чтобы получить совершенно гладкую и чистую поверхность без заволочек и заусенцев, замыкающих между собой пластины. Операция IV — чистовая обточка конусных поверхностей 30° и 3°. Эта операция производится специальным чистовым резцом на большой скорости — 50 м/мин и самой малой подаче с тем, чтобы получить совершенно гладкую и чистую поверхность без заволочек и заусенцев, замыкающих между собой пластины. Операция V — обработка углубления ласточкиного хвоста, операция VI — проход контрольной заточки для центровки коллектора после перевертывания. Затем коллектор перевертывается, центрируется и производится предварительная обработка торца. Оставляется припуск для окончательной обработки торца после посадки коллектора на якорь и присоединения обмотки. Окончательной обработке подвергается лишь наружная часть торца, чтобы не подрезать изоляционный конус.

Аналогично производится обработка второго ласточкина хвоста. Грубая обработка наружной поверхности коллектора производится после сборки коллектора, чистая обработка — после пайки обмотки на якорь. Расточка ласточкина хвоста ведется по шаблону (рис. 6-8).

При ремонте установка шаблона делается по старой выточке, и при обработке ласточкина хвоста на новом

коллекторе шаблон должен несколько не доходить (рис. 6-8), так как при последующих прессовках диаметр комплекта уменьшится.

6-5. СБОРКА КОЛЛЕКТОРА

После токарной обработки комплекта производится сборка коллектора. Основное условие сборки — это чистота всех собираемых деталей, верстака, рук и спецодежды сборщика. Поэтому все меры должны быть приняты для предотвращения попадания в коллектор пыли, грязи, металлической стружки и т. д. Загрязнение внутренних полостей коллектора вызывает замыкание между пластинами, которое либо потребует переборки коллектора, либо обнаружится в эксплуатации, вызвав аварию машины. Втулка коллектора должна быть тщательно окрашена изнутри эмалью. Комплект пластин тщательно проверяется на отсутствие заусенцев, заволочек, случайно прилипшей стружки и т. д.

Сборка производится в следующей последовательности.

На втулку коллектора надевается изоляционный конус, затем кладется комплект пластин, вставляется изоляционный цилиндр, накладывается нажимная шайба с надетым изоляционным конусом и заворачивается гайка. Положение пластин по отношению к шпоночной канавке коробки в соответствии с разметкой якоря точно устанавливается при помощи приспособления. Щель между пластиной и изоляционным конусом закрывается временным веревочным бандажом для защиты от попадания грязи.

Собранный таким образом коллектор (с прессовочным кольцом) нагревается до 160°C и прессуется. Давление пресса прикладывается к коробке (втулке) коллектора и нажимной шайбе. Величина его зависит от размеров коллектора и ориентировочно указана в табл. 6-2.

Под прессом производится подтяжка гайки коллектора при помощи специального ключа, изображенного на рис. 6-9.

После этого коллектор освобождается от прессовочного кольца. Производится проверка на лампочку замыкания между пластинами. Расчищаются заволочки так, чтобы проверка на лампочку показывала отсутствие замыканий между пластинами. После этого производятся вторичный нагрев до 160°C , прессовка и подтяжка гайки, а затем третий нагрев до 160°C и разгон горячего коллектора.

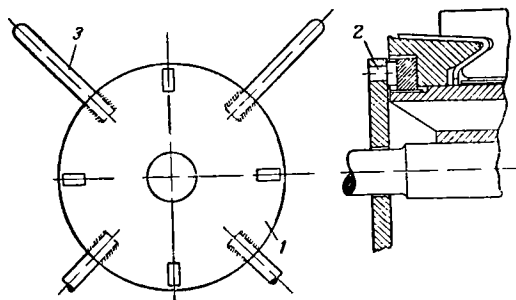


Рис. 6-9. Ключ для заворачивания гайки коллектора.

Операция разгона заключается во вращении коллектора при числе оборотов 2—2,5 от номинального в течение около 15—30 мин и имеет целью уплотнить изоляционные конусы коллектора. Перед разгоном коллектор должен быть отбалансирован.

После разгона производится последняя подтяжка гайки, затем грубая обработка наружной поверхности, проверка на отсутствие замыканий между пластинами, испытание изоляции на корпус и между пластинами (табл. 6-3 и 6-4).

Таблица 6-2

Давление при прессовке коллектора

Диаметр коллектора, мм	Давление прессовки, т
150	2—4
200	6—8
300	12—16
400	20—30
500	30—45

Таблица 6-3

Испытательное напряжение для изоляции коллектора от корпуса

Рабочее напряжение, в	Испытательное напряжение в течение 1 мин, в	
	новый коллектор	бывший в эксплуатации
150	3 000	1 500
600	5 500	2 750
1 500	7 000	3 500
3 000	11 000	5 500

Таблица 6-4

Испытательное напряжение для изоляции между пластинами коллектора

Толщина изоляции между пластинами, мм	Испытательное напряжение, в
0,4	200
0,6	300
0,8	400
1	500

6-6. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНУСЫ

Миканитовые изоляционные конусы коллектора изготавливаются из формовочного миканита прессовкой в пресс-формах. Заготовка, укладываемая в прессформу, имеет вид, изображенный на рис. 6-10. Полная толщина конуса набирается из нескольких заготовок, причем при укладке стыки обязательно сдвигаются.

Для того чтобы опрессованный конус не приклеивался к прессформе, последняя смазывается парафином.

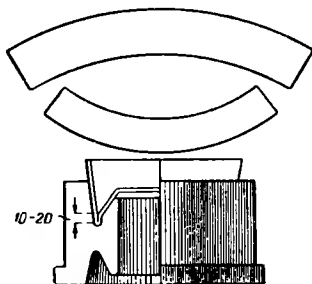
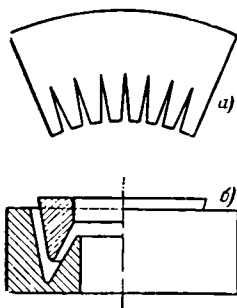


Рис. 6-10. Прессформа и заготовка для миканитового конуса.

Рис. 6-11. Изоляционный конус из полос миканита.

Прессовка производится на ручном винтовом прессе. Прессформа предварительно подогревается до 200°C , затем после укладки заготовок ставится под пресс до полного остывания.

Для мощных высоковольтных машин прессуются отдельные сегменты конуса, укладываемые при сборке коллектора с перекрытием стыков сегментов в расточку ласточкиного хвоста.

Для быстрого ремонта может быть применен конус, склеенный шеллаком из полос гибкого миканита (без прессовки, рис. 6-11). Для размещения места склейки в коллекторных пластинах должна быть сделана специальная выточка. Для напряжений до 500 в длина склейки должна быть порядка 10—15 мм.

6-7. НЕИСПРАВНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ И ВИДЫ РЕМОНТА

В практике имеют место неисправности коллекторов, указанные в табл. 6-5.

Неисправность	Причины	Ремонт
1. Обгар поверхности	Искрение. Круговой огонь	Обточка, шлифовка
2. Биение. Выступление пластин	Плохая сборка. Некачественный миканит	Нагрев. Подтягивание. Обточка
3. Выступление изоляции между пластинами	Износ пластин. Ослаб коллектор	Продороживание. Подтягивание. Обточка
4. Выступление пластин на краю коллектора	Предельная обточка. Слишком тонкие пластины	Замена комплекта пластин и межламельной изоляции
5. Отломана часть петушка (в шлице)	Неосторожная выбивка концов обмотки из шлица	Разборка. Ремонт или замена пластин
6. Замыкание между пластинами	Заусенцы на поверхности Прогар миканитовой изоляции из-за попадания масла и медно-угольной пыли Замыкание внутри коллектора	Осмотр. Расчистка Глубокая прочистка между пластинами. Промывка спиртом. Замазка пастой Разборка
7. Замыкание на корпус	Пробой, прогар изоляционных конусов	Разборка, ремонт или смена конусов

Ниже указываются методы производства некоторых видов работ при ремонте коллекторов.

1. Шлифовка поверхности производится стеклянной шкуркой. Шкурку лучше натягивать на специальный держатель. После кругового огня может потребоваться обточка коллектора. Операция обточки производится на скоростях порядка 50 м/мин острым резцом с тем, чтобы коллектор не «затянуло» медью (заусенцы). При обточке якоря без разборки машины в собственных подшипниках следует обеспечить отсутствие дрожания резца и тщательное удаление медной стружки из машины.

2. Состояние поверхности коллектора проверяется при помощи индикатора. Допустимым является эксцентриситет порядка 0,03 мм. Совершенно недопустимым является вы-

ступание на поверхности коллектора отдельных пластин (так называемая «ослабленность»). Для уменьшения бие-ния следует подтянуть гайку или коллекторные болты, затем нагреть коллектор до 100—110° С, снова подтянуть и обточить. Нагрев может производиться в печи, паяль-ными лампами (*равномерно*) или при помощи тока, пропу-скаемого через обмотку из фехрати, наложенную на обмот-танный асбестом коллектор.

Небольшие коллекторы можно нагреть наложением на них деревянных колодок при вращении коллектора (уста-новив, например, якорь на токарный станок).

Подтяжку коллектора следует производить чрезвычай-но осторожно, равномерно затягивая болты, расположен-ные по диаметру.

Обычно у коротких коллекторов арочного типа должен иметься зазор между конусами 3°. Если этот зазор после ряда подтяжек исчез, то подтягивать коллектор дальше не следует, можно только повернуть стяжные болты, если они подаются без особого усилия. Слишком сильная прес-совка и подтяжка коллектора могут повести к продавли-ванию конуса, отгибу ласточкиных хвостов и порче кол-лектора. Коллекторы с большой длиной пластины часто не имеют зазора между верхними конусами пластины и нажимной шайбы (балочный тип). Делается это с целью воспрепятствовать выгибу середины пластин от центро-бежной силы.

У таких коллекторов подтяжка болтов также должна производиться чрезвычайно осторожно, чтобы не получить отгиба ласточкиного хвоста.

При выступании ряда отдельных пластин производятся также нагрев, подтяжка и обточка, однако выступание единичной пластины часто является результатом местного дефекта изоляционного конуса и поэтому подтяжкой и об-точкой исправлено быть не может. В этом случае нужно снять и осмотреть конусы и пластину.

3. Миканитовые прокладки между пластинами истира-ются щеткой в меньшей степени, чем коллекторные пла-стины, поэтому по мере износа пластин изоляция высту-пает на поверхность коллектора, мешая работе щеток. Для обеспечения гладкой поверхности коллектора произ-водится продороживание его, т. е. фрезеровка миканито-вой изоляции на глубину около 1 мм ниже поверхности пластин.

Эта фрезеровка может производиться или специальной

190

дисковой фрезой во время нахождения якоря на бандажировочном станке, или на специальном станке для продоруживания.

Во время эксплуатации продоруживание производится при помощи куска ножовочного полотна, обточенного на наждачном точиле до толщины, равной толщине миканитовой изоляции, или на 0,1—0,2 мм толще, при этом обязательно следует вырезать весь миканит, как это показано на рис. 6-12.

После продоруживания коллектор должен быть тщательно отшлифован и продут.

4. Поверхность коллектора вследствие истирания ее щеткой в эксплуатации становится неровной. Для выправления ее коллектор подвергается периодическим обточкам, уменьшающим его диаметр. При этом вылет пластин становится тоньше и при известной минимальной толщине отгибается центробежной силой наружу. Поэтому обточка коллектора должна производиться с минимальным съемом металла, необходимым для того, чтобы вывести биение поверхности.

Чрезмерно обточенный коллектор требует капитального ремонта — замены комплекта пластин. Коллектор отпаивается от обмотки и снимается с якоря.

При разборке коллектора на него надевается прессобочное кольцо или накладывается временный бандаж из стальной бандажной проволоки. Под бандаж ставится полоса электрокартона. Затем вывертываются болты (гайка), снимаются нажимная шайба и конус. Изготавливается шаблон, по которому будет точиться ласточкин хвост в новом комплекте. На пластины должны быть составлены эскизы с размерами. Нажимная шайба снимается легкими ударами молотка по ее окружности. Может оказаться, что изоляционный конус приклеился к пластинам. В этом случае для его удаления следует равномерно прогреть пластины.

Перед снятием комплекта пластин и нажимной шайбы должны быть отмечены их взаимное положение и положение шайбы и коробки.

5. Повреждение петушка довольно часто имеет место при повторных перемотках якорей.

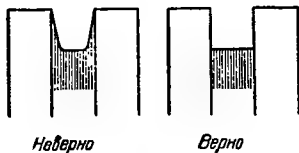


Рис. 6-12. Продоруживание коллектора.

Если такому повреждению — отлому щечек — подверглись две соседние пластины или если необходимо сменить изоляцию между пластинами, то коллектор приходится разбирать для ремонта или замены пластин и изоляции между ними.

Для того чтобы вынуть поврежденные пластины без разъема всех пластин, применяются стяжные диски (рис. 6-13), накладываемые на петушки. В диске делается вырез по размеру двух или более пластин, подлежащих замене, что позволяет вынуть неисправные пластины и заменить их новыми, заранее спрессованными с промежуточной изоляцией и между собой.

Ремонт пластин производится напайкой недостающих частей твердым припоем.

6. Замыкание между пластинами обычно обнаруживается при проверке дефектного якоря методом милливольтметра. Для того чтобы определить, имеет ли место замыкание в обмотке или между пластинами, отпаиваются концы секций, подходящие к этим пластинам, и производится проверка на лампочку.

Если замыкание между пластинами является результатом каких-либо металлических мостиков на наружных поверхностях коллектора, то после тщательного осмотра и расчистки замыкание устраняется.

Замыкание может явиться следствием прогаров и загрязнения изоляции между пластинами. В этом случае особенно опасным является попадание на коллектор масла. Масло впитывается в миканит, образуя с медной пылью, всегда имеющейся на коллекторе, проводящие мостики. Эти мостики выгорают, разрушая миканитовую изоляцию. Такие прокладки должны быть на большую глубину выскоблены. Щель между пластинами должна быть промыта спиртом и после этого замазана изоляционной мастикой (глифталевый лак с цементом). Весь загрязненный маслом коллектор промывается спиртом.

Если замыкание между пластинами всеми описанными мероприятиями устранить нельзя, то коллектор подвергается разборке и осмотру внутренних поверхностей пластин.

7. Наличие замыкания якоря на корпус обнаруживается лампочкой или мегомметром. Однако при этом неясно, имеет ли место замыкание на корпус в обмотке или в коллекторе.

Для того чтобы уточнить место замыкания, можно в соответствии с рис. 6-14 при помощи милливольтметра найти пластину коллектора, имеющую наименьшее напряжение по отношению к корпусу, и далее, отняв концы об-

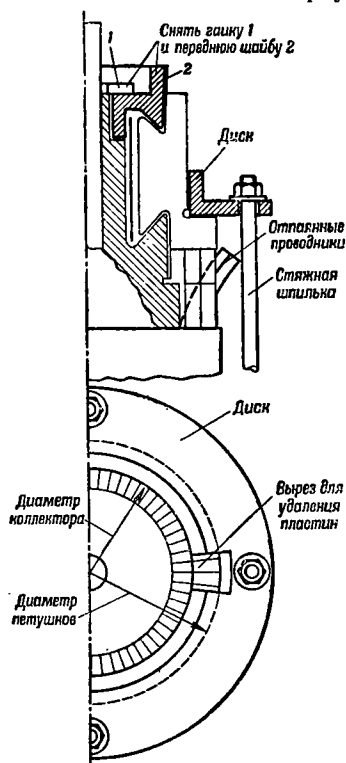


Рис. 6-13. Приспособление для замены неисправных пластин коллектора.

жением 500 в и выше предложен К. А. Богдановым¹.

При помощи обычного телефонного наушника и аккумулятора на 6 в, соединенного с прерывателем (зуммер), быстро и точно определяются место и характер повреж-

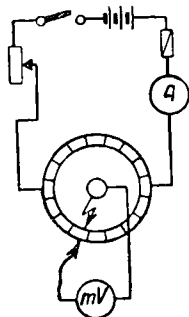


Рис. 6-14. Определение места замыкания на землю при помощи вольтметра.

мотки от этой пластины и измерив ее изоляцию относительно корпуса, установить место замыкания. Однако этот способ не дает точных результатов, если место замыкания на землю имеет высокое переходное сопротивление.

Хороший способ обнаружения повреждений обмоток электромашин постоянного тока мощностью до 500 кВт и напря-

¹ „Промышленная энергетика“, 1947, № 7.

дения. Здесь ток, идущий от источника тока и прерываемый зуммером, создает определенный звук, который прослушивается телефоном. Способ обнаружения места замыкания на землю и между пластинами приведен на рис. 6-15.

Пластина, замкнутая на землю или на соседнюю пластину, обнаруживается по исчезновению звука в телефоне. Для уточнения места замыкания может быть применен также магнитный способ.

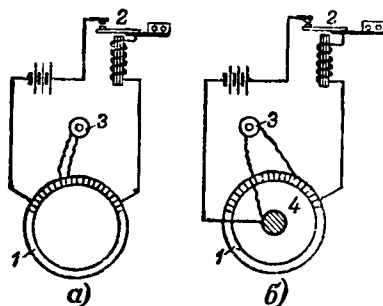


Рис. 6-15. Определение места замыкания между пластинами а и на землю б.

1 — коллектор; 2 — прерыватель; 3 — телефон; 4 — вал.

Если один конец источника постоянного тока присоединить к валу, а другим концом поочередно касаться коллекторных пластин, то ток будет проходить через обмотку к поврежденному месту до тех пор, пока второй конец источника тока не станет на поврежденные пластины.

Проводя стальным пером над пазами обмотки, можно наблюдать постепенное уменьшение числа пазов, притягивающих стальное перо. Если замыкание произошло в коллекторе, то при подаче тока в неисправные пластины притяжение прекратится.

Отпаяв обмотку от замеченных пластин, можно окончательно установить, находится ли повреждение в коллекторе или в обмотке. Если установлено, что замыкание на корпус имеет место в коллекторе, то комплект пластин бандажируется или ставится в прессовочное кольцо и снимается передний конус, для чего может потребоваться подогрев коллектора. Если при этом поврежденное место

не обнаруживается, то коллектор отпаивается от обмотки, комплект пластин снимается и осматриваются задний конус коллектора и внутренний диаметр комплекта пластин.

Замыкание на корпус обыкновенно имеет место через поврежденный изоляционный конус и сопровождается обгаром ласточкиных хвостов и замыканием пластин между собой.

Ремонт изоляционных конусов в зависимости от размеров повреждения может выполняться по-разному. Если прогоревшая площадь невелика (пятно), то ремонт заключается в расчистке поврежденного места, подрезке его краев на конус и последующей наклейке лаком листочков слюды. После наклейки листочков место подклейки проглаживается горячим паяльником для удаления излишков лака.

Если повреждение значительно (конус полностью перерезан поперек на ширине нескольких пластин), то поврежденная часть конуса должна быть удалена. На ее место в выточку ласточкина хвоста укладываются сегменты, вырезанные из миканита (рис. 6-16) и отформованные в горячем виде в самой выточке или на нажимной шайбе. Сегменты должны быть в 2 или более раз тоньше конуса с тем, чтобы они укладывались в два или более слоя. Стык одного слоя должен приходиться на середину сегмента другого слоя. Ширина сегмента и количество слоев можно легко определить по следующим соображениям: кратчайшая линия, проведенная от меди коллектора на нажимную шайбу через стыки и щели между слоями (перекрытие на корпус), должна быть не меньше вылета коллекторных конусов (рис. 6-2).

Если размеры повреждения таковы, что необходима замена конуса, то может быть применен составной конус (по рис. 6-11), хотя качество такого конуса значительно ниже прессованного.

Если рабочие поверхности пластин с углом конуса 30° пострадали не сильно, то должна быть произведена тщательная расчистка поврежденного места до исчезновения

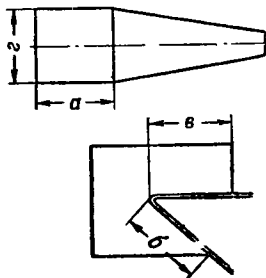


Рис. 6-16. Сегмент для ремонта миканитового конуса.

замыкания между пластинами. Если поверхности ласточкиных хвостов пластин сильно обгорели и повреждены, требуется замена пластин. Иногда удается исправить коллектор путем переточки всего ласточкина хвоста одной стороны коллектора вглубь без замены пластин. Однако это мероприятие должно быть хорошо продумано с конструктивной точки зрения, так как: 1) вылет пластин увеличивается, что увеличивает возможность отгиба его центробежной силой; 2) вылет изоляционного конуса уменьшается; 3) приходится подрезать втулку коллектора. Поэтому может оказаться, что подобный выход из положения повлечет за собой необходимость уменьшения рабочей длины пластин и увеличение нагрузки на щетку.

6-8. РЕМОНТ КОЛЬЦЕВОГО КОЛЛЕКТОРА (КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ)

Повреждения поверхности колец — подгары, биение, неравномерная выработка — устраняются проточкой или, если повреждение незначительно, шлифовкой при помощи стеклянной шкурки, укрепленной на деревянной колодке¹.

Нарушение контакта между кольцом и выводной шпилькой может иметь место при наличии резьбового соединения между ними.

В этом случае отверстие рассверливается (достаточно с края) на конус и производится сварка шпильки с кольцом. В качестве временной меры до производства ремонта можно рекомендовать пропайку соединения оловом.

Вообще при ремонте контактных колец целесообразно переводить резьбовые соединения шпильки с кольцом на сварку.

Поверхностное нарушение изоляции между кольцами и между кольцом и корпусом (втулкой) устраняется зачисткой поврежденного места бензином, стеклянной шкуркой и последующей окраской поверхности изоляционной эмалью (СВД, КВД, СПД, КПД).

Причиной нарушения изоляции между кольцами может быть повреждение изоляции выводной шпильки одного из колец в том месте, где она проходит через другое кольцо

¹ При шлифовке пемзой следует иметь в виду, что пемза дает проводящую пыль. Тщательно продуть после шлифовки.

Пробой изоляции колец на корпус, а также предельный износ после нескольких обточек могут привести к необходимости переборки и замены колец.

Эти работы ведутся различно в зависимости от конструкции кольцевого коллектора.

Кольца большего диаметра обычно крепятся на несущем кронштейне при помощи болта, изолированного шайбами и втулкой.

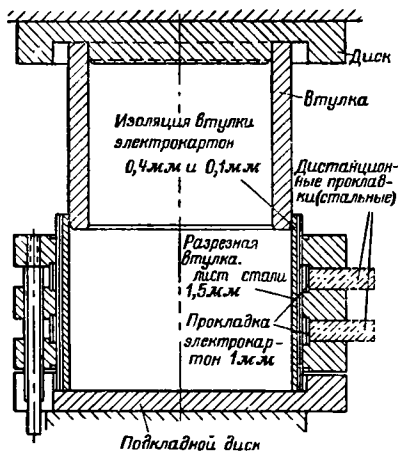


Рис. 6-17. Сборка контактных колец.

Разборка такого коллектора не представляет особых трудностей.

Наибольшее распространение получила конструкция, в которой кольца напрессовываются на втулку (рис. 6-17).

Как видно из рис. 6-17, кольца собираются на разрезную стальную втулку, изолированную пропитанным электрокартоном (суммарная толщина слоев примерно равна 0,5 мм для напряжения до 500 в) или миканитом, защищенным сверху слоем электрокартона, затем внутрь разрезной втулки при помощи упорного кольца, передающего основную часть давления на разрезную втулку, запрессовывается коробка (ступица) коллектора.

Между контактными кольцами при прессовке ставятся стальные дистанционные прокладки. Давление при прессовке для двигателей мощностью 3—100 кВт выбирается в пределах 3—10 т.

Если коробка входит во втулку при слишком малом давлении, следует подложить под кольцо дополнительные прокладки из электрокартона.

После запрессовки коллектор сушится в печи при 115°C в течение 6—7 ч до тех пор, пока сопротивление изоляции его не будет выше 1 Мом.

Далее следует пропитка (до прекращения выделения пузырей) в изоляционной эмали (СПД, КПД) и сушка в печи в течение примерно 12 ч. Проточка колец производится после напрессовки коллектора на вал.

В качестве материала для колец может использоваться сталь, а для более нагруженных и ответственных коллекторов — бронза или сплав БРАЖМЦ.

Кольцевые коллекторы на пластмассе обычно не требуют ремонта. В случае их повреждения или предельного износа они могут быть заменены коллектором по рис. 6-17.

6-9. РЕМОНТ ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Основные неисправности, имеющие место в щеткодержателях, указаны в табл. 6-6.

К щеткодержателю предъявляются следующие требования:

1. Щетка должна легко скользить в обойме, однако без качки.

2. Щеткодержатель должен обеспечивать достаточно сильный нажим на щетку, по возможности постоянный, независимо от износа щетки.

Сила нажима пальца щеткодержателя на щетку зависит от характеристики пружины. Существуют конструкции щеткодержателей, у которых давление пружины регулируется. В этом случае при ремонте подбор новой пружины значительно облегчается. Если же давление пружины не регулируется, то для замены их нужно подобрать новую пружину с той же характеристикой.

3. Рабочий ток должен попадать в щетку через специальные шунты, арматуру и т.д., минуя пружину, ось, обоймы и другие детали щеткодержателя.

4. Щеткодержатель должен быть достаточно прочен и надежно укреплен с тем, чтобы при работе машины не было дрожания щеткодержателя.

Типичные конструкции щеткодержателя приведены на рис. 6-18, 6-19.

Неисправности щеткодержателей

Неисправности	Причины	Ремонт
1. Быстрый износ внутренней поверхности обоймы и боковой поверхности щеток	Коллекторный бой, заусенцы в обоймах	Обточка коллектора, исправление обоймы
2. Разъедание внутренней поверхности обоймы	Неправильное прохождение тока с обоймы на щетку, неисправная арматура щетки	Замена шунгов. Подтяжка контактов в цепи тока. Замена щеток с неисправной арматурой
3. Оплавление щеткодержателя	Круговой огонь	Проверка коммутации
4. Ослабление пружин	Огжиг пружин из-за неправильного токопрохождения	Замена шунгов. Замена щеточной арматуры. Подтяжка контактов в цепи тока. Проверка изолирующей головки пружины
5. Зажим щетки в обойме	Механические повреждения обоймы Заусенцы от обработки или наплывы от кругового огня Выгиб обойм от нагрева током вследствие прохождения тока через обойму	Выправление Опиловка Выправление. Обеспечить нормальное токопрохождение

Правильное прохождение тока по щеткодержателю чрезвычайно важно. Попадание тока в пружины, оси, обоймы щеткодержателей неоднократно приводило к авариям. Получающийся при этом нагрев приводит к отпуску пружин, короблению обойм и разъеданию внутренней их поверхности. В зависимости от типа электрической машины применяются щетки с арматурой или без нее. При наличии щеточной арматуры ток должен непосредственно с болта (пальца), несущего щеткодержатель, попадать на медный жгутик щетки. Поломка арматуры (обрыв жгутика) вызывает стремление тока проходить через обойму или через пружину на щетку. Поэтому в некоторых конструкциях пружина изолирована от щетки фарфоровой

головкой или фибровым кулачком. Если щетка не имеет арматуры (например, трамвайные электродвигатели), то ток попадает на щетку через медную гибкую ленту (шунт) и медную накладку, через которую нажимной па-

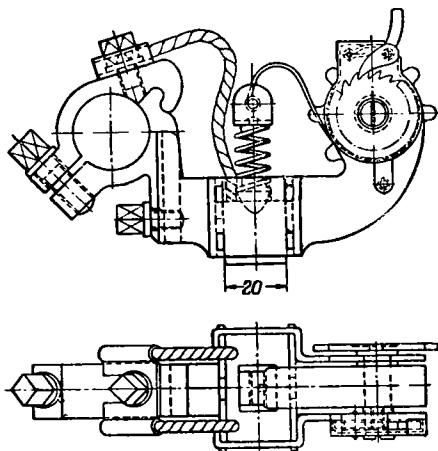


Рис. 6-18. Щеткодержатель машины постоянного тока.

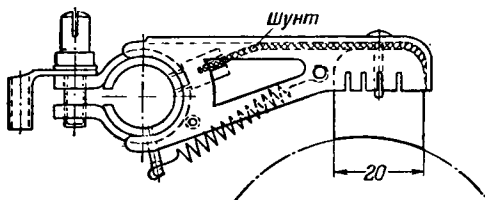


Рис. 6-19. Щеткодержатель асинхронного двигателя.

лец давит на щетку. Медная лента является шунтом, не дающим току идти через детали щеткодержателя.

Повреждение ленты или плохой контакт между лентой и корпусом может привести к прохождению тока через детали щеткодержателя.

Поэтому во всех случаях ремонта особое внимание следует обращать на токоведущие части щеткодержателя и состояние щеточной арматуры.

Изношенные литые обоймы навариваются бронзой или латунью.

РЕМОНТ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ

7-1. РЕМОНТ СЕРДЕЧНИКОВ СТАТОРА И РОТОРА

Неисправности сердечников приведены в табл. 7-1.

Таблица 7-1

Неисправности сердечников статора и ротора

Неисправности	Причины	Ремонт
1. Ослабление прессовки	Выпадение вентиляционных распорок Ослабление стяжных болтов Отлом и выпадение отдельных зубцов	Ремонт распорок Подтяжка Забить и укрепить клинья
2. Распушение зубцов	Слабые крайние листы или нажимные шайбы	Подпрессовка. Усиление крайних листов
3. Нагрев сердечников	Заусенцы Зашлифованные места Механические повреждения поверхности сердечников Порча изоляции стяжных болтов	Расчистка " Замена изоляции
4. Выгорание участков	Пробой изоляции обмотки на сталь	Расчистка Перешихтовка
5. Деформация стали	Неправильная сборка или монтаж машины Механические повреждения	Правка

Сердечники статоров и роторов удерживаются в спрессованном состоянии при помощи нажимных шайб. Крепление нажимных шайб осуществляется поперечными шпонками или у машин, имеющих большой диаметр, стяжными шпильками.

Пакеты должны быть запрессованы так, чтобы между листами нельзя было воткнуть острое ножа. Ослабление прессовки проявляет себя при работе машины характер-

ным гулом, иногда шуршанием или треском. На поверхности сердечника появляется красный порошок, напоминающий ржавчину. Если ослабление прессовки вызвано отламыванием и выскакиванием зубцов, то на их место ставится фибровый клин, укрепленный, как показано на рис. 7-1. Перед установкой клина ржавчина должна быть удалена металлической щеткой, а сердечник тщательно пролакирован.

Если в конструкции машины не предусмотрена возможность подтяжки нажимных шайб, то подпрессовку можно осуществить заколачиванием между листами в зубцах тонких клиньев из фибры или гетинакса.

Клинья забиваются ниже поверхности железа, и близлежащий лист загибается на головку клина, чтобы предупредить выскакивание его.

Аналогичные меры принимаются, если имеет место выпучивание листов стали в радиальные вентиляционные каналы между пакетами.

Причиной такого выпучивания может быть отгиб или выскакивание вентиляционных распорок.

Отогнутые распорки правятся плоскогубцами. На место выскочивших распорок может быть забит клин или П-образная скоба, укрепленные против выскакивания, как указано выше.

Если нажимные шайбы и крайние листы недостаточно жестки, то зубцы по краям расходятся в осевом направлении, образуя веер; это явление опасно в смысле повреждения изоляции обмотки.

Нагрев сердечников обуславливается образованием замкнутых контуров, в которых появляются вихревые тски, производящие местный нагрев. Причинами этого служат различного рода заусенцы, вмятины и т. д., приводящие к металлическому соединению между отдельными листами. Замкнутый контур для вихревых токов образуется и в том случае, если изоляция стяжных болтов от корпуса повреждена при наличии заусенцев на поверхности сердечника (рис. 7-2).

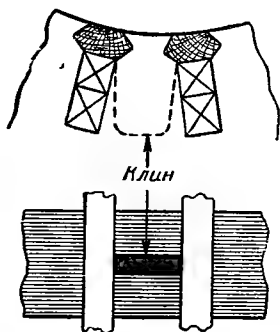


Рис. 7-1. Замена обломившегося зуба фибровым клином.

Повреждения изоляции часто имеют место в изоляционной шайбе под головкой болта или под гайкой.

Следует тщательно проверить изоляцию стяжных болтов от корпуса мегомметром и испытать на пробой напряжением 1 000 в.

В случае необходимости болт должен быть переизолирован путем накатки на него микафолия и защитного слоя бумаги (или электрокартона для небольших машин) с промазкой клеящим лаком и запеканием аналогично изготовлению пазовых гильз (гл. 3, «Обмотка протяжная»).



Рис. 7-2. Образование замкнутого контура через стяжной болт и заусенцы.

Если в результате аварии обмотки имеет место выгорание отдельных участков стали, то поверхностная зачистка может оказаться недостаточной.

В этом случае поврежденный участок должен быть вырублен зубилом и зачищен пилой или абразивным кругом.

После зачистки и тщательной продувки поврежденное место окрашивается покровным лаком или эмалью.

Если вырубленный участок приходится на поверхность паза, то во избежание образования пустот вырубленный участок должен быть заполнен протезом из твердого изоляционного материала либо при помощи теплопроводной замазки из клеящего лака с асбестовым наполнителем или цементом.

При деформации стали производится правка ее при помощи различных нажимных устройств, например домкратов. При этом существенным является выбор опорных точек, к которым прикладывается усилие.

Для предупреждения сдвига листов при правке в пазы следует закладывать стальные шлифованные линейки, изготовленные по размерам паза.

Для машин с открытыми пазами давление прикладывается поочередно к линейкам, заложенным в пазы на дефектном участке. Нагрев сердечника можно обнаружить по появлению побежалых цветов в отдельных местах. Высокая температура сердечника обычно приводит к аварии обмотки. В таких местах поверхность сердечника должна быть тщательно очищена от заусенцев острой мелкой пилой.

Перед укладкой новой обмотки статор, имевший повреждение листов, должен быть испытан, чтобы иметь уве-

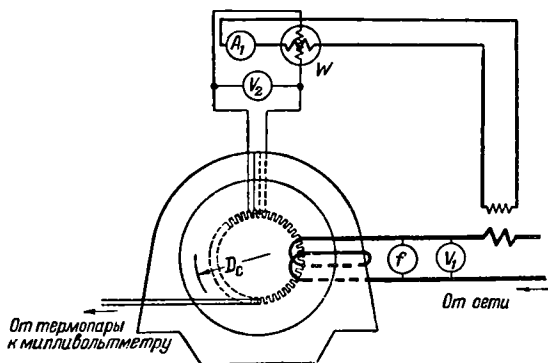


Рис. 7-3. Испытание сердечника статора.

ренность в его исправности. Для испытания на статор наматывается несколько витков гибкого провода (рис. 7-3), питаемого переменным током.

Необходимое число витков определяется по формуле

$$W = (45 \div 50) \frac{U}{Q},$$

где U — напряжение сети, в;

Q — сечение стали спинки статора, см^2 .

Сечение Q определяется как произведение суммарной длины пакетов железа на высоту спинки (расстояние между дном паза и наружной поверхностью стали статора). В статоре при этом создается необходимый магнитный поток. Испытание позволяет определить температуру сердечника и потери в нем. Если перегрев над температурой окружающего воздуха через 90 мин после начала опыта превышает 45°C или разница между температурой

отдельных зубцов превышает 30°C , то сердечник должен быть полностью разобран и переизолирован.

Если листы изолированы путем лакировки, то производится промывка поверхности листов кистью, смоченной в керосине или уайт-спирите. После просушки кистью наносится тонкий слой изоляционного лака (эмаль 20% треста «Лакокраска», разбавитель керосин или уайт-спирит, удельный вес 0,87—0,91, температура сушки $200\text{—}210^{\circ}\text{C}$).

Прессовка сердечника может быть выполнена при помощи дисков, стягиваемых шпильками. Шпильки должны быть рассчитаны на возможность создания давления в 20 кг на каждый квадратный сантиметр поверхности листа.

7-2. РЕМОНТ ВАЛА

Ремонт изношенных (или поврежденных) шеек и концов вала производится путем нанесения слоя металла и последующей обработки поверхности.

Нанесение слоя металла может производиться [Л. 12] путем наварки, металлизации, гальванического процесса (осталивания, хромирования).

Накернивание изношенных шеек не должно допускаться. В отдельных случаях исправление изношенных шеек может быть произведено путем насадки на шейку вала после обточки и шлифовки кольца толщиной 1,5—2 мм, нагретого до $90\text{—}100^{\circ}\text{C}$.

Допустимая норма на обточку шеек составляет для нормальных машин $\sim 5\text{—}6\%$ от диаметра. Допустимая овальность шейки 0,002, конусность 0,003 от диаметра (по материалам Конференции по электроремонту).

При обработке, и в особенности при изготовлении нового вала, следует иметь в виду, что переходы между различными диаметрами должны производиться, по возможности, плавно, с закруглением возможно большего радиуса. Если подрезать вал уступом, то в этом месте получают весьма большие местные напряжения в материале вала, приводящие к поломке вала по месту подреза. Конические концы вала можно исправить переточкой, если имеется возможность сдвинуть шкив или шестерню ближе к шкиту двигателя.

Трещины в материале вала можно заварить (с последующей обработкой поверхности), однако лишь в том

случае, если они распространяются вглубь не более чем на 5—10% диаметра вала и занимают не более 10% длины окружности (для поперечных трещин) или не более 10—20% длины ступени вала, на которой они обнаружены (для продольных трещин).

При износе вала небольших машин ремонт может быть произведен путем обработки места износа таким образом, чтобы вновь изготовленная взамен отломившейся часть вала своим хвостовиком могла быть посажена внутрь оставшейся части и затем проварена по месту стыка.

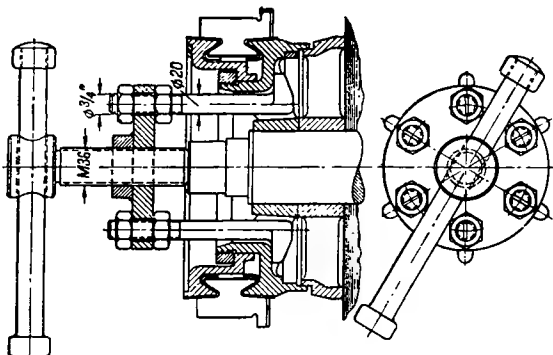


Рис. 7-4. Снятие коллектора с вала.

Изгиб вала может быть обнаружен по биению расточки активной стали, поверхности коллектора или контактных колец по отношению к шейкам вала путем измерения индикатором при установке якоря (ротора) на токарный станок.

Незначительное биение может быть устранено шлифовой указанными выше поверхностями или шеек вала.

Сильно изогнутый вал можно править на токарном станке при помощи рычагов, домкратов или при помощи винтового пресса.

Полная разборка якоря или ротора требуется весьма редко. Частичная разборка связана с необходимостью замены вала или демонтажа коллектора (рис. 7-4). Работа по выпрессовке вала зависит от конструкции якоря (ротора). Если якорь собран на втулке, то выпрессовка вала не требует специальной подготовки. Если якорь не имеет втулки, то при выпрессовке вала для скрепления деталей

якоря должны быть продуманы специальные крепления. Обычно имеется предусмотренная при изготовлении машины возможность пропустить стяжные шпильки через вентиляционные каналы стали якоря в коробку коллектора, после чего вал может быть выпрессован. Если же такой возможности нет, то коллектор должен быть отпаян от обмотки и снят, после чего стяжными шпильками стя-

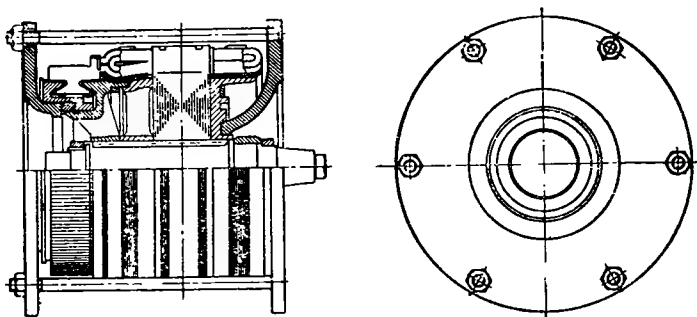


Рис. 7-5. Выпрессовка поломанного вала.

гивается пакет якоря. Стянуть якорь с коллектором можно также при помощи двух дисков и шпилек, пропущенных снаружи якоря (рис. 7-5).

7-3. РЕМОНТ СТАНИН И ПОДШИПНИКОВЫХ ЩИТОВ

Ремонт механических деталей, подшипниковых щитов, станин и т.п. сводится к заварке трещин и восстановлению изношенных посадочных мест.

Заварку трещин в чугуне в нагретом состоянии можно производить ацетилено-кислородным пламенем или чугунным электродом, в холодном состоянии — медным электродом или сваркой стальным электродом стальных шпилек, ввернутых в чугун на резьбе (метод прошивки). Если толщина треснувшей стенки более 5 мм, то перед сваркой при помощи ручного или пневматического зубила производится скос кромок трещины (разделка) по всей длине под углом 45—60°. Концы трещины — во избежание ее распространения — можно засверлить.

Наилучшее качество шва дает горячая заварка чугуна ацетилено-кислородным пламенем, однако она весьма трудоемка, так как требует разогрева детали в печи до 700—800° С, производства сварки или наварки на горячей де-

тали (без выема из печи) и дальнейшего медленного остывания детали вместе с печью в течение 24—80 ч.

Холодная заварка трещины медью производится при помощи медного электрода, обернутого полоской белой жести с обмазкой ОММ-5 или жидким стеклом.

Наплавленная медь посыпается бурой и в процессе наложения шва проковывается. После заварки медь зачищают острым зубилом и абразивами. Таким способом можно заваривать трещины в посадочных местах.

При методе прошивки по обеим сторонам разделанной трещины ввертываются в шахматном порядке шпильки, проходящие насквозь через стенку, после чего стальным электродом производится сварка (с обеих сторон стенки). Этим методом свариваются крышки и тому подобные детали, не подверженные большой вибрационной или ударной нагрузке. Подробнее о сварке чугуна см. [Л. 11].

Посадочные поверхности могут быть восстановлены теми же методами, какие указывались в § 7-2.

7-4. РЕМОНТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ

Ремонт подшипников заключается обычно в перезаливке или изготовлении новых вкладышей. Вытаскивание неразъемных вкладышей из подшипниковых щитов после ствертывания стопорного болта производится при помощи специального приспособления (рис. 7-6). Этим же приспособлением производится обратная запрессовка вкладышей после ремонта.

Верхняя половина разъемного вкладыша снимается после освобождения крышки подшипника, нижняя же половина вынимается поворотом ее вокруг вала, после того как вал при помощи крана или домкрата несколько приподнимается вверх для разгрузки нижней половины вкладыша.

Если требуется перезаливка вкладыша баббитом, то после выплавления старого баббита поверхность вкладыша должна быть тщательно очищена, протравлена кислотой и облужена. Для заливки применяется приспособление по рис. 7-7.

Внутрь вкладыша вставляется сердечник конусной формы, облегчающий выбивку его после заливки. Диаметр сердечника должен быть рассчитан так, чтобы у слоя баббита имелся достаточный припуск на обработку. При диаметре вала 50—60 мм припуск должен составлять 8—10 мм, при вале 100—150 мм припуск 15—20 мм. Обе по-

ловины разъемного вкладыша перед заливкой схватываются хомутами, между ними прокладывается точкий листовой асбест для облегчения разъема после заливки. Снаружи для предупреждения протекания баббита через имеющиеся во вкладыше отверстия (канавки для смазочных колец и т. д.) вкладыш обертывается асбестовой бума-

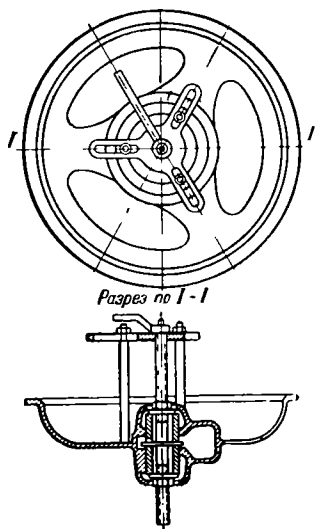


Рис. 7-6. Выпрессовка вкладыша.

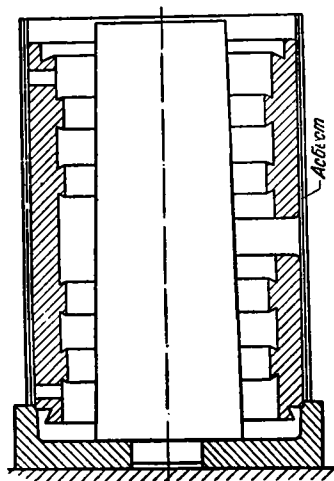


Рис. 7-7. Заливка вкладыша баббитом.

гой или обмазывается глиной. Перед заливкой вкладыш должен быть нагрет до 250°C , иначе баббит будет отставать от стенок вкладыша.

Для заливки применяется баббит двух марок: Б-16 и Б-83, первый содержит 16% олова, второй 83% (баббит состоит из олова, свинца, меди и сурьмы). Баббит Б-83 применяется для наиболее ответственных электродвигателей, имеющих большую нагрузку подшипников, причем нагрузка подшипника зависит от давления на подшипник и числа оборотов машины. Поэтому баббит Б-83 может быть рекомендован для тяжелых приводов (компрессорные, прокатные и быстроходные двигатели). Для нормальных электродвигателей применяется баббит Б-16.

Температура баббита при заливке должна быть не выше 400—500° С.

При плавлении баббита поверхность его должна быть очищена от шлака, а для предотвращения окисления на поверхность расплавленного баббита можно посыпать древесный уголь.

Заливка производится медленно непрерывной струей, причем для выхода газов поверхность заливки протыкается прутком. После заливки и остывания производится проточка вкладыша с припуском на пришабривание.

У разъемных вкладышей после заливки вкладыш делится на две половины, места разъема очищаются. Между половинками вкладыша кладутся регулировочные медные прокладки общей толщиной 0,8—1,2 мм, позволяющие при дальнейшей эксплуатации путем их удаления уменьшать по мере разработки подшипника зазор между валом и вкладышем. Обе половины вместе с прокладками схватывают хомутом, после чего производится расточка подшипника.

Затем производится прорезывание смазочных (масло-распределительных) канавок. У хорошо работающего подшипника вал «всплывает» на смазку, так что между валом и вкладышем образуется тонкий слой масла. Образование этого слоя и составляет основу работы подшипника, так как при наличии слоя трение вала о вкладыш прекращается, а имеет место лишь взаимное скольжение частиц масла внутри слоя смазки. Так как вал всплывает на смазку, то давление на слой смазки может быть очень большим и подшипник должен быть построен так, чтобы масло не могло выдавливаться из-под шейки вала. С этой точки зрения крестообразные канавки не могут быть рекомендованы, так как по ним масло будет уходить из-под вала. Наиболее рациональной формой являются продольные канавки, проходящие лишь в тех местах (обычно сбоку), где давление вала на вкладыш имеет наименьшую величину. Такие канавки могут производиться вырубкой крейцмейселем или на токарном станке подачей резца с суппортом вдоль станины станка при неподвижном шпинделе. На токарном же станке может производиться прорезка канавки под смазочное кольцо при изготовлении нового вкладыша. Вкладыш ставится эксцентрично к оси патрона, после чего резцом делается канавка.

Резцом (при нормальной установке вкладыша) протачиваются маслоуловительные канавки по краям вкладыша.

Ширина маслораспределительных и маслоуловительных канавок для подшипников с диаметром шейки вала 10—150 мм делается 3—6 мм и глубина 1,5—3 мм.

Маслоуловительные канавки при помощи отверстий, проходящих через стенку вкладыша снизу, должны сообщаться с масляной камерой щита (стойки).

Далее производится пришабривание подшипника. У разъемных вкладышей пришабриваются отдельно нижняя и верхняя половины.

Старый баббит может быть использован после добавления к нему 30—50% нового.

Наряду с баббитом Б-16 для заливки вкладышей нормальных электрических машин широкое применение находит сплав алькусин Д.

Для заливки стального или чугунного вкладыша алькусином Д на внутренней его поверхности вытачиваются канавки с отлогими краями, обеспечивающие крепление сплава на стенках вкладыша. Острые края, ласточкин хвост и т. д. не допускаются вследствие значительной разности коэффициентов линейного расширения алькусина и втулки.

После вытачивания канавок вкладыш обезжиривается в 10%-ном растворе каустической соды.

Перед заливкой вкладыш должен быть подогрет до 500—550°С и очищен стальной щеткой.

При заливке может применяться приспособление (рис. 7-7), причем все щели, через которые может протекать алькусин, должны быть тщательно замазаны глиной.

Рекомендуется применение сердечников из чугуна.

Температура алькусина перед заливкой должна быть в пределах 750—800°С. Залитый вкладыш растачивается на токарном станке с припуском на шабровку 0,1 мм.

В связи с повышенной по сравнению с баббитом твердостью пришабривание вкладыша, залитого алькусином, должно быть сделано особо тщательно.

Зазоры между валом и подшипником отремонтированных машин должны быть в пределах, указанных в табл. 7-2.

Вопрос ремонта или перезаливки подшипников машины, находящейся в эксплуатации, решается обычно не столько на основании измерения зазора в подшипнике, но главным образом по эксцентриситету воздушного зазора (см. гл. 1).

Зазоры между валом и вкладышем

Диаметр вала, мм	Зазор, мм	
	$n < 1000 \text{ об/мин}$	$n > 1000 \text{ об/мин}$
18—30	0,04—0,095	0,06—0,12
30—50	0,05—0,110	0,075—0,14
50—80	0,065—0,135	0,095—0,175
80—120	0,080—0,160	0,120—0,210
120—180	0,100—0,195	0,150—0,250
180—260	0,120—0,225	0,180—0,295
260—360	0,140—0,250	0,210—0,340

7-5. РЕМОНТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Ремонт шарико- и роликоподшипников в электроремонтном цехе не производится. Исключение составляют кольца каких-либо специальных упорных подшипников, которые при необходимости могут быть изготовлены в инструментальном цехе предприятия.

Подшипники должны заменяться новыми в случае, если установлен сильный износ рабочих поверхностей и деталей (сепаратор, кольца, шарики). Некоторую ориентировку при осмотре может дать табл. 7-3.

При наличии известного навыка степень износа подшипника после промывки бензином до стаскивания его с вала может быть определена по легкости хода и величине люфта наружной обоймы, наличию стука, шума и т. д. при вращении наружной обоймы подшипника от руки.

Если при определении объема ремонта до разборки имеется возможность пустить машину, то следует проверить нагрев подшипника и характер шума его при номинальном числе оборотов.

При исправном подшипнике с чистой смазкой температура его должна быть незначительно (на 5—10°С) выше температуры подшипникового щита.

Если же указанная разность больше, а температура подшипника приближается к предельно допустимой (табл. 2-1), то следует обнаружить причину перегрева (табл. 7-3, пп. 23, 24) и в случае необходимости подшипник заменить.

При наличии шума подшипника следует иметь в виду

сильную зависимость характера шума от монтажа (посадка, затяжка фланцев, осевое давление и т. д.).

Стаскивание подшипника с вала без крайней необходимости делаться не должно, так как при этом ослабляется посадка и возможно повреждение подшипника.

Стаскивание должно производиться стяжками с упором непосредственно во внутреннее кольцо подшипника.

Если подшипник сидит слишком туго, можно попробовать подогреть его обливанием горячим маслом.

Вообще посадка внутреннего кольца на вал должна быть настолько напряженной (с подогревом внутреннего кольца), чтобы в эксплуатации ни при каких условиях не могло иметь место проворачивание внутреннего кольца на валу.

Наружное кольцо должно садиться в гнездо щита под действием легких ударов молотка (через медное кольцо, фибровую колодку и т. п.).

Слишком легкая посадка наружного кольца, дающая возможность ему свободно вращаться в гнезде, недопустима.

Изношенный подшипник должен заменяться подшипником того же номера (номер нанесен на торце подшипника).

В исключительных случаях при отсутствии требуемого подшипника может быть применен подшипник из наличия, габаритные размеры которого допускают установку в гнездо при помощи промежуточных втулок (по наружному и внутреннему диаметру) и упорных колец (по ширине).

Долговечность такого подшипника-заменителя будет ниже, чем нормального.

При монтаже подшипников следует иметь в виду, что полированные поверхности их легко ржавеют, поэтому браться за подшипник влажными руками нельзя. Промывать подшипники следует бензином, а не керосином.

Набивка подшипника густой смазкой во избежание ее выдавливания в машину производится с заполнением $\frac{2}{3}$ объема камеры.

7-6. БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ

Если вращающаяся часть машины не уравновешена, то при вращении ее появляется сотрясение (вибрация) всей машины. Вибрация вызывает разрушение подшипников, фундамента и самой машины. Для устранения вибрации вращающиеся части должны быть отбалансированы.

Неисправности подшипников качения

№ п/п	Деталь	Признак		Причина
1	Беговые дорожки	Следы от катания шариков или роликов		Длительная работа, нормальный износ Перегруза. Монтаж неправильный Радиальное защемление (овальность) наружного кольца Чрезмерный натяг при посадке внутреннего кольца. Защемление шариков (роликов) Чрезмерная осевая нагрузка. Наружное кольцо не может двигаться в осевом направлении Перекос наружного кольца Перекос внутреннего кольца или кризиса вала
		Наружное (неподвижное) кольцо	Внутреннее кольцо	
		На половине кольца на дне дорожки	Постоянной ширины на дне дорожки	
		В двух диаметрально расположенных местах	То же	
		Постоянной ширины на дне дорожки	Постоянной ширины на дне дорожки	
		Смещен к краю дорожки	Смещен к краю дорожки	
2	След перекошен под углом к беговой дорожке	Широкий след, параллельный краям дорожки	Перекос	
3	На одной половине кольца параллелен краям дорожки	Перекошен (под углом к беговой дорожке)	Перекос	

7	Состояние поверхности	Попадание пыли. Зола, твердые вещества в смазке
8	Отшлифованная матовая поверхность	То же
9	Сработка беговой дорожки	Перегрузка. Неточный монтаж
10	Шероховатая	Длительный срок службы — износ. Перегрузка
11	Чешуйчатые разрушения	Содержание кислот в смазке. Попадание воды
12	Следы действия кислот. Ржавчина	Посадка с чрезмерным натягом или удары при монтаже
13	Отпечатки шариков (роликов)	Попадание посторонних тел
14	Мелкие отпечатки	Прохождение тока
15	Оплавленные и содранные места	Слабая посадка
16	Следы вращения внутреннего кольца на валу или наружного в корпусе	Длительный срок службы — износ. Перегрузка
17	Чешуевидное разрушение поверхности	Шарик зажат сепаратором. Перегрузка
18	Разрушение поверхности половины шарика	Перегрузка
19	Шарик раскололся	Перекос колец
20	См. пп. 16, 17, 18. Износ ребер	Чрезмерная осевая нагрузка
21	Износ торцов	Работа без смазки. Осевое защемление
22	Разрушение	Износ деталей. Зажаты шарики. Нет смазки. Дефект изготовления
23	Шум	Загрязнение
24	Тугой ход	Плохая смазка. Зажаты шарики. Трение в уплотнении
	Нагревание	

Различают балансировку статическую, выполняемую на призмах, и динамическую при вращении балансируемой детали. Если, например, ротор, изображенный на рис. 7-8,а, имеет более тяжелую половину II, то при вращении центробежная сила этой половины будет больше центробежной силы половины I. Она будет создавать давление на подшипники, переменное по направлению, и вызывать сотрясение машины. Такой небаланс устраняется статической балансировкой на призмах. Ротор шейки вала ставится на призмы, точно выверенные по горизонтали, и при этом, естественно, поворачивается тяжелой стороной вниз. На верхнюю сторону в специальные канавки, которые преду-

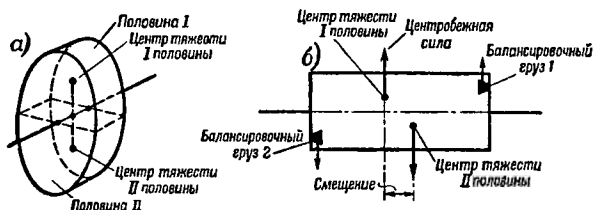


Рис. 7-8. Смещение центра тяжести ротора.

смазываются в нажимных шайбах и обмоткодержателях, подбираются и ставятся свинцовые грузы такого веса, чтобы ротор оставался на призмах в безразличном положении. После балансировки свинцовые грузы обычно заменяются на стальные одинакового веса, которые надежно привариваются или привертываются к ротору. Однако для длинных якорей и роторов статической балансировки недостаточно. Даже если отбалансировать обе половины ротора так, что веса обеих половин будут одинаковыми (рис. 7-8,б), то может оказаться, что центры тяжести сдвинуты по оси машины. В этом случае центробежные силы двух половин не могут уравновесить друг друга, а создают пару сил, вызывающую переменное давление на подшипники. Для устранения действия этой пары сил должны быть размещены специальные грузы так, как это показано на рис. 7-8,б, с тем, чтобы создать пару сил, действующую обратно паре сил небаланса. Найти величину и положение этих грузов можно путем балансировки вращающегося ротора (динамическая балансировка).

Перед проведением динамической балансировки следует проверить рабочие поверхности ротора (шейки и концы

вала, коллектор, контактные кольца, сталь ротора) на отсутствие биения и при необходимости устранить его. Если для установки ротора на станок применяются какие-либо оправки, то они должны быть проверены на отсутствие биения и небаланса.

На роторе не должно быть плохо закрепленных деталей, так как в этом случае балансировка невозможна. Для проведения динамической балансировки ротор укладывается в подшипники специального станка. Эти подшипники укреплены на плоских пружинах и по желанию могут быть либо закреплены неподвижно специальным тормозом, либо совершать свободные колебания вместе с пружиной

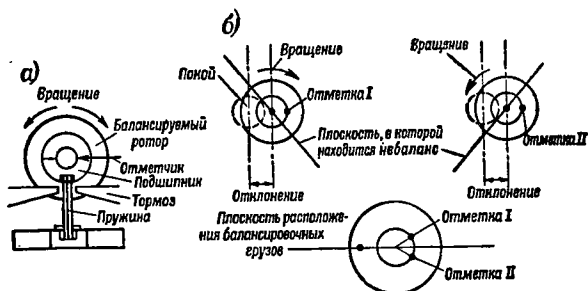


Рис. 7-9. Схема динамической балансировки.

(рис. 7-9,а). Ротор при помощи электродвигателя и муфты приводится во вращение. Появляющаяся при этом сила небаланса, которая направлена радиально, будет раскачивать подшипники станка. Для проведения балансировки один подшипник закрепляется тормозом неподвижно, второй освобождается и под влиянием небаланса колеблется. На какой-либо точно обработанной поверхности ротора, концентричной с осью вала, делается цветным карандашом отметка, показывающая точку наибольшего отклонения ротора (рис. 7-8,б).

Однако по этой точке еще нельзя точно определить место, где находится небаланс ротора, так как наибольшее отклонение ротора получается после прохождения силы небаланса через горизонтальную плоскость, в которой находится отметчик (карандаш).

Угол сдвига (т. е. угол между точкой небаланса и отметкой) зависит от отношения скорости вращения к собственной частоте колебания ротора на опорах, т. е. к частоте колебаний, которые будут иметь место, если толк-

нуть невращающийся ротор установленный на опорах станка.

При совпадении числа оборотов в секунду с собственной частотой имеет место «резонанс». Колебания приобретают наибольший размах и, следовательно, станок становится наиболее чувствительным. Поэтому стремятся вести балансировку при «резонансном» числе оборотов. При этом указанный выше угловой сдвиг становится близким к 90° и, следовательно, место небаланса может быть найдено отсчетом от середины отметки 90° вперед по вращению (а место установки груза 90° против вращения). Если же почему-либо работать на резонансной скорости нельзя, то для определения места положения небаланса повторяют описанный опыт при обратном направлении вращения при том же числе оборотов в минуту. Отметка делается карандашом другого цвета. Тогда середина между двумя отметками определяет место, где находится небаланс. В диаметрально противоположной точке устанавливается балансный груз. Величина этого груза определяется подбором до исчезновения вибрации подшипника. Вместо укрепления груза балансировка может быть получена путем высверливания противоположной части якоря. После того как отбалансирована одна сторона ротора, подшипник этой стороны закрепляется неподвижно, а подшипник второй стороны освобождается и аналогичными приемами проводится балансировка второй стороны. После этого проверяется балансировка первой стороны и в случае необходимости корректируется и т. д.

В настоящее время имеется большое число станков для динамической балансировки, на которых определение места положения и величины груза производится достаточно удобно и точно. Методы работы на этих станках даются в инструкциях заводов-изготовителей.

При отсутствии специальных станков динамическая балансировка может производиться на прочных деревянных брусках, уложенных на резиновые подкладки. На эти брусья кладут либо непосредственно шейки вала балансируемого ротора, либо вкладыши подшипников, в которых лежат шейки вала. При помощи клиньев брусья могут закрепляться неподвижно. Ротор разворачивается ременной передачей, охватывающей непосредственно сталь, затем клин вынимается и подшипник получает возможность колебаться на резиновых подкладках. Процесс балансировки аналогичен описанному выше.

В условиях ремонта, в особенности для крупных машин, целесообразна балансировка в собственных подшипниках [Л. 8]; для этой цели машина запускается вхолостую и измеряется вибрация подшипников. Это измерение следует производить при помощи виброметров (например, типов ВР-1, ВР-3, 2ВК, 3ВК).

При отсутствии виброметров вибрацию можно измерить при помощи индикатора, укрепленного на массивной тяжелой рукоятке. Прижимая шуп такого индикатора к колеблющейся детали, можно по ширине размытого очертания стрелки определить величину размаха колебания.

Следует иметь в виду, что показания такого виброметра сильно зависят от скорости вращения и что поэтому его показания можно использовать главным образом как сравнительные при одном и том же числе оборотов машины, что достаточно для целей балансировки.

Измеряя вибрацию подшипника в различных направлениях, находят точку наибольшей вибрации. По этой точке и ведется балансировка.

Для балансировки используют метод «трех пусков», заключающийся в том, что на роторе отмечают три точки, находящиеся под углом 120° , и закрепляют пробный груз по очереди в этих точках, измеряя каждый раз величину вибрации подшипника.

Обозначая точку установки пробного груза, при котором получилась наименьшая вибрация, через D_1 , а размах колебания подшипника при этом S_1 , точку, соответствующую средней величине вибрации, через D_2 и размах S_2 и точку, соответствующую наибольшей вибрации, через D_3 и размах через S_3 , мы можем при помощи номограмм Е. Я. Казовского (см. приложения 6, 7), определить величину угла δ , отсчитываемого от точки D_1 по направлению к точке D_2 , определяющего место положения балансировочного груза G_y и величину этого груза, которая находится как среднее арифметическое $G_y = \frac{1}{3}(G_{y1} + G_{y2} + G_{y3})$ трех величин грузов G_{y1} , G_{y2} , G_{y3} , найденных из номограммы по соответствующему отношению S_{np}/S , где $S_{np} = S_1, S_2, S_3$, а величина S соответствует размаху колебаний до установки грузов.

Как видно из номограммы (приложения 6, 7), она может давать для G_{y1} и G_{y2} два значения. Следует принимать значения более близкие к G_{y3} .

Подобным методом ведется балансировка одной стороны, затем другой с соответствующей проверкой и корректировкой первой стороны.

Существует специальная аппаратура (как, например, специальный балансировочный виброскоп системы Колесника типов 2ВК и 3ВК производства Ленинградского инструментального завода), позволяющая определить величину и положение балансировочного груза при меньшем числе пусков [Л. 8].

Наиболее просто качество балансировки может быть проверено путем установки машины на гладко строганую горизонтальную плиту. При удовлетворительной балансировке машина, работающая с номинальным числом оборотов, не должна иметь качаний и перемещений по плате. Проверка производится при холостом ходе в режиме двигателя.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

8-1. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ

В ремонтной практике встречаются следующие виды испытаний:

- а) испытания до начала и в процессе ремонта с целью уточнения характера неисправности;
- б) испытания вновь изготавливаемых деталей машины;
- в) испытания собранной вышедшей из ремонта машины.

Общие указания по программе и методике испытаний электрических машин даются в ГОСТ 183-55.

Испытание собранной после ремонта машины должно проводиться по следующей программе:

- 1. Проверка сопротивления изоляции всех обмоток относительно корпуса и между собой.
- 2. Измерение сопротивлений обмоток.
- 3. Проверка правильности маркировки выводных концов.
- 4. Проверка коэффициента трансформации (для асинхронного двигателя с фазным ротором).
- 5. Проведение опыта холостого хода.
- 6. Испытание на повышенную скорость вращения (на «разнос»).
- 7. Испытание изоляции между витками.
- 8. Проведение опыта короткого замыкания.
- 9. Испытание на нагревание под нагрузкой.
- 10. Испытание электрической прочности изоляции (на «пробой»).

В зависимости от характера ремонта в отдельных случаях можно ограничиться лишь частью приведенной

программы испытаний. Точно так же, если испытание проводится до ремонта с целью выявления дефекта, то может оказаться достаточным проведение какой-либо части программы (в соответствии с тем, что говорится ниже по каждому из пунктов программы).

8-2. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Проверку сопротивления изоляции удобнее всего производить мегомметром (типа МОМ). Для большинства машин достаточен мегомметр на напряжение 500 в. Для высоковольтных машин лучше применять мегомметр с напряжением 1 000 и 2 500 в¹.

Если в машине имеются конденсаторы для защиты от радиопомех, то следует убедиться, что их пробивное напряжение выше, чем напряжение мегомметра. В противном случае их следует отсоединить.

При отсутствии мегомметра сопротивление изоляции можно измерить при помощи вольтметра постоянного тока с достаточно высоким (не менее 300 ом на 1 в) внутренним сопротивлением R_g , которое должно быть известно². Должен также иметься источник постоянного напряжения 110—220 в.

Для измерения сопротивления изоляции вольтметр включают 1 раз непосредственно на зажимы источника напряжения, а второй раз к тем же зажимам, однако через сопротивление изоляции, подлежащее измерению, т. е. в цепь вольтметра включают конец обмотки, сопротивление изоляции которой относительно корпуса хотят измерить, и корпус.

Если в первом случае вольтметр показывает U_1 [в], а во втором U_2 [в], то искомое сопротивление изоляции $R_{из}$ будет:

$$R_{из} = R_g \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right).$$

Степень увлажнения и загрязнения изоляции можно установить методом *снятия кривых абсорбции*. Для этой цели к изоляции прикладывается постоянное напряжение и определяется зависимость тока, текущего через изоляцию, от времени. В первый момент через изоляцию проходят ток утечки и зарядный ток. Зарядный ток постепенно

¹ Изготавливается заводами МЭС СССР.

² Обычно величина R_g дается на шкале вольтметра.

затухает, в результате чего общий ток, текущий через изоляцию, уменьшается (и, следовательно, сопротивление изоляции увеличивается). Взяв отношение величины тока в начальный момент (обычно через 15 сек) к току в конце испытания (обычно через 60 сек после приложения напряжения) I_{15}/I_{60} , можно судить о степени увлажненности и загрязнения изоляции. Чем это отношение больше, тем суше и чище изоляция. Если это испытание производится при помощи мегомметра, показывающего сопротивление (а не ток), то очевидно, что следует взять обратное отношение — R_{60}/R_{15} .

8-3. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Измерение сопротивления обмоток должно проводиться особенно тщательно, так как только в этом случае могут быть обнаружены даже незначительные изменения его, указывающие на появление неисправности, замыкание между витками, ухудшение пайки и т. д. Кроме того, точно измеренное сопротивление холодной (до пропуска тока) обмотки дает возможность по измерению сопротивления нагретой обмотки определить температуру ее нагрева. Отклонение сопротивления обмотки от расчетного не должно быть более $\pm 5\%$.

Существуют два основных метода измерения сопротивления: метод вольтметра и амперметра и метод мостов.

Первый метод основывается на одновременном измерении напряжения на обмотке и силы тока, проходящего через нее. Отношение этих двух величин дает сопротивление обмотки.

Для получения достаточно точных результатов должны применяться вольтметр и амперметр (класса точности не ниже 0,5), дающие погрешность не более 0,5%.

Большое значение придается схеме, применяемой для измерения.

Наиболее точные результаты дает схема рис. 8-1,а, в которой вольтметр имеет отдельные концы (щупы), непосредственно подключенные к измеряемому сопротивлению.

Схема рис. 8-1,б приводит к грубым ошибкам при измерении небольших сопротивлений (до 10' ом), так как измеряется не только сопротивление самой обмотки, но и сопротивление контакта между обмоткой и токоведущими концами (щупами), которое может быть весьма значительным.

Удобной конструкцией является такая, при которой два стальных щупа (один токовый, другой вольтметровый) объединены в одной рукоятке из изоляционного материала (рис. 8-1, а).

Токовый щуп имеет при этом несколько большую длину и при нажиме может перемещаться в продольном направлении, сжимая при этом пружину, находящуюся в ручке. Для работы нужно два таких сведенных щупа.

Для измерения сопротивления при помощи мостов необходимо иметь двойной мост (мост Томсона), позволяющий измерять малые сопротивления (менее 1 ом). Для измерения этим мостом применяются двойные щупы, описанные выше.

Одиным мостом (мостом Уитстона) можно измерять сопротивления более 10 ом. Для этого моста требуются одиночные щупы, причем сопротивление соединительных концов и переходное сопротивление контакта между щупом и обмоткой входят в измеряемую величину (поэтому этот мост дает недостаточно точные результаты при измерении сопротивлений менее 10 ом).

Обычно двойные мосты являются комбинированными и могут переключаться на схему одиного моста.

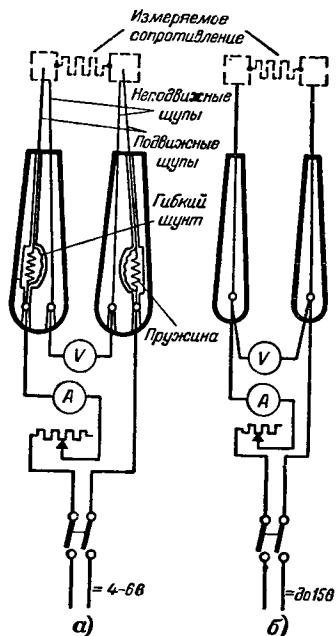


Рис. 8-1. Схема для измерения сопротивлений.

а — для небольших сопротивлений;
б — для больших сопротивлений.

Различают мосты со штепсельным переключателем, рычажным переключателем и реохордом. Последний тип мостов дает возможность наиболее быстрых измерений, однако он наименее точен (погрешность до 1—3%).

При измерении сопротивления обмоток следует иметь в виду, что оно зависит от температуры обмотки.

Поэтому при проверке совпадения расчетных и фактических данных следует проводить измерения холодной обмотки (до пропускания по ней рабочего тока) и одно-

временно измерять при помощи термометра, заложенного в машину, температуру этой обмотки.

Сопротивление и температура обмотки должны быть записаны в журнале испытаний.

Измерения так называемых холодных сопротивлений обмоток, производящиеся с целью определения превышения их температур (см. ниже), несколько отличается от измерения сопротивлений обмоток с целью проверки их исправности (соответствия расчету, предшествовавшим измерениям и т. д.).

В то время как измерение сопротивления обмоток проводится на выводных концах обмоток, для определения перегрева может быть измерено сопротивление доступной части обмотки, так как в этом случае нужно знать только относительное изменение сопротивления.

Сопротивление якорей машин постоянного тока небольшой и средней мощности следует измерять на двух пластинах, отстающих друг от друга на полюсное деление по коллектору, т. е. на число пластин $\frac{K}{2p}$, где K — общее число пластин коллектора, а $2p$ — число полюсов.

Для крупных многополюсных машин может быть применен метод, при котором под часть (1—2) щеток на каждом пальце подкладывается фольга¹ и пропускается ток 5—10% номинального. При помощи вольтметра измеряется падение напряжения между пластинами коллектора, находящимися под серединами щеток. Отношение средней величины этого напряжения к току дает искомое сопротивление.

Для измерения температуры якоря достаточно смерить сопротивление между любой легко доступной парой коллекторных пластин, которые должны быть хорошо отмечены при помощи красной или белой эмали. Это позволит при измерении сопротивления нагретого якоря смерить его на тех же пластинах, что весьма существенно с точки зрения точности определения превышения его температуры.

При выборе двух пластин следует стремиться взять наибольшее по доступности пластин сопротивление (по возможности ближе к полюсному шагу между пластинами).

¹ Остальные щетки поднимаются.

8-4. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ МАРКИРОВКИ ВЫВОДНЫХ КОНЦОВ

а) Асинхронные трехфазные двигатели

Проверка правильности обозначения начала и конца обмотки фазы производится следующим образом.

Обмотки двух фаз соединяются последовательно и включаются к напряжению сети. Обмотка третьей фазы присоединяется к вольтметру.

Если э. д. с. этой фазы равна нулю, то первые две фазы соединены вместе одноименными выводами (т. е. началами или концами).

Далее опыт повторяется таким образом, что фаза, включенная в первом опыте на вольтметр, меняется местами с одной из двух фаз, бывших под напряжением.

б) Трехфазные синхронные генераторы и электродвигатели

Аналогичный метод применим и для синхронных машин. Напряжение, которое прикладывается к статорным фазам, должно быть подобрано так, чтобы не получить чрезмерной силы тока.

Если имеется возможность вращать возбужденный синхронный генератор, то правильность обозначений фаз можно установить по симметрии напряжений между началом обмоток, концы которых соединены вместе (соединение «звездой»).

Если напряжения несимметричны, то нужно поменять обозначения (начало и конец) у той фазы, которая дает с двумя другими пониженные напряжения.

Чередование фаз (какая из фаз является первой, второй и третьей) определяется при помощи указателя чередования фаз, который представляет собой маленький асинхронный двигатель с ротором в виде диска.

Таким путем маркируются начала и концы всех трех фаз. Обозначения выводов (концов) фаз по ГОСТ 183-55 приведены в табл. 8-1, 8-2, 8-3.

В том случае, если машина имеет составные или секционированные обмотки, впереди прописных букв обозначения ставится номер обмотки, например 1C1, 1C2, 2C1, 2C2 и т. д.

**Обозначения выводов трехфазных машин и выводов
обмоток возбуждения синхронных машин**

Наименование и схема соединений обмоток	Число выводов	Название выводов	Обозначения выводов	
			Начало	Конец
А. Обмотка статора (якоря)				
Открытая схема	6	Первая фаза Вторая фаза Третья фаза	C1 C2 C3	C4 C5 C6
Соединение звездой	3	Первая фаза	C1	
	или 4	Вторая фаза	C2	
		Третья фаза	C3	
Соединение треугольником . .	3	Нулевая точка	0	
		Первый зажим	C1	
		Второй зажим	C2	
		Третий зажим	C3	
Б. Обмотка возбуждения (индукторов) синхронных машин				
	2		I1	I2

Для машин с секционированными обмотками, имеющими разные числа полюсов, впереди букв обозначения ставится цифра, соответствующая числу полюсов (см., например, рис. 3-13).

Контактные кольца роторов асинхронных двигателей трехфазного и однофазного тока должны обозначаться буквами присоединенных к ним выводов обмотки ротора; при этом расположение колец долж-

Выводы ротора асинхронного двигателя (по ГОСТ 183-55)

№ п/п.	Число выводов на контактных кольцах	Название выводов	Обозначения	
			Начало	Конец
1	3	Первая фаза Вторая фаза Третья фаза	P1 P2 P3	
2	4	Первая фаза Вторая фаза Третья фаза Нулевая точка	P1 P2 P3 0	

но быть в порядке указанных букв, а кольцо P1 должно быть наиболее удаленным от обмотки ротора.

Таблица 8-3

Выводы обмотки машины однофазного тока (по ГОСТ 183-55)

№ п/п.	Наименование обмоток	Число выво- дов	Обозначения	
			Начало	Конец
1	Обмотки статора (якоря) синхронных машин	2	C1	C2
2	Обмотки статоров асинхронных электродвигателей:			
	а) главная обмотка	2	C1	C2
	б) пусковая обмотка	2	П1	П2
3	Обмотка возбуждения (индукторов) синхронных машин	2	И1	И2

в) Машины постоянного тока

Обозначения выводов машин постоянного тока по ГОСТ 183-55 приводятся в табл. 8-4.

Таблица 8-4

Обозначения выводов обмоток машин постоянного тока

№ п/п.	Выводы обмотки	Обозначения	
		Начало	Конец
1	Обмотки якоря	Я1	Я2
2	Компенсационная обмотка	К1	К2
3	Обмотка добавочных полюсов	Д1	Д2
4	Последовательная обмотка возбуждения	C1	C2
5	Параллельная обмотка возбуждения	Ш1	Ш2
6	Пусковая обмотка	П1	П2
7	Уравнительный провод и уравнительная обмотка	У1	У2
8	Обмотка особого назначения	O1; O3	O2; O4

1. При наличии в машине нескольких обмоток одного наименования их начала и концы помимо буквенных обозначений должны иметь цифровые обозначения: 1—2, 3—4, 5—6 и т. д.

2. Концы обмоток, соединяемые между собой внутри электрической машины и не выведенные наружу, не обозначают.

3. Обозначение вывода должно быть выполнено так, чтобы при правом вращении в режиме электродвигателя ток во всех обмотках (за исключением размагничивающих обмоток на главных полюсах) протекал в направлении от начала «1» к концу «2».

4. Назначение обмотки, начало и конец которой обозначены O1 и O2, указывается заводом-изготовителем.

Проверка правильности обозначения выводов проводится путем измерений сопротивлений обмоток и сверки их с расчетом, а также путем проверки полярности при холостом ходе в режиме двигателя.

При проверке правильности схемы с точки зрения соответствия полярности выводов и направления вращения полезно знать, что *при вращении по часовой стрелке (если смотреть со стороны коллектора) у неперекрещенной обмотки (см. § 4-1) положительные щеткодержатели (+) будут против южного (S) полюса, а отрицательные (—) против северного (N).*

Если обмотка перекрещенная или направление вращения против часовой стрелки, полярности соответственно меняются местами.

8.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ

Определение коэффициента трансформации асинхронного двигателя с фазным ротором позволяет проверить правильность выполнения обмоток ротора и статора, отсутствие в них замыкания между витками. К статору подводится напряжение, и на разомкнутых кольцах неподвижного ротора в двух-трех положениях его измеряется напряжение. Для всех трех фаз ротора напряжение должно соответствовать паспортным данным двигателя. Пониженное напряжение в одной из фаз ротора указывает на межвитковое замыкание или неправильное соединение катушек фазы ротора¹. Для проверки статорной обмотки опыт повторяется таким образом, что питание подводится к роторной обмотке, а на разомкнутой статорной проводится измерение напряжения. Для высоковольтных двигателей этот опыт должен проводиться с соблюдением всех правил техники безопасности. Напряжение, подведенное к ротору, должно допускать регулировку от нуля до 130% номинальной величины.

8.6. ОПЫТ ХОЛОСТОГО ХОДА

а) Асинхронные двигатели

Опыт холостого хода позволяет проверить ряд существенных для работы двигателя величин, кроме того, при этом опыте производится приработка подшипников. Так

¹ Следует иметь в виду, что в некоторых типах асинхронных двигателей применялись двухфазные роторы, у которых одно из трех напряжений между кольцами больше в 1,4 раза, чем два других.

холостого хода должен быть не выше паспортного (20—60% от номинального) и приблизительно равен во всех фазах (отклонение не более $\pm 5\%$). Повышенный ток холостого хода указывает на: а) увеличенный сверх номинального зазор; б) малое число витков в обмотке; в) аксиальное смещение ротора.

Различные значения тока холостого хода в фазах являются следствием неправильного выполнения обмоток фаз, неправильного их включения или эксцентриситета ротора.

Повышенные потери холостого хода указывают на межвитковое замыкание, заусенцы или повреждение сердечников, повышенное трение в подшипниках. Измерение мощности холостого хода должно быть сделано только после того, как температура подшипников установится и будет не выше допустимой (перегрев подшипников при холостом ходе должен быть порядка 20°C). Скольжение при холостом ходе должно быть не более 1—2%, т. е. число оборотов двигателя должно отличаться от синхронного числа оборотов, равного для сети частотой 50 гц величине $\frac{3000}{p}$, где p — число пар полюсов двигателя, не более чем на 1—2%.

б) Двигатели постоянного тока

Независимо от того, как должна работать машина, двигателем или генератором, опыт холостого хода производится в режиме работы двигателем. Машина последовательного возбуждения должна получить независимое возбуждение от низковольтного источника питания, рассчитанного на полную рабочую силу тока. Повышенный расход мощности при холостом ходе указывает на следующие ненормальности: 1) межвитковое замыкание в якоре; 2) повреждение сердечника якоря; 3) повышенные потери на трение. Последние являются следствием чрезмерного давления щеток на коллектор или следствием неприработанных подшипников. Установившаяся температура подшипников и коллектора должна быть зафиксирована, якорь должен быть проверен рукой на ощупь, на отсутствие местных нагревов. Опыт холостого хода преследует также цель приработки подшипников.

Машина должна вращаться с постепенным увеличением скорости вращения до номинальной до тех пор, пока не будет достигнута установившаяся температура подшипников.

Следует тщательно притереть и шлифовать щетки, поставив их на нейтраль, предварительно убедившись в отсутствии искрения.

После этого следует сделать замеры мощности (тока и напряжения), потребляемой машиной при холостом ходе.

8-7. ИСПЫТАНИЕ НА ПОВЫШЕННУЮ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Испытание на повышенную скорость вращения, позволяющее проверить качество бандажей, качество сборки коллектора и крепления обмотки, производится в соответствии с ГОСТ 183-55 путем повышения скорости вращения на 20% сверх номинальной в течение 2 мин при холостом ходе¹. Оно обязательно лишь в тех случаях, когда ремонт касается вращающихся частей машины.

Для машин постоянного тока достаточное повышение числа оборотов достигается просто путем регулирования силы тока возбуждения машины, работающей в режиме двигателя при холостом ходе. Для асинхронных машин повышение скорости вращения может быть достигнуто либо путем увеличения частоты тока, питающего машину в режиме двигателя при холостом ходе, либо путем вращения машины посторонним двигателем.

8-8. ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ВИТКАМИ ОБМОТКИ

Изоляция между витками проверяется путем повышения напряжения на зажимах машины при холостом ходе на 30% сверх номинального в течение 5 мин (для асинхронных двигателей с фазным ротором это испытание проводится при разомкнутом роторе).

Испытание может проводиться как в двигательном, так и в генераторном режиме.

Для повышения напряжения на 30% допускается увеличение скорости вращения синхронных генераторов на 15% и повышение частоты сети, питающей испытуемый асинхронный двигатель, на 15%.

Для машин постоянного тока с числом полюсов больше четырех напряжение при испытании изоляции витков поднимается до величины (но не более $1,3U$), при которой

¹ Исключенные составляют гидрогенераторы, асинхронные двигатели, установленные на гидростанциях, и двигатели постоянного и переменного тока с последовательной обмоткой, для которых повышение скорости сверх номинальной принимается: для гидрогенераторов по ГОСТ 5616-50, для двигателей асинхронных и с последовательной обмоткой—на 50%.

напряжение между смежными коллекторными пластинами не превышает 24 в.

Для синхронных машин, у которых при номинальном токе возбуждения напряжение холостого хода превышает номинальное напряжение машины более чем на 30%, испытание производят при напряжении холостого хода, соответствующем номинальному току возбуждения.

Для возбuditелей, рассчитанных на форсировку возбуждения, при которой напряжение возбuditеля превосходит номинальное напряжение более чем на 30%, испытание производят при предельном напряжении форсировки в течение 1 мин.

Это испытание для вращающихся обмоток рекомендуется проводить после испытания на повышенную скорость вращения.

Испытание рекомендуется проводить во всех случаях ремонта, связанных с полной или частичной заменой обмоток.

8-9. ОПЫТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

а) Асинхронные двигатели

Опыт короткого замыкания для асинхронного двигателя позволяет сделать проверку паек и соединений по нагреву. Кроме того, этот опыт позволяет проверить качество заливки короткозамкнутых роторов асинхронных двигателей. Если имеются дефекты заливки (трещины, незалитые пазы), то при поворачивании ротора ток короткого замыкания статора будет менять свою величину.

Для проведения опыта необходим источник трехфазного напряжения с регулировкой в пределах от $0,1 U_n$ до U_n , где U_n — номинальное напряжение испытуемого двигателя. Двигатель включается на это напряжение через измерительную схему, позволяющую измерять токи по фазам, напряжение фаз и мощность, потребляемую двигателем. Ротор двигателя должен быть заторможен. Фазный ротор должен быть замкнут накоротко.

Регулировкой напряжения устанавливается ток короткого замыкания, равный номинальному. При поворачивании ротора проверяется, как изменяется статорный ток, и записываются наибольшая и наименьшая величины его, напряжение на обмотке двигателя, мощность, потребляемая двигателем.

После записи указанных данных следует выключить переменный ток и измерить сопротивление обмоток для того, чтобы знать, при ка-

кой температуре обмоток измерена мощность, потребляемая двигателем. Эти данные нужны для возможности сравнения полученных результатов с результатами измерений при предыдущих ремонтах двигателя.

Неизменность данных опыта короткого замыкания (а также данных измерений при холостом ходе) будет свидетельствовать о неизменных характеристиках двигателя.

Опыт короткого замыкания следует совместить с испытанием на перегрузку по току, которая согласно ГОСТ 183-55 для бесколлекторных машин переменного тока (асинхронных, синхронных) производится при токе $1,5I_n$, где I_n — номинальный ток в течение 1 мин для машин мощностью до 0,6 кВт и 2 мин для машин мощностью выше 0,6 кВт¹.

Во время испытания не должен иметь место значительный местный нагрев отдельных паек, соединений, короткозамкнутых контактов и т. д.

б) Машины постоянного тока

Опыт короткого замыкания для машин постоянного тока проводится в генераторном режиме. Он дает возможность проверить под током все цепи рабочего тока двигателя и отрегулировать коммутацию. Для приведения машины во вращение нужен двигатель мощностью около 0,2—0,3 от мощности испытуемой машины с передачей, обеспечивающей номинальную скорость вращения испытуемой машины. Для проведения испытания якорная цепь машины, включая дополнительные полюса и последовательную обмотку, замыкается вначале через небольшое сопротивление, порядка $2—3R_{як}$ (где $R_{як}$ — сопротивление якорной цепи), и производится пуск машины при выключенной обмотке возбуждения. Щетки должны быть предварительно притерты и установлены на нейтраль.

Если при разгоне машины будет обнаружен сильный рост величины тока (самовозбуждение), то следует выключить последовательную обмотку или перевернуть ее, добиваясь такого положения, чтобы при полном закорачивании цепи якоря или минимальной величине сопротивления на его зажимах можно было устойчиво регулировать ток якорной цепи путем регулирования тока возбуждения незначительной силы. В цепи якоря желательно иметь выключатель, способный разорвать цепь в случае возбуждения машины.

¹ Синхронные машины, кроме того, должны выдерживать ударный ток короткого замыкания. См. ГОСТ 183-55.

Подняв ток якорной цепи до номинальной величины, можно приступить к регулировке коммутации машины.

Регулировку производят методом подпитки током добавочных полюсов. При этом методе параллельно к обмотке добавочных полюсов включается регулируемый источник постоянного тока, позволяющий усиливать и ослаблять ток в обмотках добавочных полюсов. Наблюдая, при каком усилении и ослаблении появляется искрение для машин, имеющих безыскровую коммутацию, или усиливается искрение, если машина не имеет безыскровой коммутации, можно определить зону наилучшей коммутации и среднее значение подпитки (усиление или ослабление), при которых машина имеет наилучшую коммутацию. В соответствии с найденным значением подпитки регулируется зазор под добавочным полюсом (т. е. если требуется усиление тока в обмотке дополнительных полюсов, зазор уменьшается, и наоборот), а в редких случаях изменяется обмотка добавочных полюсов.

В условиях ремонта проведение опыта подпитки не всегда осуществимо, поэтому, если машина искрит не сильно (не выше степени $1\frac{1}{2}$) и проведены все мероприятия (см. § 6-1), то можно даже для машин с добавочными полюсами попробовать незначительно сдвинуть траверсу¹ в обе стороны от нейтрали. При этом может быть найдено положение, улучшающее коммутацию.

Если же искрение сильное (степень 2 и более), несмотря на то, что выполнены все рекомендации, то следует прибегнуть к опыту подпитки.

Оценка коммутации проводится в соответствии с ГОСТ 183-55 по шкале степеней искрения (табл. 8-5).

Опыт короткого замыкания следует совместить с испытанием на перегрузку при величине тока $1,5 I_n$ в течение 60 сек (ГОСТ 183-55).

При этом испытании следует проверить все соединения, контакты, щеточную арматуру, доступные места паек в катушках, якоре и т. д. на отсутствие недопустимого местного перегрева.

8-10. ИСПЫТАНИЕ НА НАГРЕВАНИЕ

Описанные выше способы испытания в режиме холостого хода и короткого замыкания, требующие лишь части полной (номинальной) мощности для питания испытуемой

¹ Имеются в виду неперевёрсивные машины, т. е. вращающиеся только в одну сторону.

**Шкала степеней искрения (классов коммутации)
по ГОСТ 183-55**

Степень искрения (класс коммутации)	Характеристика степени искрения	Состояние коллектора и щеток
1	Отсутствие искрения (темная коммутация)	Отсутствие почернения на коллекторе и нагара на щетках
1 1/4	Слабое точечное искрение под небольшой частью щетки	
1 1/2	Слабое искрение под большей частью щетки	Появление следов почернения на коллекторе, легко устраняемых протиранием поверхности коллектора бензином, а также следов нагара на щетках
2	Искрение под всем краем щетки	Появление следов почернения на коллекторе, не устраняемых протиранием поверхности коллектора бензином, а также следов нагара на щетках
3	Допускается только при кратковременных толчках нагрузки и перегрузки	
	Значительное искрение под всем краем щетки с наличием крупных и вылетающих искр	Значительное почернение на коллекторе, не устраняемое протиранием поверхности коллектора бензином, а также подгар и разрушение щеток
	Допускается только для моментов прямого (без остататных ступеней) включения или реверсирования машин, если при этом коллектор и щетки остаются в состоянии, пригодном для дальнейшей работы	

машины, являются в большинстве случаев ремонта вполне достаточными, а для крупных машин единственно возможными.

Если, однако, в процессе ремонта или модернизации изменено сечение меди обмоток, число оборотов в минуту, условия вентиляции и т. д., то весьма желательным является проверка нагрева машины.

Для этой цели должно быть проведено испытание машины под нагрузкой, требующее источник энергии достаточной мощности и такое оборудование испытательной

станции, как нагрузочный генератор при испытании двигателей, приводной двигатель — при испытании генераторов, нагрузочные реостаты и установка, допускающая соединение испытуемой машины с приводным двигателем или нагрузочным генератором.

Наиболее целесообразна установка машины на гладко строганой плите с пазами, служащими для крепления.

Целью испытания на нагревание является, как указано выше, определение температуры нагрева обмоток машины при расчетной нагрузке. Потери в активной стали и меди обмоток вызывают их нагревание. Развивающееся тепло должно быть отдано охлаждающему машину воздуху. Для того чтобы такая отдача тепла могла иметь место, необходимо, чтобы температура обмоток и стали была выше температуры окружающего воздуха, т. е. необходимо превышение температуры этих обмоток над охлаждающим машину воздухом (или в общем случае над температурой охлаждающей среды).

Потери в машине зависят от ее нагрузки (тока в обмотках и напряжения на зажимах), поэтому *превышение температуры* обмоток зависит от нагрузки машины, увеличиваясь с увеличением нагрузки, и является характерной величиной, ограничивающей мощность машины.

Температура обмотки является суммой превышения ее температуры и температуры охлаждающего воздуха. С точки зрения продолжительности жизни изоляции важна именно температура обмотки, поэтому с увеличением температуры окружающего воздуха допустимое превышение температуры снижается таким образом, чтобы температура обмотки оставалась постоянной.

Допустимая величина превышения температуры обмоток для различных классов изоляции при определенных температурах окружающего воздуха устанавливается ГОСТ 183-55, табл. 2-1 (тем самым устанавливается наибольшая температура обмоток). Таким образом, основной целью испытания на нагревание является определение превышения температуры обмоток.

Существует ряд методов измерения превышения температуры обмоток и деталей электрических машин над температурой охлаждающей среды (ГОСТ 183-55).

В условиях ремонтной практики следует рекомендовать в основном *метод сопротивления и метод термометра*.

Лишь в отдельных случаях, например крупных машин, ответственных труднодоступных обмоток, следует прибег-

нуть к термопарам или термометрам сопротивления, заложенным в испытуемую обмотку.

Метод сопротивления применим ко всем обмоткам, за исключением обмоток с весьма низким сопротивлением, измерение которого представляет известные трудности. Этот метод основывается на свойстве меди увеличивать свое сопротивление с увеличением температуры.

Опытным путем установлена следующая зависимость между температурой меди и ее сопротивлением. Если при температуре t_1 [°C] сопротивление равно величине R_1 [ом], то при температуре t_2 сопротивление будет иметь величину R_2 , причем отношение этих сопротивлений

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{t_2 + 235}{t_1 + 235}.$$

Для алюминия действительна та же зависимость, но вместо 235 следует подставлять 245.

Превышение температуры t_2 над t_1 для меди — Δt можно определить по следующей формуле:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1} (235 + t_1).$$

Считая, что t_1 и R_1 соответствуют холодной обмотке до начала испытания на нагревание, примем для этих величин обозначения t_x и R_x , а для величин t_2 и R_2 , считая, что эти величины соответствуют горячей (нагретой) обмотке, t_z и R_z , получаем:

$$\Delta t = t_z - t_x = \frac{R_z - R_x}{R_x} (235 + t_x).$$

В формулу необходимо ввести поправку, так как практический интерес представляет превышение температуры Δt_a над температурой охлаждающего воздуха t_a , а не над температурой холодной обмотки t_x . Эти две температуры могут не совпадать в силу того, что измерение холодного сопротивления может производиться не в тот день, когда проводится тепловое испытание, температура охлаждающего воздуха может изменяться во время испытания и т. д.

Поэтому формула примет вид:

$$\begin{aligned} \Delta t_a &= t_z - t_a = (t_z - t_x) + (t_x - t_a); \\ \Delta t_a &= \frac{R_z - R_x}{R_x} (235 + t_x) + (t_x - t_a). \end{aligned}$$

Вторым способом контроля температур, который может быть рекомендован в практике ремонта, является способ измерения температуры спиртовыми термометрами (ртутные не допускаются). Температуру обмоток (за исключением низкоомных) следует стараться измерять методом сопротивления. Температуру подшипников, корпусов, окружающего воздуха, воздуха, входящего и выходящего из машины, коллекторов, колец, неизолированных низковольтных обмоток и т. д. следует измерять методом термометра или термопары.

Если нет возможности применить способ сопротивления, а лобовые части неподвижных обмоток и активная сталь доступны, то при наличии известного опыта можно ограничиться измерением температуры поверхности доступной части обмоток и активной стали. Следует иметь в виду, что измеренная термометром температура поверхности обмотки будет на $15-20^{\circ}\text{C}$ ниже, чем средняя температура меди, измеренная способом сопротивления.

Для того чтобы избежать значительных ошибок при измерении температуры термометром, следует обеспечить плотное соприкосновение головки термометра и детали машины, температура которой нас интересует. Для этой цели головку термометра следует обернуть фольгой. Кроме того, головка термометра должна быть сверху закрыта теплоизолирующим материалом (ватой и т. п.), предохраняющим ее от охлаждения струей вентилирующего машину воздуха.

Для измерения температуры окружающего воздуха головку термометра следует опустить в металлический стаканчик, наполненный маслом.

При испытании закрытых машин температура охлаждающего воздуха измеряется двумя-тремя термометрами, установленными на высоте, равной половине высоты машины на расстоянии $1-2\text{ м}$ от нее. Термометры должны быть защищены от облучения теплом и от воздействия потоков воздуха.

За температуру охлаждающего воздуха принимается средняя температура (измеренная термометрами за последний час испытания), измерения обычно берутся через $20-30\text{ мин.}$

Для машин, охлаждаемых посредством протяжной вентиляции, за температуру охлаждающего воздуха принимается температура воздуха в месте входа в машину. Вблизи этого места и должен быть установлен термометр.

Испытание машин, предназначенных для длительного режима работы, ведут до тех пор, пока превышения температур всех частей машины не установятся.

Что такое состояние достигнуто, можно судить по неизменности разности между показаниями термометра на корпусе и термометра, измеряющего температуру охлаждающего воздуха. То же относится к превышению температуры выходящего воздуха.

Превышение температуры считается установившимся, если оно изменяется не более чем на 1° за 1 ч.

По достижении установившегося теплового состояния должны быть измерены температуры всех обмоток и деталей, измерения температуры и сопротивления которых возможны без остановки машины, к числу которых относятся обмотки возбуждения и дополнительных полюсов машин постоянного тока.

Измерения температур всех остальных обмоток и деталей должны быть сделаны немедленно после остановки машины, причем должны быть приняты меры для быстрой остановки последней, например усиление возбуждения и закорачивание нагрузочного генератора при остановке испытуемых двигателей и механическое двустороннее торможение шкивов (чтобы не погнуть вал и не повредить подшипники).

Если вентиляция принудительная, т. е. от постороннего вентилятора, то она должна быть выключена одновременно с выключением тока. Для того чтобы результаты измерений не требовали поправок, необходимо при измерении способом сопротивления взять первый отсчет не позже чем через 1—2 мин после выключения нагрузки и затем в течение 10 мин еще 3—4 отсчета.

При измерении сопротивления якоря машины постоянного тока следует поднять все щетки с коллектора и поставить щупы на отмеченные легко доступные пластины, на которых производилось измерение холодного сопротивления. Якорь следует затормозить, чтобы предупредить соскакивание щупов.

Измерение сопротивления статора асинхронного двигателя должно быть сделано после остановки двигателя теми же приборами и тем же способом, каким производилось измерение холодного сопротивления.

В течение около 15 мин следует наблюдать за термометрами, заложенными на коллекторе, кольцах, стали якоря и подобных деталях, ставших доступными лишь после

остановки машины, и записать наибольшую температуру и время (считая от момента выключения тока), когда она отмечена.

Для получения наиболее точных результатов в тех случаях, когда превышения температур близки к допустимым, строят кривые остывания, т. е. зависимость сопротивления или температуры от времени, протекшего с момента выключения нагрузки (тока).

Продолжая эту кривую на начало отсчета времени, получают температуру (сопротивление) обмотки в момент выключения нагрузки.

Для проведения испытаний двигателей переменного тока не обходим *индукционный регулятор*¹, который может быть переделан из асинхронного двигателя с фазным ротором. Желательно для этой цели подобрать такой двигатель, у которого напряжение ротора близко к напряжению сети.

В этом случае можно получить регулирование напряжения почти от нуля до двойного напряжения сети.

Схема индукционного регулятора приведена на рис. 8-2. Если обмотка ротора имеет напряжение на кольцах, равное напряжению сети (или несколько выше), что определяется в опыте трансформации при номинальном напряжении на статоре, то в схеме рис. 8-3 обмотка 1 является обмоткой ротора. Если же напряжение обмотки ротора ниже напряжения сети, то в качестве обмотки 1 (намагничивающей) следует применить обмотку статора, соединенную в звезду или треугольник в зависимости от напряжения сети, а в качестве обмотки 2 (проходной) — обмотку ротора, у которой разрезана нулевая точка (звезда) и выведены 6 концов. На конец вала ротора индукционного регулятора надевается червячное колесо, которое можно поворачивать при помощи червяка. Поворотом ротора и осуш- ствляется регулировка напряжения в пределах от $U_{сети} - U_2$ до $U_{сети} + U_2$, где U_2 — линейное напряжение на обмотке 2.

Следует иметь в виду, что, поскольку асинхронный двигатель, использованный как индукционный регулятор, не вращается и не вентилируется, допустимый ток его обмоток будет в 2—2,5 раз ниже, чем номинальный ток обмоток асинхронного двигателя, из которого он сделан.

Для повышения мощности можно применить обдув от постороннего вентилятора.

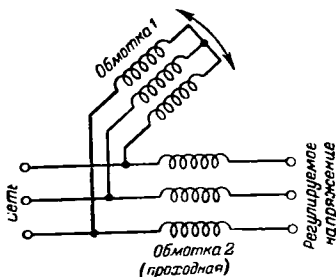


Рис. 8-2. Схема индукционного регулятора.

¹ Называется также потенциал-регулятором.

Для испытания обмоток на отсутствие замыканий между витками необходим генератор переменного тока с частотой 500—1000 гц. Такой генератор (с частотой 500 гц) может быть изготовлен силами ремонтного цеха. Для этой цели используется асинхронный двигатель с фазным ротором. На статоре и роторе двигателя выполняются 18-полюсные обмотки. Число витков обмоток подбирается так, чтобы к ротору двигателя можно было приложить трехфазное напряжение сети. При неподвижном роторе на статоре должно индуцироваться напряжение, равное $1/10$ от потребного для питания магнитного башмака (ярма). Если теперь начать вращать ротор при помощи какого-либо асинхронного двигателя с числом оборотов 3000 об/мин в ту же сторону, куда вращается поле ротора, то на статоре получим необходимое напряжение с частотой 500 гц.

8-11. ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

Испытание электрической прочности изоляции (на пробой) производится путем приложения к этой изоляции на 1 мин напряжения переменного тока 50 гц практически синусоидальной формы. Величина этого испытательного напряжения указана в табл. 8-6.

Подъем и снижение испытательного напряжения должны быть плавными¹ и начинаться с напряжения не более $1/3$ испытательного. Испытанию изоляции от корпуса подвергается поочередно каждая электрическая независимая цепь, при этом один полюс источника испытательного напряжения прикладывается к выводу испытываемой обмотки, а другой — к заземленному корпусу машины, с которым на время испытания данной обмотки электрически соединяются все прочие (не участвующие в испытании) обмотки.

Соединенные между собой многофазные обмотки считаются за одну цепь, если начало и конец каждой фазы не выведены к специальным зажимам. В этом случае вся многофазная обмотка испытывается от корпуса целиком. При наличии выводов начала и конца каждой фазы испытание от корпуса делается поочередно для каждой фазы при присоединенных к корпусу прочих фазах.

Если одна из обмоток машины при номинальном режиме работы связана с корпусом машины, то на время испытания электрической прочности изоляции такой обмотки она должна быть отсоединена от корпуса машины.

Если при ремонте произведена полная замена какой-либо обмотки на новую, то эта обмотка испытывается на

¹ Подробнее см. ГОСТ 183-55.

Испытательное напряжение при испытании электрической прочности изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками (по ГОСТ 183-55)

№ п/п.	Электрическая машина или ее части	Испытательное напряжение (действующее значение)
1	Машины мощностью менее 1 <i>квт</i> (или 1 <i>ква</i>), а также все машины на номинальное напряжение не выше 36 <i>в</i>	500 <i>в</i> плюс двукратное номинальное напряжение
2	Машины мощностью от 1 <i>квт</i> (или 1 <i>ква</i>) до 3 <i>квт</i> (или 3 <i>ква</i>) включительно при номинальном напряжении свыше 36 <i>в</i>	1 000 <i>в</i> плюс двукратное номинальное напряжение
3	а) Машины мощностью более 3 <i>квт</i> (или 3 <i>ква</i>), за исключением перечисленных в п. 3, б настоящей таблицы, при номинальном напряжении свыше 36 <i>в</i> б) Машины мощностью от 1 000 <i>квт</i> (или 1 000 <i>ква</i>) и выше на номинальное напряжение: до 3 300 <i>в</i> вкл. свыше 3 300 до 6 600 <i>в</i> вкл. свыше 6 600 <i>в</i>	1 000 <i>в</i> плюс двукратное номинальное напряжение, но не менее 1 500 <i>в</i> 1 000 <i>в</i> плюс двукратное номинальное напряжение 2,5-кратное номинальное напряжение 3 000 <i>в</i> плюс двукратное номинальное напряжение
4	Обмотки возбуждения синхронных генераторов, у которых номинальное напряжение возбуждательной системы не превышает 800 <i>в</i>	Десятикратное номинальное напряжение возбуждательной системы, но не менее 1 500 <i>в</i> и не более 3 500 <i>в</i>
5	Обмотки возбуждения синхронных двигателей и синхронных компенсаторов: а) если машина предназначена для непосредственного пуска со стороны переменного тока с обмоткой возбуждения, закинутой на сопротивление или на источник своего питания б) то же, но предназначенная для пуска с разомкнутой обмоткой возбуждения, подразделенной на секции	Десятикратное номинальное напряжение возбуждательной системы, но не менее 1 500 <i>в</i> 1 000 <i>в</i> плюс десятикратное номинальное напряжение возбуждательной системы, но не менее 1 500 <i>в</i>

№ п/п.	Электрическая машина или ее части	Испытательное напряжение (действующее значение)
6	в) то же, но предназначенная для пуска с разомкнутой обмоткой возбуждения, не секционированной	1 000 в плюс 20-кратное номинальное напряжение возбуждательной системы, но не менее 1 500 в и не более 8 000 в
	г) синхронные двигатели и синхронные компенсаторы, пускаемые специальными пусковыми двигателями	Десятикратное номинальное напряжение возбуждательной системы, но не менее 1 500 в
	Возбудители для электрических машин:	
7	а) возбудители для электрических машин, кроме синхронных	1 000 в плюс двукратное номинальное напряжение, но не менее 1 500 в
	б) возбудители для синхронных генераторов, у которых номинальное напряжение возбуждательной системы не превышает 800 в	Десятикратное номинальное напряжение, но не менее 1 500 в и не более 3 500 в
	в) возбудители для синхронных двигателей и синхронных компенсаторов	Десятикратное номинальное напряжение, но не менее 1 500 в
8	Вторичные обмотки асинхронных двигателей, не находящиеся в непрерывном короткозамкнутом состоянии:	
	а) для двигателей, допускающих торможение противовключением	1 000 в плюс четырехкратное номинальное напряжение вторичной обмотки
	б) для двигателей, не предназначенных для торможения противовключением	1 000 в плюс двукратное номинальное напряжение вторичной обмотки
	Собранные в группы электрические машины и аппараты	Если испытанию подвергается группа, собранная из нескольких новых, только что установленных и соединенных вместе электрических машин и аппаратов, из которых каждая машина и каждый аппарат проходили испытания электрической прочности, то испытательное напряжение не должно превышать 85% испытательного напряжения той машины (или того аппарата), у которой это напряжение наименьшее

полное пробивное напряжение для вновь изготовленной машины в соответствии с ГОСТ 183-55.

Если при ремонте произведена замена лишь части обмотки, а часть обмотки осталась старая, бывшая в эксплуатации, то испытание электрической прочности всей обмотки производится напряжением, равным 1,3 номинального напряжения машины, но не меньше 0,5 испытательного напряжения, указанного в табл. 8-5.

Поверочные испытания электрической прочности изоляции, проводящиеся после доставки машины на место сборки и сушки, производятся в течение 1 мин напряжением, равным 75% напряжения, указанного в таблице.

8-12. ИСПЫТАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Детали электрической машины — секции обмотки, катушки, коллекторы, якоря, роторы, статоры, остовы с катушками полюсов и т. д. — в процессе изготовления и сборки должны проходить испытания электрической прочности изоляции, причем каждое последующее испытание проводится с понижением пробивного напряжения с тем, чтобы последнее испытание собранной машины соответствовало ГОСТ 183-55. Такая система предупреждает брак на последних технологических операциях.

Секции «всыпной» обмотки статоров, роторов и якорей испытываются на замыкание между витками и на пробой корпусной изоляции:

- 1) после укладки в пазы;
- 2) после пайки концов к коллектору или соединения секций обмотки по схеме;
- 3) после полного окончания статора, ротора или якоря.

Первое из этих испытаний для машин с напряжением до 500 в проводится испытательным напряжением, большим, чем напряжения, указанные в табл. 8-5, на 500—1 000 в (500 в для машин с мощностью, меньшей 1 кВт).

Последующие испытания проводятся с равномерным снижением испытательного напряжения с таким расчетом, чтобы последнее испытание — «испытание собранной машины» — соответствовало табл. 8-5.

Формованные (шаблонные) секции катушки, стержни, кроме испытаний, указанных выше, проходят первое испытание до укладки в пазы. Для этой цели части изоляции, которые будут после укладки соприкасаться со сталью и другими обмотками, обматываются

фольгой. Испытательное напряжение¹ для роторных стержней асинхронных двигателей устанавливается на 1500—2000 в выше указанных в табл. 8-5.

Коллекторы испытываются на замыкание между пластинами и на пробой изоляции относительно корпуса:

- а) после сборки коллектора;
- б) после насадки коллектора на вал.

Величину испытательного напряжения см. табл. 6-3, 6-4.

Якорь, ротор, статор и остов с катушками испытываются до сборки машины на пробой изоляции и правильность соединения обмоток.

8-13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

В практике ремонта могут встречаться случаи, когда щиток с номинальными данными асинхронного двигателя утерян или разрушен.

В этом случае для определения номинального напряжения следует при холостом ходе двигателя, после того как подшипники достигнут установившейся температуры, снять кривую зависимости тока холостого хода I_{xx} от напряжения U . Эта характеристика имеет вид, изображенный на рис. 8-3.

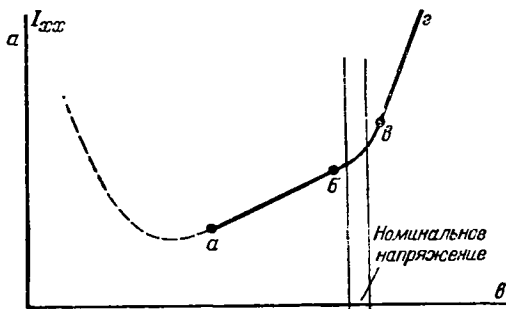


Рис. 8-3. Характеристика холостого хода асинхронного двигателя.

Вначале ток холостого хода пропорционален напряжению (участок $a-b$), далее, вследствие того что активная сталь постепенно насыщается, рост тока убыстрится (отрезок $b-v$ кривой рис. 8-3).

При больших насыщениях даже незначительное увеличение напряжения вызывает сильный рост тока (прямолинейный участок $v-z$ кривой рис. 8-3).

¹ Более подробно эти вопросы см. В. И. Калитвянский, Изоляция электрических машин, ГЭИ, 1949.

Номинальным напряжением следует считать такое напряжение (127, 220, 380, 500 в), при котором ток холостого хода находится на участке б—в кривой рис. 8-3.

При этом испытании тахометром легко устанавливается синхронное число оборотов двигателя.

Мощность двигателя может быть ориентировочно установлена путем измерения омического сопротивления фазы статора.

Падение напряжения в фазе обмотки статора $I_{\phi} R_{\phi}$ составляет определенную часть от напряжения фазы U_{ϕ} , ограничиваемую потерями в обмотке и нагревом ее:

$$I_{\phi} R_{\phi} = k U_{\phi}$$

(При соединении в треугольник $U_{\phi} = U_{\Delta}$, где U_{Δ} — напряжение питающей линии; при соединении звездой $U_{\phi} = \frac{U_{\Delta}}{1,73}$.)

$$\text{Отсюда ток в фазе } I_{\phi} = k \frac{U_{\phi}}{R_{\phi}}.$$

Величина k может быть взята из табл. 8-7 в зависимости от порядка мощности двигателя, которая всегда может быть определена на глаз.

По определенному таким образом току может быть определена мощность двигателя P :

$$P = 3 U_{\phi} I_{\phi} \cos \varphi \cdot \eta,$$

где η — к. п. д.;

$\cos \varphi$ — коэффициент мощности.

Произведение $\cos \varphi \cdot \eta$ может быть взято из табл. 8-7.

Таблица 8-7

Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности асинхронных двигателей

Мощность, квт	k	$\cos \varphi$	η	$\cos \varphi \cdot \eta$
0,1	0,11	0,70	0,70	0,50
1	0,06	0,77	0,75	0,57
7,5	0,04	0,85	0,82	0,70
25	0,03	0,88	0,85	0,75
100	0,02	0,90	0,88	0,79

Полученная по формуле мощность должна быть проверена путем проведения теплового режима.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В. И. Калитвянский, Изоляция электрических машин, ГЭИ, 1949.
 2. Ф. Т. Сухоруков, Технология обмоточно-изоляционного производства, ГЭИ, 1951.
 3. В. И. Зимин и др., Обмотки электрических машин, ГЭИ, 1950.
 4. Э. Д. Кравчик, Расчет обмоток низковольтных асинхронных двигателей при ремонте, ЦБТИ МЭП, 1936.
 5. В. И. Луцык, Ремонт электродвигателей и генераторов, Машгиз, 1951.
 6. С. К. Андриевский и М. Н. Шапиро, Ремонт электрических машин и пуско-регулирующей аппаратуры, Гостехиздат СССР, 1952.
 7. В. Г. Галитовский, Реставрация обмоточных проводов, Металлургиздат, 1954.
 8. Н. В. Колесник, Устранение вибрации машин, Машгиз, 1952.
 9. Информационно-технические сборники Центрального бюро технической информации электропромышленности.
 10. Е. Л. Гинцбург, Ремонт подшипников электрических машин, Госэнергоиздат, 1953.
 11. Руководящие указания по сварке чугуна ОРГРЭС НКЭС, Госэнергоиздат, 1943.
 12. В. В. Ефремов, Ремонт автомобилей, ч. I, Автотрансиздат, М., 1954.
-

ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМ РОТОРНЫХ ОБМОТОК

Число полюсов	Число пазов	Число пазов на полюс и фазу	Шаги		Начала фаз		Концы фаз		Начала промежуточных соединений		Концы промежуточных соединений						
			Y_{1n}	Y_{2n}	Y_{yk}	Номера пазов											
						Верхние стержни						Нижние стержни					
						P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
4	48	4	1-13	1-13	1-12	1	17	33	13	29	45	34	2	18	46	14	30
4	54	4,5	1-14	1-15	1-14	1	19	37	14	32	50	37	1	19	51	15	33
4	72	6	1-19	1-19	1-18	1	25	49	19	43	67	50	2	26	68	20	44
6	54	3	1-10	1-10	1-9	1	13	43	10	22	52	44	2	32	53	11	41
6	63	3,5	1-11	1-12	1-11	1	15	50	11	25	60	50	1	36	61	12	47
6	72	4	1-13	1-13	1-12	1	17	57	13	29	69	58	2	42	70	14	54
6	90	5	1-16	1-16	1-15	1	21	71	16	36	86	72	2	52	87	17	67
8	72	3	1-10	1-10	1-9	1	25	49	10	34	58	62	14	38	71	23	47
8	84	3,5	1-11	1-12	1-11	1	29	57	11	39	67	71	15	43	82	26	64
8	96	4	1-13	1-13	1-12	1	33	65	13	45	77	82	18	50	94	30	62
10	75	2,5	1-8	1-9	1-8	1	26	51	8	33	58	66	16	41	74	24	49
10	105	3,5	1-11	1-12	1-11	1	36	71	11	46	81	92	22	57	103	33	68
10	120	4	1-13	1-13	1-12	1	41	81	13	53	93	106	26	66	118	38	78
12	72	2	1-7	1-7	1-6	1	21	53	7	27	59	66	14	46	72	20	52
12	90	2,5	1-8	1-9	1-8	1	26	66	8	33	73	81	16	56	89	24	64
12	126	3,5	1-11	1-12	1-11	1	36	92	11	46	102	113	22	78	124	33	89
12	144	4	1-13	1-13	1-12	1	41	105	13	53	117	130	26	90	142	38	102
16	144	3	1-10	1-10	1-9	1	49	97	10	58	106	134	38	86	143	47	95
16	192	4	1-13	1-13	1-12	1	65	129	13	77	141	178	50	114	190	62	126

Примечание. Y_{1n} — шаг нормальный с задней стороны (рис. 4-4).

Y_{2n} — то же с передней.

Y_{yk} — то же укороченный при переводе.

* Соединительные дуги* соединяют точки M_1-M_4 ; M_2-M_5 ; M_3-M_6 .

НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАСЧЕТНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Большая сторона сечен я, мм	Меньшая сто											
	0,90	1,00	1,08	1,16	1,25	1,35	1,45	1,56	1,68	1,81	1,95	2,1
	Расчетные											
2,10	1,72	1,89	2,06	2,23	2,42	2,63	2,84	3,07	3,32	3,59	—	3,92
2,26	1,86	2,05	2,23	2,41	2,62	2,84	3,07	3,32	3,59	3,83	—	—
2,44	2,03	2,23	2,43	2,62	2,84	3,08	3,33	3,60	3,89	4,21	4,55	4,64
2,63	2,20	2,42	2,63	2,84	3,08	3,34	3,60	3,80	4,21	4,55	4,92	5,04
2,83	2,38	2,62	2,85	3,07	3,33	3,61	3,89	4,20	4,54	4,91	5,31	5,46
3,05	—	2,84	3,08	3,33	3,60	3,91	4,21	4,55	4,91	5,31	5,74	5,93
3,28	—	3,07	3,33	3,60	3,89	4,22	4,55	4,91	5,30	5,73	6,19	6,41
3,53	—	3,32	3,60	3,89	4,20	4,56	4,91	5,30	5,72	6,18	6,67	6,93
3,8	3,25	3,59	3,89	4,20	4,54	4,92	5,30	5,72	6,17	6,67	7,20	7,50
4,1	—	3,89	4,22	4,55	4,92	5,33	5,74	6,19	6,68	7,21	7,79	8,13
4,4	—	4,19	5,54	4,89	5,29	5,73	6,17	6,65	7,18	7,75	8,37	8,76
4,7	—	4,49	4,87	5,24	5,67	6,14	6,61	7,12	7,79	8,30	8,96	9,39
5,1	—	4,89	5,30	5,71	6,17	6,68	7,19	7,75	8,36	9,02	9,74	10,2
5,5	—	5,29	5,73	6,17	6,67	7,22	7,77	8,37	9,03	9,75	10,5	11,1
5,9	—	5,69	6,16	6,63	7,17	7,76	8,35	8,99	9,70	10,5	11,3	11,9
6,4	—	6,19	6,70	7,21	7,79	8,43	9,07	9,77	10,6	11,4	12,3	12,9
6,9	—	6,69	7,24	7,79	8,42	9,11	9,79	10,6	11,4	12,3	13,3	14,0
7,4	—	7,19	7,78	8,37	9,04	9,78	10,5	11,3	12,6	13,3	14,2	15,0
8,0	—	7,79	8,43	9,07	9,79	10,6	11,4	12,3	13,2	14,4	15,4	16,3
8,6	—	8,39	9,08	9,77	10,6	11,4	12,3	13,2	14,2	15,5	16,6	17,6
9,3	—	—	9,83	10,58	11,4	12,4	13,3	14,3	15,4	16,6	17,9	19,0
10,0	—	—	—	11,4	12,3	13,3	14,3	15,4	16,6	17,9	19,3	20,5
10,8	—	—	—	—	—	14,4	15,5	16,6	17,9	19,3	20,9	22,2
11,6	—	—	—	—	—	15,5	16,6	17,9	19,3	20,8	22,4	23,9
12,5	—	—	—	—	—	—	17,9	19,4	20,8	22,4	24,2	25,8
13,5	—	—	—	—	—	—	—	20,8	22,5	24,2	26,1	27,9
14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	26,1	28,0	30,0

Примечание. Расчетные сечения даны с учетом закруглений углов попе

ГОЛЫХ ПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

рона сечения, мм

2,26	2,44	2,63	2,83	3,05	3,28	3,53	3,8	4,1	4,4	4,7	5,1	5,5
------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

сечения, мм²

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,46	5,94	6,44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,92	6,43	—	7,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,41	6,96	7,54	8,15	8,72	—	—	—	—	—	—	—	—
6,93	7,52	8,15	8,80	9,51	10,3	—	—	—	—	—	—	—
7,50	8,13	8,80	9,51	10,3	11,1	12,0	12,9	—	—	—	—	—
8,11	8,79	9,51	10,3	11,1	12,0	—	13,9	—	—	—	—	—
8,79	9,52	10,3	11,1	12,0	13,0	14,0	15,1	15,9	—	—	—	—
9,46	10,2	11,1	12,0	12,9	13,9	15,0	16,2	17,1	18,5	—	—	—
10,1	11,0	11,9	12,8	13,8	14,9	16,1	17,4	18,4	—	21,2	—	—
11,0	11,9	12,9	13,9	15,1	16,2	17,5	18,9	20,0	21,5	—	25,1	—
11,9	12,9	14,0	15,1	16,8	17,5	18,9	20,4	21,7	23,3	25,0	27,2	—
12,8	13,9	15,0	16,2	17,5	18,9	20,3	21,9	23,3	25,1	26,8	29,2	—
14,0	15,1	16,3	17,6	19,0	20,5	22,1	23,8	25,3	27,3	29,2	31,7	34,3
15,1	16,3	17,7	19,0	20,6	22,1	23,9	25,7	27,4	29,3	31,5	34,3	37,1
16,2	17,6	19,0	20,4	22,1	23,6	25,6	27,6	29,4	31,7	33,9	36,8	39,8
17,6	19,0	20,5	22,1	23,9	25,7	27,7	29,9	31,9	34,3	36,7	39,9	43,1
18,9	20,5	22,1	23,8	25,7	27,7	29,9	32,2	34,4	36,9	39,5	43,0	46,4
20,5	22,2	24,0	25,8	27,9	30,0	32,3	34,8	37,2	40,0	42,8	46,5	50,3
22,1	23,9	25,8	27,8	30,0	32,3	34,8	37,5	40,1	43,1	46,1	50,1	54,1
23,9	25,9	27,9	30,1	32,4	34,9	37,6	40,5	43,4	46,6	49,9	54,2	58,5
25,7	27,8	30,0	32,3	34,9	37,5	40,5	43,6	46,7	50,1	53,6	58,3	62,9
27,8	30,0	32,4	34,9	37,6	40,5	43,6	47,0	50,4	54,1	57,9	62,9	67,9
30,0	32,4	35,0	37,7	40,7	43,8	47,2	50,8	54,5	58,5	62,6	68,0	73,4
32,3	34,9	37,6	40,5	43,7	47,1	50,6	54,6	58,6	62,9	67,3	74,1	78,9

речных сечений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СЕЧЕНИЯ ВЫВОДНЫХ ПРОВОДОВ ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Сечение медных выводных проводов, мм ²	Типы электромашин и нагрузка, а				Типы электромашин и нагрузка, а			
	Продолжительная нагрузка		Кратковременная нагрузка		Продолжительная нагрузка		Кратковременная нагрузка	
	открытые вентилируемые	закрытые невентилируемые	открытые вентилируемые	закрытые невентилируемые	открытые вентилируемые	закрытые невентилируемые	открытые вентилируемые	закрытые невентилируемые
2,5	26	23	39	30	35	200	175	430
4	40	33	60	46	50	255	220	580
6	58	47	87	58	70	310	270	760
10	84	67	140	110	95	370	315	960
16	120	100	220	170	120	420	360	1 150
25	160	140	320	255				940

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РАЗМЕР ПРОВОДОВ ОБМОТОК МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ ПН¹ (220 в)

Тип	Мощность, кВт	Якорь			Главные полюса			Добавочные полюса	
		Размер меди (гол.), мм	Число витков	Число пластин	Размер меди (гол.), мм	Число витков	Размер меди (гол.), мм	Число витков	Размер меди (гол.), мм
ПН52	0,52	0,55 ПЭЛБО	17	56	0,27 ПЭВ (ПЭЛ)	4 200	1,25 ПЭЛБО	24	1,08 ПЭЛБО
ПН10	1,0	0,93 ПЭЛБО	10—11	72	0,33 ПЭВ	4 200	1,45 ПЭЛБО	19	1,68 ПБД
ПН68	6,5	1,45 ПЭЛБО	8	93	0,55 ПЭВ	2 200	1,81×6,9 ПБД	6	1,5×6,9 ПБД
ПН145	21	1,68×6,9 ПБД	2	105	0,74 ПЭВ	1 700	2,44×12,5	4	1,35×25
ПН550	60	1,95×8,6 ПБД	1	125	1,35 ПЭЛБО	1 120	—	—	2,26×35 ПБД
									340
									265
									60
									33,5
									25,5

¹ По данным книги Постникова «Проектирование электрических машин», Гостехиздат УССР, 1952.

РАЗМЕРЫ ПРОВОДОВ СТАТОРНОЙ ОБМОТКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. Единая серия, тип А

Габарит*; мощность, <i>квт</i>	31/2; 1	41/2; 2,8	51/2; 7	61/2; 14	71/2; 28	81/2; 55	91/2; 100
Размер меди (гол.)**, <i>мм</i>	0,9 0,62 0,55	1,02 1,12 0,96	1,25 ⁴ 1,42 1,22	— 1,43 1,56 ²	— 1,43, 1 1,45 ² , 1	— 1,81 ⁴ , 1 1,81 ³ , 1	— 1,88 ⁷ , 1 1,68 ⁷ , 1
Вес меди, <i>кг</i> ; марка	1,55; ПЭЛБО	3; ПЭЛБО	7,6; ПЭЛБО	12,5; ПЭЛБО	17,0; ПЭЛБО	36; ПЭЛБО (ПБД)	56; ПЭЛБО (ПБД)

Единая серия, тип А

Габарит; мощность, <i>квт</i>	32/4; 1	42/4; 2,8	52/4; 7	62/4; 14	72/4; 28	82/4—	92/4; 100
Размер меди (гол.)**, <i>мм</i>	1,0 0,74 0,62	0,9 ³ 0,83 ² 1,04	1,3 ² , 1 1,42 1,22	— 1,62 ² 1,42	— 1,62 ² , 1 1,58 ² , 1	— 1,45 ³ , 6 1,56 ⁴ , 1	— 1,68 ⁴ , 6 1,68 ³ , 6
Вес меди, <i>кг</i> ; марка	1,8; ПЭЛБО	3,6; ПЭЛБО	7,8; ПЭЛБО	8,3; ПЭЛБО	13,4; ПЭЛБО	28; ПЭЛБО	49; ПЭЛБО

II. Серия "Урал" (завод имени Калинина)

Габарит*, мощность, кет	21—6; 0,5	21—4; 1,6	31—4; 2,5	32—4; 3,4	42—4; 5,8	51—4; 8
Размер меди (гол.)**, мм	0,74/0,57/0,49	0,96/0,72/0,62	1,12/0,86/0,74	1,4/1,08/0,96	1,62/1,26/1,08	1,35 ¹ /1,5/1,3
Вес меди, кг; марка	1,5; ПЭЛБО	1,8; ПЭЛБО	2,2; ПЭЛБО	3,4; ПЭЛБО	3,9; ПЭЛБО	6,6; ПЭЛБО

Серия "Урал" (завод имени Калинина) (продолжение)

III. Серия АД (завод "Электросила" имени Кирова)

Габарит*, мощность, кет	52—4; 10	53—4; 12	21—4; 1	31—4; 2,2	42—4; 5,8	51—4; 7,8
Размер меди (гол.)**, мм	1,74 ² /1,35 ¹ /1,16 ²	1,95 ² /1,5 ² /1,3 ²	0,93/0,67/0,58	0,88 ² /0,96/0,8	1,3 ¹ /1,4/1,25 ¹	1,56 ¹ /1,22/1,45 ¹
Вес меди, кг; марка	6,6; ПЭЛБО	7; ПЭЛБО	1,63; ПЭЛБО	2,3; ПЭЛБО	3,7; ПЭЛБО	4,6; ПЭЛБО ПВД (1,56)

Серия АД (завод "Электросила" имени Кирова)

Габарит*, мощность, кет	61—2; 16	72—2; 35	82—2; 60	91—2; 80	101—2; 115
Размер меди (гол.)**, мм	1,6 ¹ ₄ /1,45 ¹ ₃ /1,68 ²	1,6 ¹ ₄ /1,45 ¹ ₃ /1,68 ²	1,8 ¹ ₃ /1,56 ¹ ₃	3,28×1,35 ¹ ₄ 3,28×1,56 ¹ ₂ 3,28×1,35 ¹ ₁	3,53×1,81 ¹ ₄ 3,53×2,1 ¹ ₂ 3,53×1,68 ¹ ₂
Вес меди, кг; марка	8,4; ПБД		18,3; ПБД	28; ПБД	36,5; ПБД

IV. Серия БАО₂ (завод „Электросила“)

V. Серия Н (завод „Электросила“)

Габарит*; мощность, квт	31—8; 2,3	32—6; 5	41—4; 10	52—4; 29	10—6; 0,1	10—4; 0,25	11—4; 0,52
Размер меди (гол.)**, мм	1,25 ²	1,75 ²	1,25 ⁴	1,56	0,44	0,55	0,74
	1,35	1,35 ²	1,35 ⁴	1,25	0,3	0,41	0,55
	1,16	1,16 ²	1,16 ⁴	1,35	—	0,35	0,47
Вес меди, кг; марка	6,8; ПЭЛБО	9,3; ПЭЛБО	15,6; О	24; ПЭЛБО	1; ПЭЛБО	1,11; ПЭЛБО	1,43; ПЭЛБО

VI. Серия МА (ХЭМЗ)

Габарит*; мощность, квт	142—1/8; 2,7	143—1/8; 5,8	142—1/4; 5,5	201—1/6; 5,7	142—2/4; 8,0	143—1/6; 8,0	201—1/4; 8,0
Размер меди (гол.)**, мм	1,95	1,56 ³	1,68 ²	1,35 ²	2,1 ²	1,83 ³	1,45 ²
	1,45	1,45 ²	1,81	1,45	1,56 ²	1,68 ²	1,56
	1,25	1,81	1,56	1,25	1,95	1,45	1,35
Вес меди, кг; марка	6,6; ПБД	10,4; ПБД	6,8; ПБД	4,5; ПБД	8,7; ПБД	11,6; ПБД	4,3; ПБД

Серия МА (ХЭМЗ)

VII. Серия Т

Габарит*, мощность, кВт	144—1/4; 21,5	П4—1/4; 22,5	203—1/4; 2,2	145—1/4; 40	205—1/16; 40	147—2/8; 85	206—1/4; 85	147—2/4; 148	40 кВт, 1 500 об/мин
Размер меди (гол.)**, мм	1,95 ¹ 3 1,81 ¹ 2 1,81 ³	6,4×2,44 ¹ 6,4×3,28 6,4×2,44	1,62 ¹ 2 1,81 1,56	— 5,9×1,25 ¹ 5,9×2,26	— 2,83×2,12 2,83×1,56 ²	— 4,7×3,53 ¹ 4,7×2,63 ¹	— 3,28×1,45 ¹ 2 3,28×2,44 ²	— 6,4×2,26 ¹ 2 6,4×3,28 ¹	3,53 3,05 2,83
Вес меди, кг; марка	16,8; ПБД	39; ПСД	8,1; ПБД	25,2; ПСД	21,2; ПСД	40; ПБД	26,1; ПСД	50; ПБД	28; ПБД

VIII. Серия МКБ (ЯЭМЗ)

IX. Серия МКА (с фазным ротором), ЯЭМЗ

Габарит*, мощность, кВт	13—4; 1,8	15—4; 3,0	13—6; 2,5		20—6; 15		24—6; 44	
			статор	ротор	статор	ротор	статор	ротор
Размер провода (гол.), мм	1,56 1,2 1,04	1,88 1,4 1,25	1,68 1,25 1,08	2,63×3,28	1,68 ¹ 2 1,81 ² 1,62	3,05×3,53	2,1 ¹ 4 1,88 ¹ 2 1,62 ⁵ 2	4,4×2,83
Вес меди, кг; марка	3,6; ПБД	4,3; ПБД	5,2; ПБД	3,7; ПБД	10; ПБД	7,9; ПБД	26; ПБД	18,1; ПБД


*Последняя цифра обозначения габарита соответствует числу полюсов [2—3 000 об/мин (синхронных), 4—1 500 об/мин, 6—1 000 об/мин, 8—750 об/мин].

** Три размера проводов соответствуют исполнению на 127/220, 220/380 и 500 (λ) в.


1 Соединение катушек в 2 параллельные ветви, 2 2 проводника в параллель.

3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Подробнее см. книгу Мещерякова и Ченцова "Пересчет электрических машин", Госэнергоиздат, 1950.

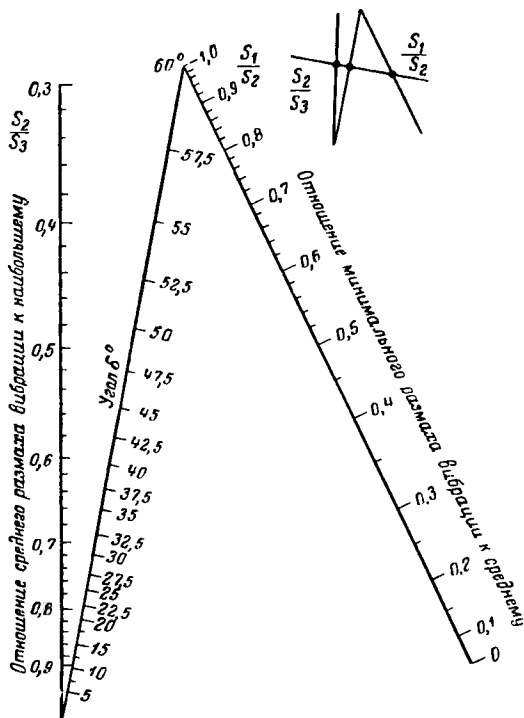НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА δ


**НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ
БАЛАНСИРОВОЧНОГО ГРУЗА**
(угол δ определяется по номограмме приложения 6)

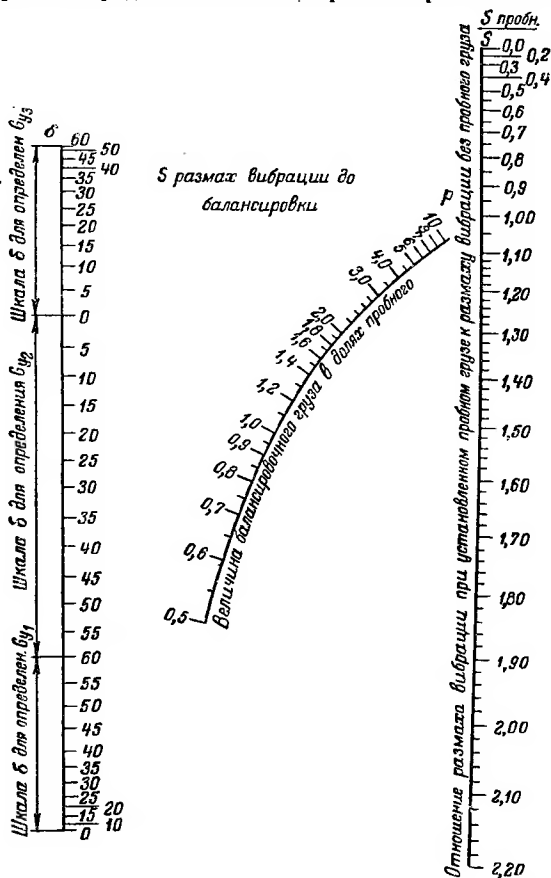

Цена 8 р. 50 к.